МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»

(наименование кафедры)

15.03.01 «Машиностроение»

(код и наименование направления подготовки)

Технологии, оборудование и автоматизация

машиностроительных производств

(профиль)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему Технологический процесс изготовления инструментального шпинделя фрезерной головки Студент(ка) А.В.Добровольский (И.О. Фамилия) (личная подпись) Руководитель Д.А.Расторгуев (И.О. Фамилия) (личная подпись) Консультанты И.В.Дерябин (личная подпись) (И.О. Фамилия) И. В.Краснопевцева (личная подпись) (И.О. Фамилия) В.Г.Виткалов (личная подпись) (И.О. Фамилия) Допустить к защите Заведующий кафедрой Н.Ю. Логинов к.т.н, доцент (личная подпись)

Тольятти 2017

2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» (наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедройН.Ю. Логинов
« <u></u> »2017г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение бакалаврской работы
направление подготовки 15.03.01 «Машиностроение»
профиль «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств»
Студент Добровольский Алексей Владимирович гр. МСбз-1202
1. Тема Технологический процесс изготовления инструментального шпинделя фрезерной
<u>головки</u>
2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы « <u>09</u> » <u>июня</u> 2017 г.
3. Исходные данные к выпускной квалификационной работечертеж детали, годовой объем
выпуска 800 дет/год
4. Содержание выпускной квалификационной работы (объем 40-60 с.)
Титульный лист.
Вадание. Календарный план. Аннотация. Содержание.
Введение
1) Описание исходных данных
2) Технологическая часть работы
3) Проектирование приспособления и режущего инструмента
4) Безопасность и экологичность работы

5) Экономическая эффективность работы

Заключение. Список используемой литературы.

Приложения: технологическая документация

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» (наименование кафедры)

Зав	ТВЕРЖД едующи н., доце	й кафедрой	
			_ Н.Ю. Логино
		(подпись)	
<u> </u>		2017 г.	

А.В.Добровольский (И.О. Фамилия)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения бакалаврской работы

Студента Добро	вольский Алексе	й Владимирович		
По теме <u>Техноло</u> фрезерной головки	гический процесс	с изготовления инст	грументального і	<u>ипинделя</u>
Наименование	Плановый срок	Фактический срок	Отметка о	Подпись
раздела работы	выполнения	выполнения	выполнении	руководителя
1	раздела	раздела		
Описание	01.02.2017	29.01.2017	выполнено	
исходных данных				
Технологическая	01.04.2017	28.03.2017	выполнено	
часть работы				
Проектирование	01.05.2017	28.04.2017	выполнено	
приспособления и				
режущего				
инструмента				
Безопасность и	15.05.2017	13.05.2017	выполнено	
экологичность				
работы				
Экономическая	15.05.2017	16.05.2017	выполнено	
эффективность				
работы				
_				
Руководитель выпу	скной			
квалификационной			Д.	А.Расторгуев
_		(подг	пись)	(И.О. Фамилия)

(подпись)

Задание принял к исполнению

Аннотация

Добровольский А.В. Технологический процесс изготовления инструментального шпинделя фрезерной головки - Кафедра "ОиТМП" - ТГУ, Тольятти, 2017.-63c.

Работа связана с разработкой и совершенствованием технологии изготовления шпинделя фрезерной головки, что включает в себя все этапы проектирования технологического процесса изготовления с использованием современных средств оснащения и технологий.

Содержание

Введение	6
1. Описание исходных данных	7
2. Технологическая часть работы	12
3. Проектирование приспособления и режущего инструмента	27
4. Безопасность и экологичность работы	38
5. Экономическая эффективность проекта	46
Заключение	50
Список используемой литературы	51
Приложения	51

ВВЕДЕНИЕ

Для высокоточных деталей с жесткими требованиями по качеству поверхности необходимо задействовать эффективное автоматизированное оборудование — станки и методы обработки. Также при проектировании техпроцессов необходимо использовать современные способы анализа и проектирования.

обеспечивать Это позволяет конкурентоспособное машиностроительное производство при наибольшей производительностью минимумом издержек. В настоящее время задача повышения эффективности изготовления деталей условиях мелкосерийного производства. Это связано с большой номенклатурой выпускаемых изделий, частотой модернизацией ИХ конструкций. При ЭТОМ себестоимость изделий минимальна в условиях массового производства. принципы Предлагается основные такого производства: высокая механизация автоматизация, принцип поточного производства И использовать для мелкосерийного и даже единичного производства.

Цель работы — разработать техпроцесс изготовления шпинделя фрезерной головки с использованием современных методов обработки и прогрессивного оснащения.

1. ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1.1 Условия работы шпинделя, его назначение

Деталь "шпиндель фрезерной головки" входит в конструкцию агрегатной обрабатывающей инструментальной фрезерной головки. Она входит в состав агрегатных фрезерных станков, используется для крепления фрезерного инструмента.

Устанавливается в радиально упорных подшипниках. По фланцу фиксируется в подшипниковом узле. Для подвода смазки используется отверстие с заглушкой винтом в торце. В коническое отверстие устанавливается инструмент или переходные втулки. По резьбе М90 накручивается гайка для фиксации инструмента.

Шпиндель испытывает значительные нагрузки, которые имеют динамический характер.

1.2 Анализ поверхностей

По назначению все поверхности данного шпинделя разделяются на четыре группы: самые точные и ответственные — шейки под подшипники (основные конструкторские базы), исполнительные поверхности — для установки инструмента коническое отверстие. Все посадочные, кроме шеек, являются вспомогательными конструкторскими базами. Остальные — свободные. По назначению поверхности систематизированы в таблице 1.1 и с учетом функций к ним сформулированы определенные требования по номерам, соответствующим рисунке 1.1.

Так как деталь ответственная, работает в условиях динамических нагрузок выбираем углеродистую легированную сталь — 40XH ГОСТ4543-71.

1.3 Анализ технологичности детали

Твердость у материала для состояния поставки (прокат, штамповка после нормализации) до 207 НВ. Твердость после упрочняющей термической операции – объемной закалки с отпуском: 32..38 HRC. Соответствующие пределы прочности $\sigma_{\rm B}$ для поставки - до 785 МПа; для материала после закалки - 980 МПа [1].

Заготовка для шпинделя получается или из сортового проката - прутка, или путем обработки давлением – из штамповки.

Для установки поверхности можно использовать и внутренние и наружные. По точности и шероховатости эти поверхности обеспечивают необходимую точность и надежность установки.

Обрабатываются все поверхности, т.к. на заготовительной стадии точность чертежа не обеспечивается.

При этом количество поверхностей не большое, они доступны для обработки и контроля.

По обработке возникают моменты связанные с обработкой конического точного установочного отверстия с малой шероховатостью и высокой твердостью. Также вопросы по обработке возникают для отверстия диаметром 10 мм длинной 180 мм, поскольку оно относится к классу глубоких отверстий и требует специализированного оборудования.

В целом шпиндель не отвечает всем требованиям технологичности по всем показателям.

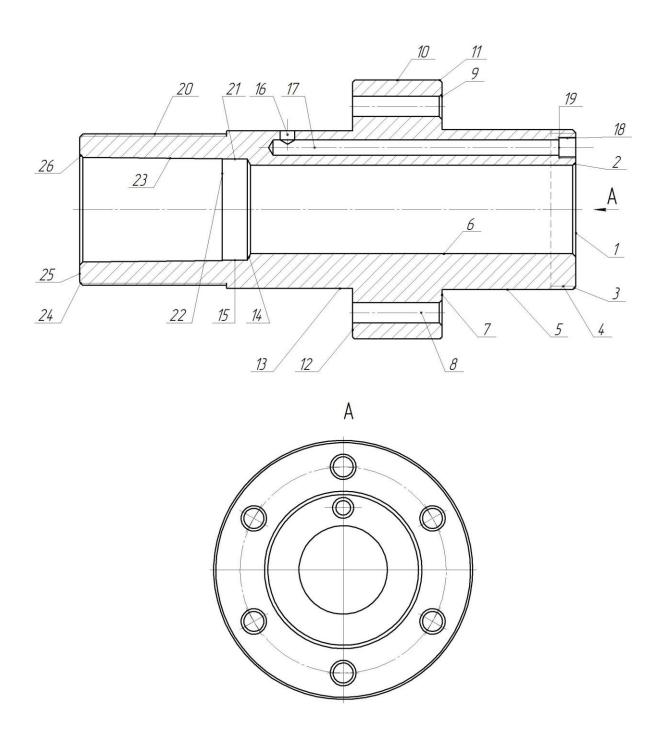


Рисунок 1.1 - Чертеж – схема шпинделя

Таблица 1.1 - Классификация требований по поверхностям шпинделя

No	Шерохо	Форма	Размер	Тип	Квалите	требован	Допу
	ватость,		ы, мм		Т	ие	ск,
	MKM						MM
1	2	4	2	3	6	7	8
1	6,3	П	295	С	14		
2	6,3	Φ	1,6	С	14		
3	6,3	Φ	1,6	С	14		
4	1,25	P	95	ВКБ	Ст.т.6		
5	0,63	Ц	95	ОКБ	6	О	0,008
						©	0,016
6	2,5	O	52	ВКБ	9		
7	2,5	П	80	ВКБ	12	1	0,02
8	6,3	О	12	ОКБ	14		
9	6,3	Φ	1,6	С	14		
10	6,3	Ц	150	С	14		
11	6,3	Φ	1,6	С	14		
12	2,5	П	160	ОКБ	12	上	0,02
13	0,63	Ц	1,6	ОКБ	6	О	0,008
						©	0,016
14	6,3	Φ	2	С	14		
15	3,2	О	60	ВКБ	8		
16	6,3	О	8	С	14		
17	6,3	О	8	С	14		
18	6,3	P	12	ВКБ	-		
19	6,3	П	10	С	14		

Продолжение таблицы 1.1

1	2	4	2	3	6	7	8
20	3,2	P	90	ВКБ	6		
21	6,3	П	88	С	14		
22	6,3	П	85	С	14		
23	0,63	Ф,К	62,3	И	6	0	0,005

Таблица 1.2 - Химический состав стали 40ХН ГОСТ4543-71 в %

Кремний	Марганец	Никель	Медь	Cepa	Фосфор	Хром	Углерод
(Si), не	(Mn), не	(Ni)	(Cu),	(S),	(Р), не	(Cr)	(C)
более	более		не	не	более		
			более	более			
0.17 -	0.50- 0.80	1.00 -	0.30	0.035	0.035	0.45-	0.41-
0.37		1.40				0.75	0.49

Таблица 1.3 - Физико-механические свойства [19] стали 40XH ГОСТ4543-71

Термообработка или состояние поставки	σ _{0,2} , ΜΠα	δ ₅ , %	$σ_B$, ΜΠ a	δ, %	НВ
Закалка и отпуск, 200°C	1530	8	1690	24	460

Деталь отличается высокими требованиями, достаточно сложной формой (коническая высокоточная ответственная ПО квалитету поверхность). С учетом разнообразия различных поверхностей при изготовлении требуется широкая номенклатура инструментов. эффективной организации техпроцесса обработку лучше вести на современных по компоновке станках. Они имеют многофункциональные рабочие органы, которые обеспечивают последовательную высокоскоростную обработку.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

2.1. Тип производства

Масса шпинделя равна по чертежу 3,6 кг. Мелкосерийный тип производства находится с учетом данной массы (небольшая трудоемкость) в соответствии с заданием объем выпуска 800 деталей / год.

2.2. Проектирование штамповки

Обоснование способа получения заготовки – полуфабриката проводится в соответствии с методикой из [13].

Исходную заготовку для шпинделя фрезерной головки для мелкосерийного производства можно получить двумя способами. Первый это штамповка. Прошивка отверстия при этом невозможна из-за соотношения диаметра и длины (более трех диаметра длина отверстия). Штамповка имеет фланец на наружной поверхности.

Второй — это прокат обычной точности, поскольку наружная поверхность имеет небольшую длину и не высокую точность. Для проката получается очень большой напуск с двух сторон на наружной поверхности, а также высверливание отверстия.

Коэффициент использования материала для штамповки более высокий для штамповки, поэтому выбираем данный способ получения заготовки для шпинделя.

Характеристики штамповки шпинделя: исходный индекс — 14; класс точности — T4, степень сложности — C2 группа стали — M2.

Все допуски с припусками на размеры штамповки находятся в соответствии с исходным индексом и размерами. Они представлены на листе. На самую точную поверхность — посадочную поверхность под подшипник все припуски с размерами определяются по методике аналитического расчета из [19].

Таблица 2.1 - Данные по расчету операционных размеров по переходам у наружного диаметра \varnothing 95р6 $\P_{0,023}^{0,045}$

Маршрут по	Coc	Составляющие			ТА, мм	IT	Припу	ски на	Размеры п	редельные
обработке шейки	при	припуска,мкм				диаме	гр, мм			
	T	Rz	δ	Ey,			Z_{min}	Z_{max}	Dmin,мм	Dmax,мм
				MM						
Заготовка	5	00	30		1,9	15			97,5	99,4
(поковка)			0							
Точ. черновое	30	30	30	0,18	0,35	12	2,1	3,6	95,4	95,75
Точ. чистовое	25	25	20	0,04	0,087	9	0,22	0,48	95,254	95,341
Шлиф. черновое	10	10	10	0,012	0,035	7	0,157	0,134	95,098	95,133
Шлиф. тонкое	5	3	5	0,007	0,022	6	0,075	0,088	95,023	95,045

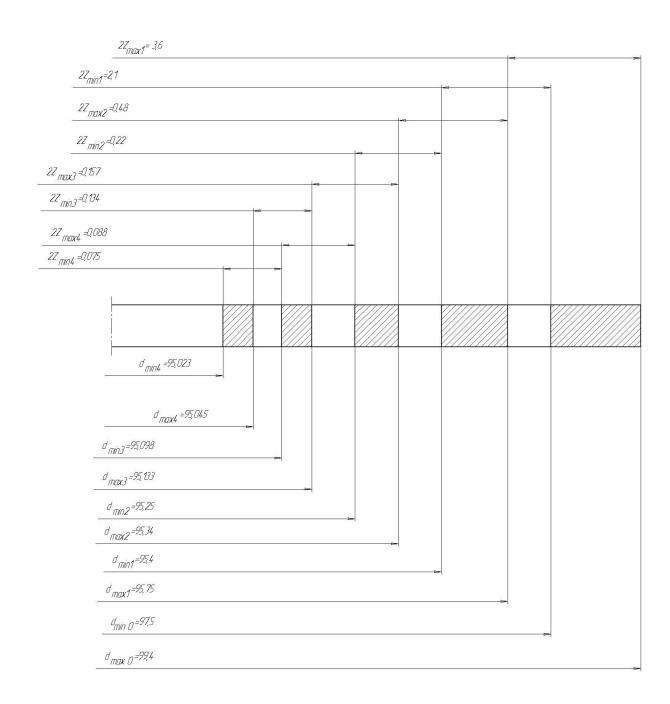


Рисунок 2.1 - Порядок обработки шейки шпинделя

2.3. Выбор маршрута обработки поверхностей

Все виды и методы обработки сведены в таблице 2.2 [17].

Для инструментального шпинделя технологический процесс включает токарные операции, переходы по обработке отверстий, и отделочные операции (таблица 2.3).

Таблица 2.2 - Маршруты обработки поверхностей шпинделя

№	Шерохо	Форма	Размер	Обработка поверхностей	Квалите
	ватость,		ы, мм		Т
	МКМ				
1	2	3	4	5	6
1	6,3	П	295	Точение черн.(12; Ra 12,5)-	14
				Точ чист(9; Ra 3,2) – TO	
2	6,3	Ф	1,6	Раст. Чист. (9; Ra 2,5) – TO	14
3	6,3	Ф	1,6	Точ чист(9; Ra 3,2) – TO	14
4	1,25	P	95		Ст.т.6
5	0,63	Ц	95	Точ черн.(12; Ra 12,5)- Точ	6
				чист(9; Ra 3,2) – ТО – Т-	
				кр.Ш (7; Ra 1,25) – Кр. Ш	
				(6; Ra 0,63)	
6	2,5	О	52	Зенкер (10; Ra 3,2)- Раст.	9
				Чист. (9; Ra 2,5) – TO	
7	2,5	П	80	Точ черн.(12; Ra 12,5)- Точ	12
				чист(9; Ra 3,2) – ТО	
8	6,3	О	12	Сверление(12; Ra 12,5)	14
9	6,3	Ф	1,6	Зенкер (10; Ra 3,2)	14
10	6,3	Ц	150		14
11	6,3	Ф	1,6	Точ чист(9; Ra 3,2) – TO	14
12	2,5	П	160	Точ черн.(12; Ra 12,5)- Точ	12
				чист(9; Ra 2,5) – ТО	
13	0,63	Ц	1,6	Точ черн.(12; Ra 12,5)- Точ	6
				чист(9; Ra 3,2) – ТО – Т-	
				кр.Ш (7; Ra 1,25) – Кр. Ш	
				(6; Ra 0,63)	

Продолжение таблицы 2.2

1	2	3	4	5	6
14	6,3	Φ	2	Раст. Чист. (9; Ra 2,5) – ТО	14
15	3,2	О	60		8
16	6,3	О	8	Свер. (10; Ra 2,5)- Нар. рез.	14
				(8; Ra 2,5) – TO	
17	6,3	O	8	Свер. глуб.(10; Ra 2,5)	14
18	6,3	P	12	Свер. (10; Ra 2,5)- Нар. Рез.	-
				(8; Ra 2,5) – TO	
19	6,3	П	10		14
20	3,2	P	90	Точ. черн.(12; Ra 12,5)-	6
				Точ. чист(9; Ra 3,2) – Нар.	
				Pe3. (8; Ra 2,5) - TO	
21	6,3	П	88	Рас. черн.(12; Ra 12,5)- Рас.	14
				чист(9; Ra 3,2) – TO	
22	6,3	П	85	Рас. черн.(12; Ra 12,5)- Рас.	14
				чист(9; Ra 3,2) – TO	
23	0,63	Ф,К	62,3	Рас. черн.(12; Ra 12,5)- Рас.	6
				чист(9; Ra 3,2) – TO – Вн.	
				Ш (7; Ra 0,63)	
24	6,3	-	-	Точ. чист(9; Ra 3,2) – TO	14
26	6,3	Φ	-	Раст. Чист. (9; Ra 2,5) – ТО	14
25	6,3	Φ	-	Точ. черн.(12; Ra 12,5)-	14
				Точ. чист(9; Ra 3,2) - ТО	
27	6,3	Φ	-	Точ. чист(9; Ra 3,2) – TO	14
28	6,3	Φ	-	Точ. чист(9; Ra 3,2) – TO	14

Все операции содержат технологические переходы, выбранные для каждой поверхности [6].

Таблица 2.3 - Технологический процесс изготовления шпинделя

№ ОП.	Наименова ние операции	Оборуд	Содержание операции	Квалит ет, IT	Ra, мкм	
1	2	3	4	5	6	
000	Заготовите льная		отливка	15	20	
	Токапная	Токарн ый фрезерн	Установ А - Точение черновое поверхностей 10,12,13,20,25	12	12,5	
005	ОО5 МНОГООПЕРА ЦИОННАЯ	ый центр с ЧПУ Mazak multiple х 3	центр с ЧПУ	Растачивание черновое поверхностей 15,22,23	13	12,5
			Установ Б - Точение черновое поверхностей 9,5,7,1	12	12,5	
			Растачивание черновое поверхностей 6	13	12,5	
			Установ В — Точение чистовое поверхностей 10,16,20,12,13,25 Растачивание чистовое поверхностей 22,23,26,15	9	3,2	

Продолжение таблицы 2.3

1	олжение таоли 2	3	4	5	6
			Установ Г — Точение чистовое поверхностей 10,11,9,19,2,3,4,5,7	7	2,5
			Растачивание чистовое поверхностей 6,2	8	2,5
			Нарезание резьбы19	-	2,5
010	Многоопер ационная вертикальн ая	Многоо перацио нная вертика льная mazak vertical center nexus 410A	Сверление поверхностей 8,9,17	10	3,2
			Сверление поверхностей 16	10	3,2
			Нарезание резьбы 19	8	2,5
015	Термообра ботка				
020	Шлифовал ьная черновая	Кругло шлифов альный	Установ А – Шлифование черновое поверхностей 13	8	2,5

Продолжение таблицы 2.3

1	<u>2</u>	3	4	5	6
		3T150E	Установ Б – Шлифование черновое поверхностей 5 Установ А –		
025	Шлифовал ьная чистовая	Кругло шлифов альный 3M152B М	Установ А — Шлифование чистовое поверхностей 13 Установ Б — Шлифование чистовое поверхностей 5	6	0,63
030	Внутришли фовальная	Внутри шлифов альный 3К228А	Шлифование чистовое поверхностей 22,23	6	0,63
035	Моечная				
040	Контрольн ая				

2.4. Разработка технологического маршрута и схем базирования

На операциях используем комплект технологических баз: торцы поверхностей поочередно 1 и 26. Центрирование за счет поочередного использования шеек 5 и 20. Одна используется для центрирования в патроне, другая при установке в люнете. Потом поверхности меняются по функциям [21].

2.5. Выбор средств технологического оснащения

Выбор средств технологического оснащения сведен в таблицу 2.4 [12, 15].

Таблица 2.4 - Средства технологического оснащения ТП обработки

	Инструмент	Измерительное
	обрабатывающий	средство
3	4	5
02-0070	PCLNR 2020K12	Штангенциркуль
51-80	Резец контурный	ГОСТ 166-80
6-0002	Т5К10 ТУ 2-035-892-	
39-75	82	
	PCLNR 2020K12	
	Резец контурный	
	Т15К6 ТУ 2-035-892-	
	82	
	035-2128-0559 Резец	
	канавочный Т14К8	
	ОСТ 2И10-8-84	
	191421441 Оправка	
	ТУ 2-035-775-80	
ление с	Сверло d8	Микрометр МР 100
IM	одностороннее	ГОСТ 4381-87
	пушечное	
	3 02-0070 51-80 6-0002 39-75	3 4 02-0070 PCLNR 2020K12 61-80 Peзец контурный 6-0002 T5K10 TУ 2-035-892- 89-75 82 PCLNR 2020K12 Peзец контурный T15K6 TУ 2-035-892- 82 035-2128-0559 Peзец канавочный Т14K8 OCT 2И10-8-84 191421441 Оправка ТУ 2-035-775-80 бление с Сверло d8 одностороннее

Продолжение таблицы 2.4

Прод	Продолжение таблицы 2.4							
1	3	4	5					
В1	Мембранный патрон	4 270x90x60 24A F22	Система активного					
	Самоцентрирующий	Р 5 V 35 Б 1 ГОСТ	контроля.					
ова	люнет	52781-2007	Микрометр МЗ Н75					
			ГОСТ 6507-90					
II-0I								
020 — кругло-шлифовальная								
) – K								
020								
В	Мембранный патрон	4 250x60x40 24A	Система активного					
тьна	Самоцентрирующий	F160 N 7 V 35 A 2	контроля.					
овал	люнет	ГОСТ 52781-2007	Микрометр МЗ Н75 ГОСТ 6507-90					
025 – кругло-шлифовальная								
П-ОП								
фуг								
5 – F								
02								
ая	Мембранный патрон	Шлифовальная головка AW20x40	Система активного					
ЛЪН	Самоцентрирующий люнет	24A25-HCT1K	контроля. Микрометр МЗ Н75					
фове			ГОСТ 6507-90					
ШЛИ								
трип								
Вну								
030 – Внутришлифовальн								
0								

2.6. Нормирование технологического процесса 2.6.1 Определение режимов резания Рассчитаем режимы резания на 020 круглошлифовальную операцию [20].

Основными параметрами, устанавливаемыми при шлифовании: скорость круговой подачи заготовки v_3 , м/мин;

глубина шлифования t, мм, — слой, который снимается кругом при радиальной подаче s_p при врезном шлифовании. В данном случае это будет угловая врезная подача $s_{pад.}$. Это одновременное продольное и радиальное перемещение шлифовального круга на оборот заготовки.

Все параметры определяется по [20].

Размеры шлифовального круга 4 270х90х120.

- 1) Назначаем глубину t, мм: t = 0.07 мм.
- 2) Выбираем подачу, мм/об.

$$S_{\it ep.чeph.}$$
 = 0,0035 $_{
m MM}/_{
m O}$ 6, $S_{\it ep.чucm.}$ = 0,0015 $_{
m MM}/_{
m O}$ 6.

В – ширина шлифуемого участка, мм. Она равна: В = 80 мм.

3) Скорость резания шлифовальным кругом:

$$v_{\kappa} = 35 \text{ m/c}.$$

4) скорость круговой подачи заготовки:

 v_3 = 40 м/мин при предварительном врезном шлифовании; v_3 = 30 м/мин при окончательном врезном шлифовании.

5) Рассчитывается частота вращения обрабатываемой заготовки:

$$n = \frac{1000 \cdot V_{3az}}{\pi \cdot d_{3az}}$$

$$n_1 = \frac{1000 \cdot 40}{3,14 \cdot 95} = 100 \text{ об/мин.}$$
(2.1)

6) Рассчитаем эффективную мощность шлифования при врезном шлифовании периферией круга

$$N = C_N v_3^r t^x s_p^y d^q b^z \,, \tag{2.2}$$

 Γ де : $C_N = 0.14; r = 0.8; x = 0.8; q = 0.2; z = 1$ - коэффициенты.

Произведем расчет:

$$\begin{split} N_{\textit{uep.sp.}} &= 0.14 \cdot 40^{0.8} \cdot 0.05^{0.8} \cdot 0.0035^{0.2} \cdot 95^{0.2} \cdot 80^1 = 3.9 \kappa Bm \; . \\ N_{\textit{uucm.sp.}} &= 0.14 \cdot 40^{0.8} \cdot 0.02^{0.8} \cdot 0.0015^{0.2} \cdot 95^{0.2} \cdot 80^1 = 1.7 \kappa Bm \; . \end{split}$$

Полученная мощность меньше мощности по паспорту станка, следовательно, выбранное оборудование удовлетворяет требованиям режимов резания (14 кВт) [20].

Для многооперационной 010 режимы сведены в таблицу 2.5,2.6.

2.6.2 Расчет норм времени

Расчет норм времени на 020 круглошлифовальную операцию [13].

Расчет основного времени производится для каждого перехода по формуле:

$$T_0 = \frac{L}{\left(s_{tx} \cdot n_3\right)},\tag{2.3}$$

Где L - длины хода головки шлифовальной, мм. Соответственно для двух установов:

$$T_0 = 2 \frac{0.15}{0.0035 \cdot 100} = 0.86 \,\text{MWH}.$$

Таблица 2.5 - Режимы резания по переходам (010 многооперационная операция)

Переход	Подача	Подача	Обороты	Глубина	Скорость
	оборотная	минутная	шпинделя	резания t,	резания v,
	S, мм/об	Sм,	n,	MM	м/мин
		мм/мин	об/мин		
1. сверление	0,18	95	562	4	14
2. сверление	0,25	151	604	6	23
3. цекование	0,15	157	1047	1	33
4. нарезание	0,5	942	1884	1	71
резьбы					
метчиком					
5. сверление	0,15	95	562	4	14

Таблица 2.6 - Параметры 020 многооперационной

переход	Р осевая, Н	Момент	Стойкость	Мощность
		крутящий	инструмента	резания
		Мкр, Нм	Т, мин	N, кВт
1. сверление	1561	5,2	30	0,3
2. сверление	2967	15,4	25	1,0
3. цекование			30	
4. нарезание			90	
резьбы				
метчиком				
5. сверление			30	

Для чистовой стадии:

$$T_0 = 2 \frac{0.02}{0.0015 \cdot 100} = 0.27 \text{ MWH}.$$

Суммарное основное время: 1,13 мин.

Расчет вспомогательного времени. Поправочный коэффициент $K_{tb} = 1,85.\ t_{vcr} = 0,23$ мин.

Время, связанное с подводом и отводом на двух установах— 0,2 мин. Вспомогательное время с учетом серийности:

$$T_B = (0.23+0.2)\cdot 1.85=0.8$$
 мин.

Расчет элементов у штучного времени:

Время для технического обслуживания рабочего места

$$T_{\text{Tex}} = T_{\text{nD}} \cdot T_{\text{o}} / T, \qquad (2.4)$$

Где T_{np} =1,8 мин — время одной правки; при установке правящего инструмента на станке, правящем инструменте — алмазе, шероховатости поверхности R_a 1,25, ширине круга до 100 мм.

Т=40мин – стойкость круга по нормативам режимов резания.

$$T_{\text{Tex}} = 1.8 \cdot 1.13/40 = 0.05 \text{ Muh.}$$

4% - время на обслуживание рабочего места от оперативного времени; 4% - время на надобности от оперативного.

$$T$$
ш t =1,13+((1,13+0,8) (4+4)/100)+0,05=2,13 мин.

Для штучного калькуляционного времени:

$$T$$
шт-к=2,13+20/38=2,7 мин.

Время для 010 многооперационной сведено в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Нормирование для 010 многооперационной

переход	Основное	Всп-ое	Время	Время
	время	Время Тв, мин	обслуживания	перерывов
	То,мин		Тобсл, мин	Тпер, мин
1. сверление	2,0	(0,06+0,08+0,04.5+	4,53.0,06=0,27	4,53.0,04
2. сверление	1,7	+0,08+0,1+0,12)·1,85		=0,18
		==1,18		
3. цекование	0,80			
4. нарезание	0,02			
резьбы				
метчиком				
5. сверление	0,01			

Итого штучное и штучно-калькуляционное времена будут для 010 многооперационной равны:

Тшт.
$$-\kappa$$
. = 4,53+1,18+0,27+0,18=6,16 мин.
Тшт. $-\kappa$. =6.16+18/38=6,63 мин.

В разделе выполнены все необходимые расчеты по проектированию технологических операций для изготовления шпинделя.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

3.1. Расчет и проектирование приспособления

3.1.1 Сбор исходных данных

Вид и материал заготовки: штамповка, сталь $40XH \sigma_B = 960 M\Pi a$.

Вид обработки – шлифование кругом шлифовальным формой 4 размерами 270х90х60 24AF22P5V35Б1 ГОСТ52781-2007.

Технологический переход. Шлифовать поверхности 5 и 20, выдерживая размеры: Ø95-0,035, с длиной 1=80 и погрешность формы, радиальное биение не более 0,015 мм. (Операционный эскиз рисунок 3.1)

Металлорежущий станок: круглошлифовальный станок 3Т150Е, Частота вращения шлифовального круга $n_{\rm kp}=1590~{\rm Muh}^{-1}$. Частота вращения $n_3=100~{\rm Muh}^{-1}$;

Мощность 15 кВт.

Охлаждение — эмульсия.

Тип приспособления – мембранный шести кулачковый патрон [11].

3.1.2. Расчет сил резания

Для чернового врезного шлифования эффективную мощность нашли 3.9 кВт [20].

При расчёте составляющих сил резания воспользуемся следующими формулами:

$$P_z = \frac{N \cdot 102 \cdot 60}{v_3},\tag{3.1}$$

υз – скорость заготовки, м/мин. (40 м/мин.);

N- эффективная мощность шлифования, (3,9 кВт).

Тогда:

$$Py = (1,3...1,8) \cdot Pz,$$
 (3.2)

Тогда: Py = 1,5.597 = 895 H.

Значения поправочных коэффициентов на условия шлифования определяются [2]:

$$K_{PZ} = K_{TZ} \cdot K_{3Z} \cdot K_{0Z} \cdot K_{MZ}, \qquad (3.3)$$

$$K_{PY} = K_{Ty} \cdot K_{3y} \cdot K_{0y} \cdot K_{My}, \qquad (3.4)$$

где: Км, Кт, Кз, Ко – поправочные коэффициенты, учитывающие вид обрабатываемого материала (Км), твёрдость шлифовального круга (Кт), зернистость круга (Кз), давление охлаждающей жидкости (Ко).

По данным [2] - Км = 1,0 сталь 40ХН, Кт = 1,25 круг средней твёрдости; Кз= 1,0 для зернистости F22; Ко = 1,0 давление СОЖ до 0,1 МПа.

Тогда:

 $K_{PZ}=1.1.25.1.0.1.0=1.25;$

 $K_{PY}=1.1.25.1.0.1.0=1.25;$

Таким образом, значения составляющих сил резания, с учётом поправочных коэффициентов, будут следующие:

Pz=597·1,25= 746 H.

Py=895·1,25 =1119 H.

$$M\kappa p = Pz \cdot r_{ofp}, \qquad (3.5)$$

где Pz = 746 H – касательная составляющая сил резания;

 $r_{\text{обр}}$ =0,049 м – радиус шейки.

 $M\kappa p = 746.0,049 = 36,5 \text{ Hm}.$

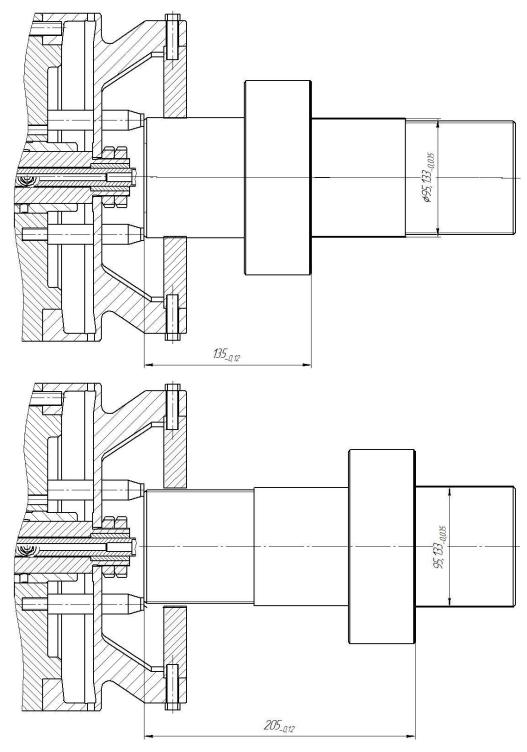


Рисунок 3.1 - Операционный эскиз для шлифовальной операции

3.1.3. Расчёт усилий зажима

Усилие зажима определяется из условия равновесия статического равновесия с четом коэффициента запаса. Для определения силы зажима разработана схема действий силы резания и силы зажима на рисунке 3.1.

Для установки используются шесть кулачков. Момент резания, который стремится провернуть заготовку Мкр=36,5 H·м.

Найдем силу зажима Wz одного кулачка по формуле [20, с.160]:

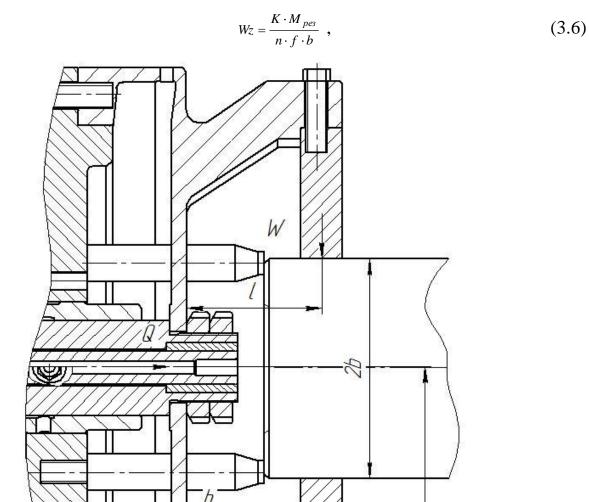


Рисунок 3.2 - Схема действий сил резания и сил зажима

D

где К – коэффициент запаса;

n =6 – число зажимных кулачков;

2b – диаметр базовой поверхности шпинделя 2b=95 мм=0.095 м;

f = 0,15 - коэффициент трения между заготовкой и кулачками.

Коэффициент запаса К определяется по формуле [2]:

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}_0 \cdot \mathbf{K}_1 \cdot \mathbf{K}_2 \cdot \mathbf{K}_3 \cdot \mathbf{K}_4 \cdot \mathbf{K}_5 \cdot \mathbf{K}_6 \cdot, \tag{3.7}$$

где все K_{0-6} – поправочные коэффициенты;

$$K=1,5\cdot1,0\cdot1,2\cdot1,0\cdot1,0\cdot1,0\cdot1,0=1,8.$$

Т.к. К<2,5, принимаем К=2,5.

После подстановки значений в формулу (3.6), получаем:

$$Wz = \frac{2.5 \cdot 35.6}{3 \cdot 0.15 \cdot 0.095/2} = 4164 \ H$$

3.1.4 Расчет зажимного механизма

Силы зажима Wz создают момент, который изгибает мембрану. Момент изгиба определяется по формуле:

$$M = \frac{W_z \cdot n \cdot l}{2\pi b},\tag{3.8}$$

где 1 — вылет от середины кулачка до середины мембраны, мм; конструктивно принимаем 1=62 мм =0,062 м.

Подставим определенные значения в формулу (3.8):

$$M = \frac{4164 \cdot 6 \cdot 0,062}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,072} = 3426 \ H \cdot M.$$

Круглую пластину, с заделкой по контуру, нагружаем равномерным моментом M, который прикладывается по окружности радиусом M . При этом $M = M_1 + M_3$, которые зависят от соотношения:

$$m = \frac{a}{h} , \qquad (3.9)$$

где а - радиус мембраны, мм; а = 130 мм.

Для $m = \frac{130}{72} \approx 1.81$, определим M_3 по [2, c.161]:

$$M_3 = 0.44 \cdot M \tag{3.8}$$

Подставим определенные значения в формулу (3.8), получим:

$$M_3 = 0.44 \cdot 3426 = 1507 \ H \cdot M$$
;

$$M_1 = M - M_3 = 3426 - 1507 = 1919 \ H \cdot M$$
.

Угол ϕ расхождения кулачков патрона в радианах для установки заготовки найдем по формуле:

$$\varphi = \frac{M_3 \cdot b}{\mathcal{I} \cdot (+\mu)},\tag{3.9}$$

где Д - цилиндрическая жесткость мембраны, H/м. Она определяется по формуле:

$$\mathcal{A} = \frac{E \cdot h^3}{12 \left(-\mu^2 \right)},\tag{3.10}$$

где E — модуль упругости материала мембраны E = 2,12 · 10¹¹ Π a [3];

h - толщина мембраны; $h = 6.5 \, \text{мм}$;

 μ - коэффициент Пуассона, μ = 0,3.

После подстановки всех значений в формулу (3.9), (3.10) получаем:

$$\mathcal{A} = \frac{2,12 \cdot 10^{11} \cdot 0,0065^{3}}{12 \left(-0,3^{2}\right)} = 5331 \ H \cdot M \ .$$

$$\varphi = \frac{1507 \cdot 0,072}{5331 \left(+0,3\right)} = 0,016 \ pad \ .$$

Мембрана с центральным отверстием диаметром 2C=30 мм. Поэтому значение угла ϕ умножим на коэффициент K_1 , который определяется из соотношения $\frac{a}{c}$.

$$\frac{a}{c} = \frac{130}{15} = 8.7 \Rightarrow K_1 = 1.21;$$

$$\varphi = 0.019 \cdot 1.21 = 0.023 \ pad.$$

Максимальный угол расхождения кулачков определяется из формулы:

$$\varphi' = \varphi + \varphi_1 + \varphi_2, \tag{3.11}$$

где ϕ_1 - угол разжима кулачков на учет допуска Т δ на базовый диаметр заготовки;

 ϕ_2 - угол разжима для обеспечения зазора Δ для надежного захвата заготовки в патроне:

$$\varphi' = \varphi + \frac{T\delta}{2l} + \frac{\Delta}{2l},\tag{3.12}$$

Величина Δ находится из формулы:

$$\Delta \approx 0.0008 \cdot b + 0.02$$
 (3.13)

После подстановки в формулу (3.13):

$$\Delta \approx 0.0008 \cdot 72 + 0.02 = 0.078$$
 MM.

$$T\delta = 0.035 \text{ мм}$$
.

Подставив значения в формулу (3.12), получим:

$$\varphi' = 0.023 + \frac{0.035}{2.62} + \frac{0.078}{2.62} = 0.024 \text{ pad.}$$

Сила на штоке для разжима мембраны на заданный угол φ' находится:

$$Q = \frac{4\pi \mathcal{I}\varphi'}{2,3\lg(a/b)} \tag{3.14}$$

$$Q = \frac{4 \cdot 3.14 \cdot 5331 \cdot 0.024}{2.3 \lg(130/72)} = 2711 \ H \ .$$

Из-за отверстия в мембране полученное значение Q умножается на поправочный коэффициент K_2 , (K_2 = 0,79).

Тогда: $Q = 2711 \cdot 0.79 = 2142 H$.

3.1.5. Расчет силового привода

Для создания исходного усилия Q принимается пневматический привод с рабочей средой – воздухом с давлением Pв =0,4МПа.

Диаметр поршня пневматического привода рассчитаем по формуле:

D=1,13·
$$(q/p)^{0.5}$$
, (3.13)
d=1,13· $(2142/0,4)^{0.5}$ =82 mm.

Для более компактного размещения примем давление 2,5 МПа в гидроприводе:

$$d=1,13\cdot(2142/2,5)^{0.5}=33$$
 MM.

Округляем до стандартного 50 мм.

3.1.6. Расчет приспособления на точность

Погрешность установки приспособления определяется выверкой и обработкой кулачков в сборе с мембранной и равна 0,003 мм.

3.1.7. Описание конструкции приспособления

Мембранный патрон предназначен для базирования и закрепления заготовки типа шпиндель при шлифовании на внутришлифовальном станке 3К228В.

Приспособление содержит шесть кулачков 16 и силовой привод, состоящий из цилиндра 24 в котором перемещается поршень 25, который закреплен на штоке 1. Шток 1 связан с тягой 2, которая упирается в край мембраны 12, закрепленной винтами 11 к корпусу 10. На выступах-кулачках мембраны закрепляются кулачки 16 винтами 17. В корпусе 10 установлены упоры 15. Для фиксации тяги 2 и мембраны 12 используются гайка и контргайка 14. Тяга 2 перемещается во втулке 7, которая винтами 8 крепится к корпусу 10.

Приспособление работает следующим образом. При подаче давления в правую полость цилиндра поршень 25 перемещает шток 1, тягу 2 вправо. Гайки 14 тянут мембрану 12, кулачки 16 и центрируют заготовку.

Раскрепление происходит при подаче давления в левую полость. Тяга 2 толкает мембрану 12 разжимая кулачки 16 и освобождая заготовку.

3.2. Расчет и проектирование контрольного приспособления

Приспособление цангового типа, состоит из плиты 7, на которой закреплена измерительная стойка 1 с индикатором (погрешность 0,001 мм)

и которая стоит на ножках 9. В центральном отверстии плиты и фланца 8 проходит шток 10, который прикреплен одним концом к мембране 12, а другим проходит через вращающуюся втулку 6 на подшипниках 23 и сжимают цангу 3, которая помещена в коническую полость корпуса 6 и втулки 5.

Измерение производится следующим образом. После установки детали в цангу 3 происходит сброс воздуха через шланг снизу. Пружина 36 перемещает шток 10, цанга фиксирует заготовку. После чего подводят стойку с датчиком и производят измерение при провороте детали вручную на несколько оборотов. Разность максимального и минимального значения показания датчика является значением биения. Не соосность получают после деления полученного значения пополам. После подачи воздуха через шланг снизу, что поджимает мембрану 12 и шток 10. В результате действия давления от штока 10 цанга 3 поднимается и разжимается, освобождая заготовку.

Погрешность измерения определяется зазором в подшипниковых узлах, которая для притертых опор равна 0,003 мм. Точность датчика составляет 0,001 мм. Суммарная погрешность равна 0,004 мм (рисунок 3.3).

3.3. Расчет и проектирование режущего инструмента

В разделе приводится описание однокромочного трубчатого сверла для глубокого сверления отверстия диаметром 8 мм [10].

Такое сверло состоит из трех элементов: рабочей части, стеблевой части и хвостовика. Диаметр у хвостовика принимают равным диаметру стебля. Рабочая или режущая часть выполняется в виде цельной головки твердого сплава. Она имеет обычную форму поперечного сечения: это трубка с V - образным пазом для вывода стружки и изогнутым отверстием для подачи СОЖ. Угол внешнего паза принимают равным ω = 110 - 120°. Соединение режущей части со стеблем проводится по поверхности

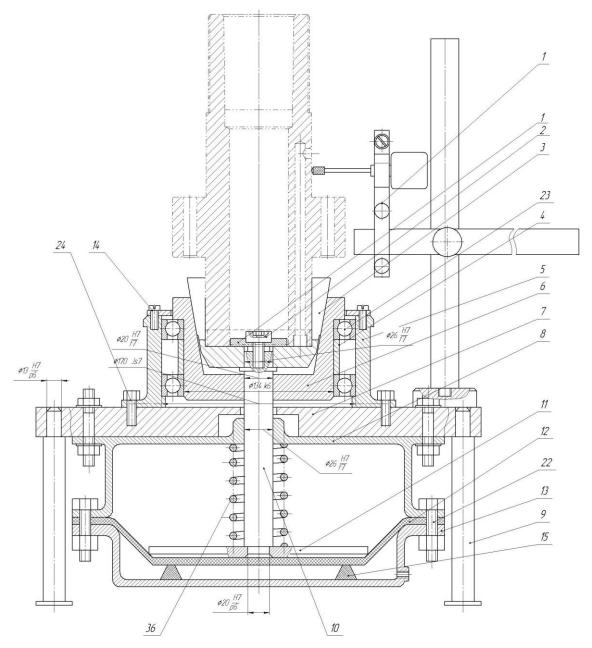


Рисунок 3.1 – Схема контроля

клиновой формы с углом $\phi = 90^{\circ}$. Соединение проводят способом индукционной пайки. Для этого используют установку для нагрева ТВЧ. В качестве припоя используют ПСр40 (ГОСТ19739-74). Длина головки выбирается равной 32 мм. Стебель выполняется сплошным с V-образным пазом, аналогичным режущей части.

Чертеж сверла со всеми техническими требованиями представлен на листе. Все спроектированные средства оснащения могут использоваться при высокопроизводительной обработке и отличаются высокой надежностью и безопасностью при работе.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ РАБОТЫ

4.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Таблица 4.1 - Паспорт технического объекта

№	Технически	Операция	Должность	Технологическое	Используем
п/п	й и/или	технологи	работающе	оборудование	ые
	технологич	ческого	го,	и/или	материалы
	еский	процесса	который	техническое	и/или
	процесс	и/или вид	будет	приспособление,	вещества
		предлагае	выполнять	устройство	
		мых работ	предлагаем		
			ый		
			технологич		
			еский		
			процесс		
			и/ил		
			операцию		
1.		Точение	Токарь		Сплавы и
	Токарная	обдирочно		Токарный	стали;
	многоопера	e,		фрезерный центр	Технологиче
	ционная	чистовое,		с ЧПУ Mazak	ские среды
	циоппах	фрезерова		multiplex 3	
		ние пазов			

4.2 Идентификация профессиональных рисков

Таблица 4.2 – Риски в профессиональной деятельности

No	Производственная	Производственный вредный и/или	Источник
п/п	операция,	опасный фактор	вредного
	технологическая		производственн
	операция и/или		ого фактора
	эксплуатационная		и/или опасного
	операция,		производственн
	технологическая		ого фактора
	операция; вид		
	предлагаемых		
	работ		
1		Движущиеся элементы станка,	Рабочие органы
	Токарная	запыленность, освещенность,	станка Mazak
	•	физическая перегрузка, опасность	multiplex 3,
	многооперационна я	удара током	рабочая зона,
	л		управляющее
			оборудование

4.3 Методы и технические средства снижения профессиональных рисков

Таблица 4.3 – Мероприятия направленные на снижение уровня опасных и вредных производственных факторов

$N_{\overline{0}}$	Вредный	Технические средства	СИЗ
п/п	производственный	защиты, организационно-	работающего
	фактор и/или опасный	технические методы	
	производственный	частичного снижения,	
	фактор	полного устранения	
		вредного	
		производственного	
		фактора и/или опасного	
		производственного	
		фактора	
1	2	3	4
1	Стружка с пылью	Полив СОЖ в зону	Защитные очки,
	/испарения	обработки; экранирование	спец. одежда
		с вентиляцией рабочей	
		зоны	
2	Шум с вибрацией	Виброизоляция	беруши
		оборудования	
3	Высокая температура	Ограждение и охлаждение	спец одежда
	инструментов и		
	заготовки/ нагрев		
	оснастки и заготовки		
4	Опасность удара током	Заземлить; обслуживать по	Перчатки
		регламенту	резиновые

4.4. Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта (производственнотехнологических эксплуатационных и утилизационных процессов

Таблица 4.4 – Определение характеристик пожара

№	Производст	Используемо	Номер пожара	Опасные	Сопутствую
Π/Π	венный	e		факторы при	щие
	участок	оборудовани		пожаре	проявляющи
	и/или	e			еся факторы
	производст				при пожаре
	венное				
	подразделе				
	ние				
1	2	3	4	5	6
1	Механосбо	Токарный	Пожары,	Неисправнос	Вынос
	рочное		связанные с	ТЬ	(замыкание)
	производст		воспламенени	электропров	высокого
	во		ем и горением	одки; пламя	электрическ
			жидкостей	и искры;	ого
			или	возгорание	напряжения
			плавящихся	промасленно	на
			твердых	й ветоши	токопроводя
			веществ и		щие
			материалов		частитехнол
			(B)		огических
					установок,
					оборудовани
					я, агрегатов,
					изделий и
					иного
					имущества

Таблица 4.5 – Выбор средства пожаротушения

Средст	Средств	Установ	Средств	Оборуд	СИЗ для	Инструмент	Сигнализ
ва	a	ки	a	ование	спасения	для	ация,
первич	мобиль	стацион	автомат	для	людей	пожаротуше	связь и
ного	ного	арного	ики для	пожаро		кин	оповещен
пожаро	пожаро	пожаро	пожаро	тушени		(механизиров	ие при
тушени	тушени	тушени	тушени	Я		анный и	пожаре
Я	Я	я и/или	Я			немеханизир	
		пожаро				ованный)	
		тушащи					
		e					
		систем					
		Ы					
ОВП-	Пожар	Модуль	Техни	Напор	Веревки	ЩП-А,	Автомат
8(3)-	ные	БК-ПТ	ческие	ные	пожарные	топоры	ические
AB	автомо		средст	пожар	карабины		извещат
; ОП-	били и		ва	ные	пожарные		ели
3(3)	пожар		опове	рукава	противога		
	ные		щения	И	зы,		
	лестни		И	рукавн	респирато		
	цы		управл	ые	ры		
			ения	развет			
			эвакуа	вления			
			цией,				
			прибор				
			Ы				
			прием				
			но-				
			контро				
			льные				

Таблица 4.6 – Средства обеспечения пожарной безопасности

Название техпроцесса,	Вид предлагаемых к	Нормативные требования
применяемого	реализации	по обеспечению
оборудования, которое	организационных	пожарной безопасности, а
входит в состав	и/или	также реализуемые
технического объекта	организационно-	эффекты
	технических	
	мероприятий	
Металлорежущие	Правильная	Использование пожарной
станки – механическая	эксплуатация	сигнализации и пожарных
обработка: токарный	оборудования;	извещателей,
фрезерный центр с	Хранение ветоши в	противопожарные
ЧПУ Mazak multiplex 3	несгораемых ящиках;	инструктажи в
	Применение плавких	соответствии с графиком,
	предохранителей или	обеспечение средствами
	автоматов в	пожаротушения,
	электроустановках	обеспечение
	станков	безопасности проведения
		огневых работ

4.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта

Таблица 4.7 – Определение экологически опасных факторов объекта

Название	Структурные	Экологическ	Экологическое	Экологическое
техническог	элементы	oe	негативное	негативное
о объекта	технического	негативное	воздействие	воздействие
и/или	объекта и/или	воздействие	рассматриваемог	рассматриваемого
производств	производственног	рассматривае	о технического	технического
енного	о техпроцесса	мого	объекта на	объекта на
техпроцесса	(производственног	технического	гидросферу	литосферу (недра,
	о сооружения или	объекта на	(забор воды из	почву, забор
	производственног	атмосферу	источников	плодородной
	о здания по	(опасные и	водяного	почвы,
	функциональному	вредные	снабжения,	растительный
	назначению,	выбросы в	сточные воды)	покров, порча
	операций	воздух)		растительного
	техпроцесса,			покрова,
	технического			землеотчуждение
	оборудования), а			и образование
	также			отходов и т.д.)
	энергетической			
	установки,			
	транспорта и т.п.			
Технологи	Токарный	Пыль	СОЖ	Стружка
Я	фрезерный			
изготовлен	центр с ЧПУ			
ия	Mazak multiplex			
шпинделя	3			

Таблица 4.8 – Разработанные (дополнительные и/или альтернативные) организационные и технические мероприятия для снижения антропогенного негативного воздействия

Название технического объекта	Обработка на токарном
	центре Mazak multiplex 3
Предлагаемые мероприятия для снижения	Скруббер батарейного типа
негативного антропогенного воздействия на	СЦВБ – 20
атмосферу	
Предлагаемые мероприятия для снижения	Отстойник
негативного антропогенного воздействия на	
гидросферу	
Предлагаемые мероприятия для снижения	переплавка для стружки
негативного антропогенного воздействия на	
литосферу	

4.6 Выводы по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта» выпускной квалификационной работы бакалавра

В способы обеспечения представленном разделе даются безопасности И экологичности технологического ДЛЯ процесса изготовления шпинделя. Выявлены опасные и вредные производственные факторы. Разработаны меры по их снижению. Разработаны меры по снижению пожарной опасности. Разработаны меры по сохранению экологии и окружающей среды.

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель раздела — рассчитать технико-экономические показатели проектируемого технологического процесса и произвести сравнительный анализ с показателями базового варианта, определить экономический эффект от предложенных в проекте технических решений.

В предыдущих разделах был описан технологический процесс изготовления инструментального шпинделя фрезерного станка, который имеет ряд недостатков И которые ОНЖОМ устранить путем совершенствования описанного ТП. Чтобы иметь четкое представление об совершенствования обоснованности ЭТОГО необходимо провести экономическое сравнение рассматриваемых вариантов технологий.

Для этого представим краткое описание существующего и предлагаемого технологического процесса в виде таблицы 5.1.

Таблица 5.1 – Краткое описание технологических процессов изготовления инструментального шпинделя фрезерной головки по вариантам

Базовый вариант	Проектируемый вариант			
На операции выполняются следующие	На операции выполняются следующие			
действия: сверление отверстия Ø10 мм;	действия: сверление отверстия Ø10 мм;			
сверление отверстия Ø12 мм и	сверление отверстия Ø12 мм и			
нарезание резьбы М12.	нарезание резьбы М12.			
Оборудование – многооперационный	Оборудование – многооперационный			
станок Mazak vertical nexus, модель	станок Mazak vertical nexus, модель			
410A.	410A.			
Оснастка – специализированное	<u> Оснастка</u> – специализированное			
наладочное приспособление.	наладочное приспособление.			
Инструменты: сверло спиральное \emptyset 10,	Инструменты: сверло однокромочное			
$P6M5 - T_O = 4,2$ мин.; сверло спиральное	\emptyset 10, Т15К6 – T_O = 2 мин.; сверло			
\emptyset 12, P6M5 – $T_O = 1,7$ мин; метчик М12 –	спиральное \emptyset 12, P6M5 – $T_O = 1,7$ мин;			
$T_{O} = 0.06$ мин.	метчик $M12 - T_O = 0.06$ мин.			
$T_{I\!I\!I\!T\!-\!K} = 9,1$ мин.	$T_{I\!I\!I\!T\!-\!K} = 6,63$ мин.			

Кроме описанных условий для обоснования эффективности будет нужна информация о программе выпуска, которая составляет 800 штук.

Используя исходные данные и методику расчета капитальных вложений [9], определим величину инвестиций в проектируемый вариант. Величина необходимых для осуществления предлагаемых внедрений составит 25200,83 руб. Указанная сумма будет направлена на замену инструменту и оснастки, а также учитывать затраты на проектирование нового технологического процесса.

Используя методику определения себестоимости и калькуляции себестоимости [9] получим значения полной себестоимости изделия до и после внедрения совершенствований, которые составили 168,07 руб. и 128,17 руб., соответственно.

Для большей наглядности продемонстрируем изменения по структуре полной себестоимости в виде диаграммы, описывающей расходы по статьям для рассматриваемых вариантов (рисунок 5.1).



Рисунок 5.1 – Структура технологической себестоимости и величина полной себестоимости, руб.

Анализируя представленную диаграмму, можно сделать вывод о снижении величины полной себестоимости, что является положительным моментом для внедрения предложенного технологического процесса. Однако, чтобы окончательно убедиться в целесообразности его внедрения,

необходимо провести расчеты, связанные с экономическим обоснованием данного внедрения.

Чтобы провести экономическое обоснование воспользуемся всеми полученными значениями, представленными ранее, а также методикой расчета экономической эффективности внедряемого проекта [9]. Согласно которой мы можем рассчитать целый ряд значений, необходимых нам для формирования соответствующего выводы о необходимости внедрения нового процесса. Все значения, которые получены, при использовании описанной методике, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Результаты расчетов показателей эффективности

		Условное	Значение п	оказателей
No	Наименование показателей	обозначение,		
		единица	Вариант 1	Вариант 2
		измерения		
1	Капитальные вложения в проект	$K_{\mathit{BB.\Pi P}}$, руб.	_	25200,83
	(инвестиции)			
2	Себестоимость единицы изделия	$C_{ extit{ПОЛН}}$, руб.	168,07	128,17
3	Чистая прибыль	$\Pi_{\mathit{ЧИСТ}}$, руб.	255	536
4	Срок окупаемости инвестиций	Т _{ОК} , лет	2	2
5	Общий дисконтированный доход	Добщдиск, руб.	3125	6,06
6	Интегральный экономический	$Э_{ИНТ} = $ $$	605:	5,24
	эффект (чистый дисконтируемый			
	доход)			
7	Индекс доходности	ИД, руб. / руб.	1,2	24

Анализируя данные, представленные в таблице 5.2., можно сделать заключение о том, что внедрение предложенных изменений в технологический процесс будет эффективным. Об этом свидетельствуют значения, полученные расчетным путем. А именно, положительная величина интегрального экономического эффекта, равная 6055,24 руб.

Кроме того, проект окупиться в течение 2-х лет, что для инвестиций в машиностроительное производства является хорошим показателем. И наконец, индекс доходности (ИД) составляет 1,24 руб./руб., это говорит о том, что каждый вложенный рубль в этот проект принесет предприятию не только возврат вложенных средств, но и дополнительную прибыль. Все вышеперечисленные значения дают нам право сделать заключение об эффективности предложенных изменений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе представлен разработанный технологический процесс обработки шпинделя.

Выбраны были оборудование, режущий и измерительный инструмент, станочные приспособления. Рассчитаны или выбраны значения параметров режимов резания, а также нормирование.

За счет замены обработки глубокого отверстия спиральным сверлом на сверло для глубокого сверления повышается производительность,

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Антонюк В.Е. Конструктору станочных приспособлений: Справочник / В.Е. Антонюк. – МН: Беларусь, 1991, 400 с.
- 2. Барановский, Ю.В. Режимы резания металлов. Справочник / Ю.В. Барановский. М., Машиностроение. 1995 . 320 с.
- 3. Горина, Л.Н. Обеспечение безопасных условий труда на производстве. Учеб. Пособие. / Л.Н. Горина, Тольятти, 2016, 68 с.
- 4. Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч.Т.2/ Мягков В.Д. [и др.]. Л.: Машиностроение, 1982. 543 с.
- 5. Зубарев Ю. М. Специальные методы обработки заготовок в машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Зубарев. Санкт Петербург : Лань, 2015. 400 с.
- 6. Зубкова, Н.В. Методическое указание к экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ по совершенствованию технологических процессов механической обработки деталей/Н.В. Зубкова— Тольятти: ТГУ.- 2015.- 46 с.
- 7. Маслов, А. Р. Инструментальные системы машиностроительных производств: учебник/А. Р. Маслов. Москва: Машиностроение, 2006. 335 с.
- 8. Михайлов, А.В. Основы проектирования технологических процессов механосборочного производства/ А.В. Михайлов. –Тольятти: ТГУ, 2003.– 160 с.
- 9. Обработка металлов резанием: Справочник технолога. / А.А. Панов [и др.];. под общ. ред. А.А. Панова, 2-е изд., перераб. И доп. М.: Машиностроение, 2005 784 с.
- 10. Ординарцев, И.А. Справочник инструментальщика/И.А. Ординарцев[и др.] – Л.: Машиностроение, 1987. – 846с.
- 11. Проектирование технологической оснастки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. Изд. 3-е, стер. Санкт-Петербург : Лань, 2014. 224 с.

- 12. Расторгуев, Д. А. Разработка плана изготовления деталей машин: учеб.-метод. пособие/Д.А. Расторгуев;-Тольятти: ТГУ, 2013. -51 с.
- 13. Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении [Электронный ресурс] : учебник / Ю. М. Зубарев. Санкт-Петербург : Лань, 2015. 320 с.
- 14. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х кн. Т.1/ А.Г. Косилова [и др.]- М: Машиностроение, 2001 .- 912 с.
- 15. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х кн. Т. 2/ А.Г. Косилова [и др.]- М: Машиностроение, 2001.- 944 с
- 16. Технология машиностроения/А. Н. Ковшов. Санкт-Петербург: Лань, 2016. -320 с.
- 17. Технология машиностроения: учебник/А. А. Маталин.- Изд. 4-е, стер. Санкт-Петербург: Лань, 2016. 512 с.
- 18. Технология машиностроения: курсовое проектирование: учебное пособие/М. М. Кане [и др.]; под ред. М. М. Кане, В. Г. Шелег. Минск: Вышэйшая школа, 2013. 311 с.
- 19. Григорьев, С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ/С.Н. Григорьев [и др.]. М.:Машиностроение, 2006. 544 с.
- 20. Автоматизация производственных процессов в машиностроении/Ю.
- 3. Житников [и др.] Старый Оскол: ТНТ, 2009. 655 с.


приложения


	Фартат	Зана	Nas.	Обозначение	Наименовани	E Kon	Приме- чание
Лерв. примен					<u>Документаци</u>	<u>19</u>	3
Лери	A1			17.5P.0TM17.106.65.000.C5	Сборочный чертех	r 1	
ø/					<u>С</u> борочные един	IUU <u>b</u>	
Cnpaß Nº			1	17.5P.0TM17.106.65.100.	Гидроцилиндр	1	
0. 30					<u>Детали</u>		
27 <u>125</u>	8		2	17.5P.0TM17.106.65.002.	Тяга	1	
та			3	17.5P.0TM17.106.65.003.	Вту лк а	1	
Подп. и дата			4	17.5P.0TMП.106.65.004.	Фланец	1	0
10gy		Ц	5	17.5P.0TMN.106.65.005.	Кулачок	6	
		Ц	6	17.5P.0TMП.106.65.006.	Гайка	2	i d
ψδπ			/	17.6P.0TMN.106.65.007.	Корпус	1	
ина № ацъл			8	17.5P.0TM17.106.65.008.	Мембрана	1	× ·
NHB	-	\sqcup	9	17.5P.0TM7.106.65.009.	Опора	3	
3 No		\sqcup	TU	17.5P.0TM17.106.65.010.	Вту лк а	1	,
Baan und Nº	3				>		4
Вэаг					2	23	9
ma					Стандартные изи	делия	9
Лодг и дата						***	
Nodn	Изи	/bs	707	Nº đokum. Floðin Дama	17.БР.ОТМП.106.0	65.000.C	77
odn.	Разраб. Добровольский		οδροβοπьсκυύ	Namagu Num		n Nucmat	
MHG. Nº nodn.	При Н.к.	10. OHM)	- 1	Расторгуев Виткалов М	Патрон гембранный	МСб3-	1202
Z.	9m	B.		IUZUHUU	potar	Формат	A4

	штидоф	SOHO	Лаз	Обозначе	PHUE	Наименование	Кол.	Приме- чание
	Ø	302	11			Bunn A 2 M8 x 125-6g x 32-5835X01 FOFT 11738-	X 3	
	H	1	12			Buum 2 M12 x 125-6g x 305835X01 FOCT P 11738-	¥ 3	
		1	13			Винт M8 x 1-6g x 305835X.01 ГОСТ 17475-80	12	
			9000C				2 320	
		1						
		T						
		Ī						
	П	1						
	П	1						
		1						
		1	8					
		T						
		T						
	H	┪						
a		1						
Подп. и дата		T						
dr. u	П	T						
770		┪	i i					
υÇ	П	1						
ина № ацъл						8		
1 DH								
1 aV		T				Î		
JHG)		T						
Вэан. инв.								
B.		1						
ग्णव		1						
Лада и дата		7						
hodn	П	1						
		1	8				3	
nodn.	П	1						
M+B. Nº nada.		- 1			177	ED OTME 407 75 OF	20 C	, /luc
20	Изи	/luc	m N°∂i	акум Падл Да	<i>⊣ 1/.</i>	БР.ОТМП.106.65.0U	JU.L/ I	2

	Формат	ЗОНО	Mas.	Обозначение	Наименовани	ie koy	Приме- чание					
Лерв. примен					<u>Документаци</u>	<u>US</u>						
Nept	A2			17.5P.0TM17.106.70.000.C5	Сборочный чертел	x 1	3					
			v S		<u>Детали</u>		8					
Cripadi. Nº			1	17.5P.0TMN.106.70.001.	Γοлοβκα	1						
9			2	17.БР.ОТМП.106.70.002.	Корпус	1						
					2							
30												
משמ						27						
Подп. и дата												
Nº đườn												
MHC NO							2					
0. 10			,				1					
Вэам. ина №					12							
22.00					7		9					
Пода и дата	8						1					
Nodn	Изм	Λυα	m	№ дакум. Подп. Дата	7.5P.0TMN.106.	70.000.0	<u> </u>					
инд. № падл.		рад	1 110	οδοοβορι εκινί	Сверло — Лит Лист — Однокромочное МСб3—12							
18-10-1	Н.к. Ут	Э <i>Н</i> П) В		Риткалов ОДН Тогинов	ЮКРОМОЧНОЕ	МСбз-	1202					

									1									ГОС	T 3.1	118-82	Φ(орма 1
Дуол.	.								ı								+		-			
Взам.																						
Поол															Н_					Т,		
										•										2	2	1
Разра Прое	90. J	Доброво.	ПЬСКИЙ А	4. <i>E</i>			OTuN	ЛΠ														
Утве	рдил Ј	асторг Тогинов	Н.Ю.				Oran	11 1														
Н. ког		Виткало										Шпин	ндель									
M 01				•	'	'	Сталь	40ХН Г	OCT45	543-71											•	
		Код	EB	ΜД	ΕH	H. pac	<u>к. КИМ</u>		заготс		Про	филь	и разм	1еры		ΚД		М3	1			
M 02		12	кг	5.4	1	1	0.75		11			154	x299			1		7.2				
Α	Цех	У ч. <i>PI</i> M	Опер.	Koo, H	наимен	ование	операци	IU					Obo3	значе	ние о	окуме						
Б		K	од, наим	тенование	обору	дования			CM	Проф.	I P	УТ	KP	КОИ,	ДЕ	H	ОП	Кшт).	Тпз.		Тшт.
A03			000	Заготові	ителы	ная (от	пивка)															
Б04														1	1	1						
A05			005	4233 Тока	арная і	иногоце	елевая															
Б06	Mazak	k Multiple	x 3											1	1	1						
A07		,																				
Б08														1	1	1						
A09			010	4237 Мно	20000	201110111	100							<u>'</u>		- '						
			010	4231 IVIHO	soone	<i>Јаци</i> Онн	ая															
A10																						
Б11	Mazak	k Vertical	Nexus	410A										1	1	1						
A12			015	5000 Tep	мическ	ая обра	ботка															
Б13														1	1	1						
A14			020	4131 Top	цекруг	лошлиф	ровальна	ая														
Б15	Кругло	ошлифо	зальный	і станок 3	T150E									1	1	1						
A16				4131 Kpy			ьная															
M	iK I	Маршруг				-																2

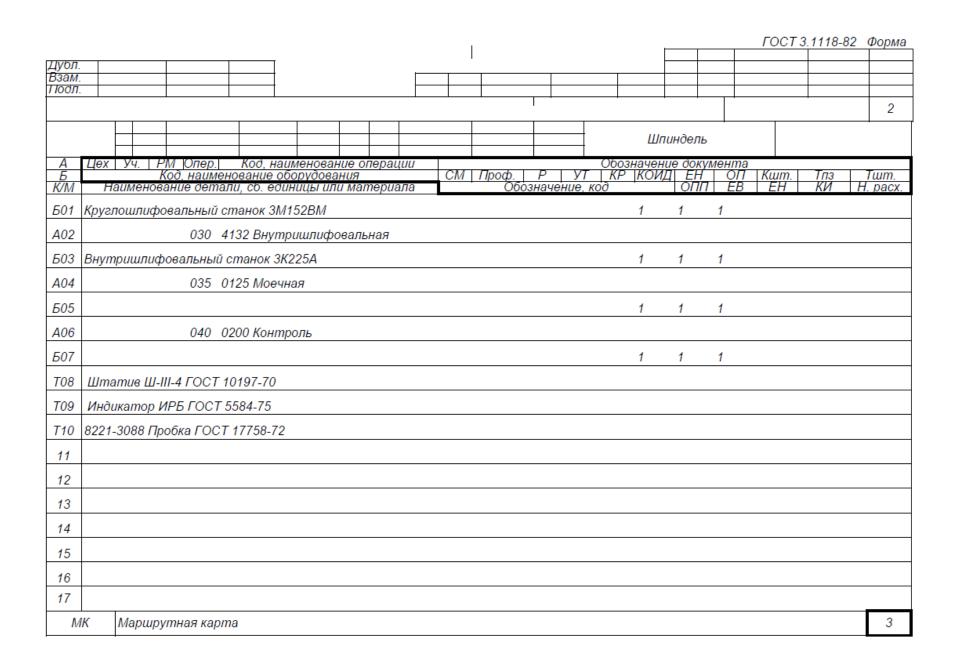

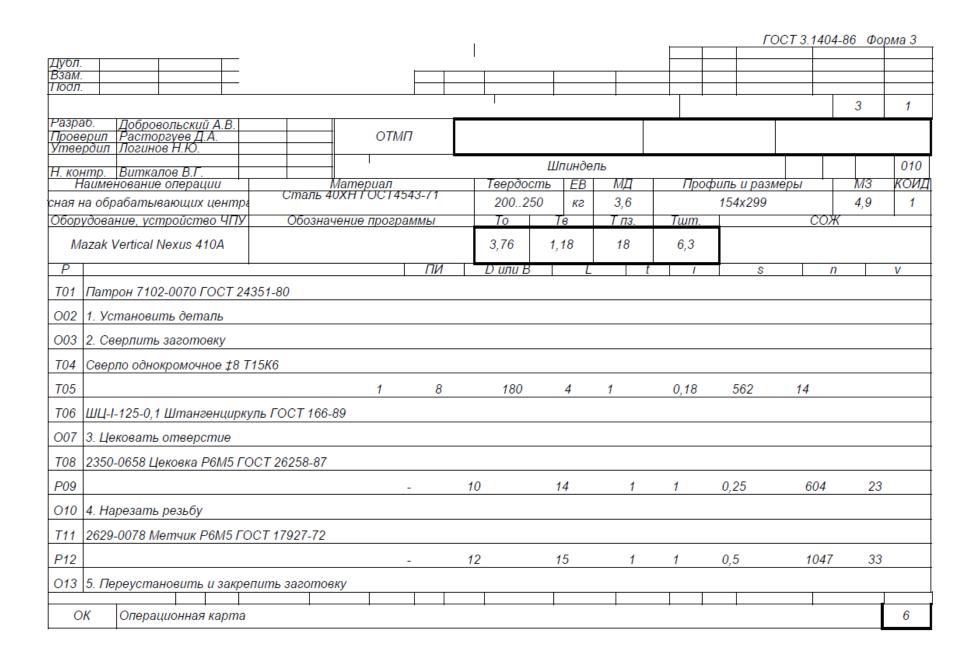

									1							ГОСТ 3.1404-86 Форг							
Дубл.	$\overline{}$			\neg						I							\vdash		+		+		
Дубл. Взам. Поол.	#			ightharpoons					\mp		\perp		\Box		\Box				_		#		
HOOM.								—					—		Ь			$\neg \tau$					2
								$\overline{}$					$\overline{}$					\perp					
	#				二	世		丰	_		二		_	Ш	Іпин	нделі	Ь						010
Р						П	И	\top	Di	D или В		L	t			\top	S		n		V		
	6. Свеј	рлить отве	эрстие															•					
				15K6																			
P03	Сверло однокромочное ‡8 Т15К6									8				15 4			1 0,1		15 5		562 14		
	7. Сняі	ть деталь																					
05																							
06																							
07																							
08	—																						
09	—																						
10	<u> </u>																						
11	—																						
12	—																						
13	—																						
14	<u> </u>																						
15																							
16	——																						
17																							
18	<u> </u>																						
O	K	Операционн	іая карта																				7

