#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Тольяттинский государственный университет» Институт машиностроения

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» (наименование кафедры)

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение

#### машиностроительных производств»

(код и наименование направления подготовки)

#### Технология машиностроения

(профиль)

#### БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему <u>Технологический процесс изготовления полумуфты коробки скоростей</u> сверлильного станка

Студент(ка)	Черемисин А.С.	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Руководитель	Гуляев В.А.	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Консультанты	Виткалов В.Г.	
•	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	Степаненко А.В.	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	Краснопевцева И.В.	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Допустить к защ	ите	
Ваведующий кафе	едрой	
к.т.н, доцент		Н.Ю. Логинов
	(личная подпись)	
	<u> </u>	2017 г.

Тольятти 2017

#### **КИДАТОННА**

# Технологический процесс изготовления полумуфты коробки скоростей сверлильного станка

Бакалаврская работа. Тольятти. Тольяттинский государственный университет, 2017.

В бакалаврской работе рассмотрены вопросы проектирования технологического процесса изготовления детали «полумуфта коробки скоростей сверлильного станка» при годовой программе выпуска 5000 шт.

Ключевые слова: деталь, заготовка, технологический процесс, режущий инструмент, технологическая оснастка, станок, режимы резания, нормы времени, экономический эффект.

Данная работа содержит пять разделов. Во введении содержится цель работы, в заключении – результаты выполнения данной работы

В первом разделе работы выполнен анализ служебного назначения нашей детали, анализ технологичности, проанализирован базовый техпроцесс и определены пути совершенствования техпроцесса.

Во втором разделе выполнена технологическая часть работы, где выполнена разработка проектного технологического процесса, который включает в себя: выбор типа производства, расчет заготовки, определение схем базирование, проектирование технологического маршрута, выбор средств технического оснащения, а также необходимые расчеты – припусков, режимов резания, норм времени.

В третьем разделе выполнены конструкторские расчеты приспособления станочного и приспособления контрольного.

Четвертый и пятый раздел бакалаврской работы посвящены вопросам безопасности, экологичности и экономической эффективности работы.

Объем работы составляет: 78 страниц, 19 таблиц, 9 рисунков и графической части, содержащей 7,5 листов.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Описание исходных данных	5
2 Технологическая часть работы	13
3 Проектирование станочного и контрольного приспособлений	36
4 Безопасность и экологичность технического объекта	45
5 Экономическая эффективность работы	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	58
ПРИЛОЖЕНИЯ	60

#### ВВЕДЕНИЕ

При сегодняшней экономической ситуации и то тяжелейшее положение, в котором оказалась вся машиностроительная отрасль в целом, необходимо максимально эффективно расходовать имеющиеся средства, снижать все возможные издержки, как производственного, так и не производственного характера, уменьшив, таким образом, себестоимость изделия, не снижая при этом его качества, а наоборот, повышая его, что даст предприятию конкурентное преимущество на рынке.

При этом на предприятии ведутся постоянные работы по повышению качества и снижению себестоимости изготовления продукции, для чего применяется высокопроизводительное оборудование, оснастка, режущий инструмент, роботизированные комплексы, труд работников частично заменяется промышленными роботами.

Целью бакалаврской работы является разработка совершенно нового технологического процесса изготовления детали в условиях среднесерийного типа производства при годовой программе выпуска 5000 шт., повышение качества обработки, снижение себестоимости изготовления, применение новых разработок в области технологии машиностроения.

#### 1 Описание исходных данных

#### 1.1 Анализ служебного назначения детали

#### 1.1.1 Описание конструкции узла, в который входит деталь

Деталь, разрабатываемая в данной бакалаврской работе, является полумуфтой предохранительной, устанавливается в узле коробки скоростей сверлильного станка и предназначена для установки сопрягаемых деталей и передачи крутящего момента.

Узел, в состав которого входит данная деталь, приводится на рисунке 1.1

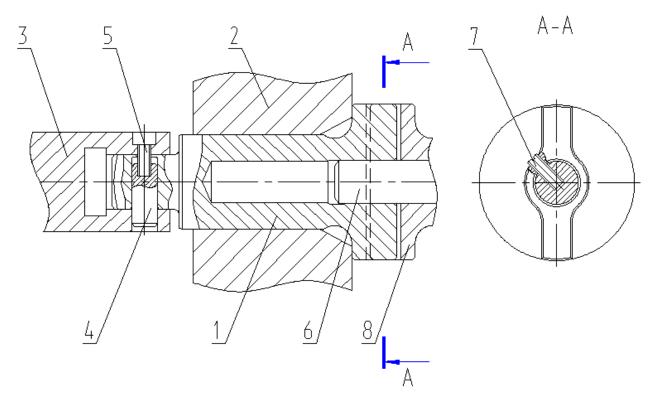


Рисунок 1.1 - Узел, в состав которого входит деталь

Полумуфта 1 (рисунок 1.1) устанавливается в корпусе 2 специального приспособления. На левом конце полумуфты 1 установлен вал 3 с помощью штифта 4 с винтом 5. В отверстие полумуфты 1 с правого конца входит вал 6, который фиксируется винтом 7. В зацепление с полумуфтой 1 входит сопрягаемая полумуфта 8.

#### 1.1.2 Анализ материала детали

Материал полумуфты: сталь 20Х2Н4А ГОСТ 4543-71

Проанализируем хим состав и механические свойства рассматриваемой стали 20X2H4A ГОСТ 4543-71, результаты записываем в таблицы 1.1. и 1.2.

Таблица 1.1 - Химический состав стали 20Х2Н4А ГОСТ 4543-71

Химический элемент	Процент
Углерод (С)	0,16-0,22
Сера (S), не более	0,025
Фосфор (Р), не более	0,025
Хром (Ст)	1,25-1,65
Марганец (Мп)	0,3-0,6
Никель (Ni)	3,25-3,65
Кремний (Si)	0,17-0,37
Медь (Cu), не более	0,3

Таблица 1.2 - Механические свойства стали 20Х2Н4А ГОСТ 4543-71

Показатель	Обозначени	Единица	Значени
Показатель	e	изменения	e
Твердость по Бринеллю	НВ	-	269
Относительное удлинение при разрыве	$\delta_5$	%	9
Относительное сужение	Ψ	%	45
Ударная вязкость	KCU	Дж/см <sup>2</sup>	78
Кратковременный предел прочности	$\sigma_{\scriptscriptstyle B}$	МПа	1270
Предел текучести, определяемый при	O-	МПа	1080
остаточной деформации	$\sigma_{ m T}$		

#### 1.1.3 Классификация поверхностей детали по служебному назначению

Пронумеруем все поверхности детали, рисунок 1.2.

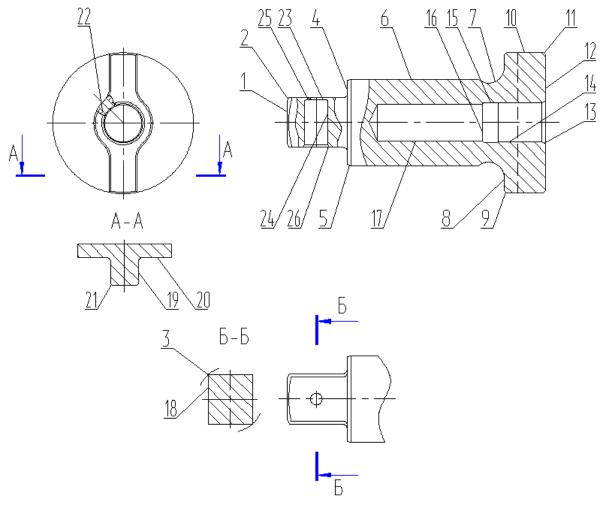


Рисунок 1.2 - Систематизация поверхностей

Классифицируем поверхности детали:

- исполнительные поверхности выполняют служебное назначение детали поверхности 18,19;
- основные конструкторские базы, поверхности ориентирующие данную деталь в узле поверхности 6,8;
- вспомогательные конструкторские базы определяют положение других деталей присоединяемых к рассматриваемым поверхности 22,23,24,14;
  - свободные поверхности остальные.

- 1.2 Анализ технологичности конструкции детали
- 1.2.1 Анализ количественных показателей технологичности
- 1.2.1.1 Коэффициент, анализирующий унификацию поверхностей

$$K_{yH.} = n_{yH.} / \Sigma n, \qquad (1.1)$$

где  $n_{\text{ун.}}$  - сумма поверхностей, которые унифицированы;

 $\Sigma$ n - число всех поверхностей детали.

 $K_{yh.} = 1$ , технологичность выполнена.

1.2.1.2 Коэффициент, анализирующий шероховатости поверхностей

$$K_{\text{imp.}} = \frac{1}{S_{\text{cp.}}},\tag{1.2}$$

где  ${\rm E}_{\rm cp.}$ - усредненное значение шероховатости, которое определяется по формуле:

$$\mathbf{E}_{\mathrm{cp.}} = \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{ni}}}{\Sigma \mathbf{n}_{\mathrm{i}}},\tag{1.3}$$

где  ${E_{ni}}-$  число конкретной шероховатости;

 $\Sigma n_i\,$  – число поверхностей с конкретной шероховатостью.

$$B_{cp.} = (2.0,4+3.6,3+21.3,2)/26 = 3,34 \text{ MKM},$$

$$K_{\text{imp.}} = 1/3,34 = 0,30$$

 $K_{\text{шр.}} < 0.32$ , технологичность выполнена.

1.2.1.3 Коэффициент, анализирующий точность

$$K_{TYL} = 1 - \frac{1}{A_{cp.}},$$
 (1.4)

где  $A_{\text{ср.}}$  - усредненная точность выполнения детали, она определяется по формуле:

$$A_{cp.} = \frac{A_{ni}}{\Sigma ni}, \qquad (1.5)$$

где A<sub>ni</sub> – конкретный квалитет точности;

 $\Sigma n_i$  – число поверхностей с конкретной точностью.

$$A_{cp.} = (1.7 + 3.8 + 1.10 + 2.11 + 5.12 + 14.14)/26 = 12,2$$

$$K_{TH} = 1 - 1/12, 2 = 0.92$$

 $K_{TY} > 0.85$ , технологичность выполнена.

#### 1.2.2 Качественный анализ технологичности

Исходя из конструкции рассматриваемой детали и ее материала, в качестве заготовки возможно применение нескольких вариантов:

- методом горячей объемной штамповки;
- из круглого проката нормальной точности.

Выбор производится далее на основании экономического расчета. Конфигурация наружного контура детали не вызывает трудностей при получении заготовки.

Чертеж детали выполнен по всем стандартами, все данные для ее изготовления есть.

На чертеже детали «Полумуфта» присутствует вся необходимая для ее изготовления информация.

Деталь может быть обработана по типовому техпроцессу. Все поверхности имеют удобный доступ для обработки.

Параметры точности и шероховатости детали нормально обеспечиваются на обычном оборудовании и соответствуют назначению детали.

Доступ к местам обработки и контроля свободный.

Анализируя эти данные, делаем вывод, что конструкция детали является технологичной.

#### 1.3 Анализ базового варианта техпроцесса

Целью данного анализа является выявление недостатков заводского техпроцесса (ТП), устранение этих недостатков будет содействовать достижению основных целей данной работы.

### 1.3.1 Технологический маршрут базового техпроцесса

Рассмотрим базовый техпроцесс, выполним его анализ для выявления основных его недостатков.

Основные характеристики заводского техпроцесса приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Технологическая характеристика заводского техпроцесса

	Средства технического оснащения				
Операция	Станок	Приспособление	Инструмент	Тшт, час	
1	2	3	4	5	
005				0,20	
Заготовительная					
010 Токарная	16К20	Патрон 3-х кулачковый	Резец проходной Т5К10	0,24	
		Центр вращающий	Резец подрезной Т5К10		
015 Токарная	16К20	Патрон поводковый	Резец проходной Т15К6	0,38	
		Центр вращающий	Резец подрезной Т15К6		
			Резец канавочный Т15К6		
020	3M151	Патрон поводковый	Шлиф круг	0,18	
Круглошлифоваль		Центр упор.			
ная					
025 Фрезерная	ИР800МФ4	Приспособление	Фреза концевая Р6М5	0,42	
		специальное	Фреза пазовая Р6М6		
			Фреза торцовая Т5К10		
030 Сверлильная	2P135	Тиски	Сверло спиральное Р6М5	0,06	
			Сверло центровочное Р6М5		
035 Сверлильная	2P135	Тиски	Сверло спиральное Р6М5	0,16	
			Сверло центровочное Р6М5		
			Цековка Р6М5		
			Пластина расточная Т15К6		
040 Расточная	ИР800МФ4	Приспособление спец.	Сверло спиральное Р6М5	0,32	
			Сверло центровочное Р6М5		
			Зенкер Р6М5		
			Развертка Р6М5		
			Резец расточной Т15К6		

#### Продолжение таблицы 1.3

1	2	3	4	5
045 Слесарная				0,20
050 Термическая				
(цементация,				
закалка)				
055 Дробеструйная				0,12
060	3M151	Патрон цанговый	Шлиф круг	0,18
Круглошлифоваль				
ная				
065	3К227В	Патрон цанговый	Шлиф круг	0,09
Внутришлифоваль				
ная				
070 Моечная				0,04
075 Контрольная				0,08

#### 1.4 Задачи работы. Пути совершенствования техпроцесса

#### 1.4.1 Недостатки базового ТП

Опишем основными недостатками базового техпроцесса.

- 1. Оборудование соответствует единичному и мелкосерийному производству универсальные станки с низкой производительностью.
- 2. Так как заготовка пруток, то большое время тратится на ее обработку на токарной черновой операции.
- 3. Неоптимальная структура операций отверстие 22 обрабатывается на отдельной сверлильной операции, центральное отверстие, поверхность 14 обрабатывается на отдельной расточной операции;
- 4. На слесарной операции удаляются заусенцы вручную по всему контуру детали, что приводит к большому штучному времени. Также на этой операции происходит снятие фасок, поверхность 21;
  - 5. Низкопроизводительный универсальный инструмент;
- 6. Применяемая технологическая оснастка преимущественно с ручным зажимом, что увеличивает вспомогательное время на установку и закрепление заготовки.
  - 7. Применяемые контрольно-измерительные средства не оптимальны, что

увеличивает вспомогательное время на приемы контроля.

#### 1.4.2 Пути совершенствования техпроцесса, задачи бакалаврской работы

Опишем задачи выпускной квалификационной работы и пути совершенствования TП.

- 1. Использовать оптимальные высокопроизводительные станки с ЧПУ, полуавтоматы.
- 2. Выбрать оптимальный метод получения заготовки, припуски на обработку рассчитать аналитическим методом;
- 3. Отверстие 22 с поверхностями 19,20 обработать на горизонтальнофрезерной операции при установке заготовки в поворотном приспособлении. На этой же операции снимать фаски 21;
- 4. Отверстие 14 обрабатывать на токарной программной операции, что приведет к существенному сокращению штучного времени и высвобождению одного станка;
- 5. Для удаления заусенцев применим электрохимический метод на станке 4407, что позволит уменьшить штучное время на слесарную операцию.
- 6. Подобрать наиболее оптимальный высокопроизводительный режущий инструмент.
- 7. Применить специальную и специализированную высокопроизводительную оснастку.
- 8. Применить высокопроизводительные контрольные приспособления, исходя из выбранного типа производства.
  - 9. Спроектировать патрон токарный с механизированным приводом.
  - 10. Спроектировать контрольное приспособление для контроля биения;
- 11. Выполнить анализ техпроцесса принимая во внимание безопасность и экологичность, уменьшить воздействие опасных и вредных факторов.
- 12. Выполнить экономический расчет эффективности применяемых технологических операций.

#### 2 Технологическая часть проекта

#### 2.1 Выбор типа производства

Для разных типов производства существуют разные подходы к дальнейшей разработки техпроцесса.

Согласно рекомендаций [9, с. 24] исходя из массы детали 0,7 кг, принимая во внимание годовую программу выпуска  $N_r$  = 5000 шт./год, при этом тип производства принимаем как среднесерийный.

#### 2.2 Выбор и проектирование заготовки

#### 2.2.1 Выбор вариантов проектирования исходной заготовки

Заготовкой для детали «полумуфта», учитывая ее конфигурацию и физикотехнологические свойства стали (сталь 20X2H4A) может служить:

- а) штамповка;
- б) прокат.

Определим параметры исходных заготовок:

Масса штампованной заготовки  $M_{\text{шт.}}$ , кг, приблизительно равна:

$$\mathbf{M}_{\text{IIIT.}} = \mathbf{M}_{\text{net.}} \cdot \mathbf{K}_{\text{p.}},\tag{2.1}$$

где  $M_{\text{дет.}}$  – масса готовой детали, кг;

 $K_{p.}$  – коэффициент формы детали, устанавливается по [11, с. 23],  $K_{p.}$  = 2.8.

$$M_{\text{int.}} = 0.123 \cdot 2.8 = 0.344 \text{ kg}$$

Параметры заготовки будем принимать по ГОСТ 7505-89 [8]:

Оборудование для штамповки - КГШП, нагревать заготовку будем с помощью индукционных нагревателей, принимаем класс точности заготовки ТЗ [8, с.28], принимаем группу стали как М2 [8, с.8], принимаем степень сложности заготовки как С2 [8, с. 29].

Массу заготовки из проката  $M_{\text{пр.}}$  будем определять согласно формуле:

$$M_{np.} = V_{np.} \cdot \rho , \qquad (2.2)$$

где  $V_{\text{пр.}}$  – объем данного проката, мм<sup>3</sup>;

 $\rho$  - плотность материала заготовки из проката, кг/мм $^3$ .

Так как форма заготовки, принимаемая для изготовления из сортового проката для детали типа тела вращения - цилиндр, у него диаметр  $d_{\rm np}$ , мм и его длина  $l_{\rm np}$ , мм будет равна:

$$d_{\text{пр.}} = d_{\text{д.}}^{\text{Max}} \cdot 1,05,$$
 (2.3)

$$1_{\text{пр.}} = 1_{\text{д.}}^{\text{Max}} \cdot 1,05,$$
 (2.4)

где  $d_{\text{д.}}^{\text{мах}}$  – диаметр детали, мм;

 $1_{\text{д.}}^{\text{мах}}$  — длина детали, мм.

 $d_{\text{IID.}} = 36.1,05 = 37.8 \text{ MM}$ 

 $l_{\text{np.}} = 66.1,05 = 69.3 \text{ MM}$ 

По этим данным по ГОСТ стандарт. значение будет равно:  $d_{\text{пр.}} = 38\,$  мм.

 $l_{\text{np.}} = 69.3 \text{ MM.}$ 

Произведем определение объема элементов заготовок V,  $\mathrm{mm}^3$  формы цилиндра как:

$$V_{II.} = \pi \cdot d_{III.}^2 \cdot l_{IIII.} / 4$$
 (2.5)

 $V_{\text{II.}} = 3,14 \cdot 38^2 \cdot 69.3/4 = 78554 \text{ mm}^3$ 

$$M_{\text{пр.}} = 78554 \cdot 7,85 \cdot 10^{\text{-6}} = 0.617 \ \text{kg}$$

В результате произведем выбор размер горячекатаного проката по ГОСТ 2590-2006, точность – обычная В1:

Круг 
$$\frac{38 - B1 - \Gamma OCT 2590 - 2006}{20XH4A \Gamma OCT 4543 - 71}$$

#### 2.2.2 Технико-экономический расчет выбора варианта заготовки

Цену детали, полученной из заготовки будем определять согласно формуле

$$C_{\text{дет.}} = C_{3\text{аг.}} + C_{\text{мо.}} - C_{\text{отх.}},$$
 (2.6)

где  $C_{3ar.}$  – базовая цена принятого варианта заготовки, руб.;

 $C_{\text{мо.}}$  – цена последующей мех обработки, руб.;

 $C_{\text{отх.}}$  – цена отходов при мех обработке, руб.

#### 2.2.2.1 Расчет варианта горячей штамповки

Цену штампованной заготовки будем определять по формуле:

$$C_{\text{3ar,IIITaMII}} = C_{\text{бa3}} \cdot M_{\text{IIIT}} \cdot K_{\text{T.}} \cdot K_{\text{c.i.}} \cdot K_{\text{B.}} \cdot K_{\text{M.}} \cdot K_{\text{II.}}, \tag{2.7}$$

где  $C_{\text{баз.}}$  – цена 1 т штампа заготовок, принятая за базу, руб./кг,  $C_{\text{б.}}=11,2$  руб./кг [8, с. 23];

 $M_{\text{шт.}}$  – предварительно рассчитанная масса штамповки, кг;

 $K_{\scriptscriptstyle T.}$  – данный коэффициент определяется от класса точности штамповки,  $K_{\scriptscriptstyle T.}=1.0$  [11, c. 24];

 $K_{\text{сл.}}$  – данный коэффициент определяется от степени сложности штамповки,  $K_{\text{сл.}} = 0.89$  [11, c. 24];

 $K_{\text{в.}}$  – данный коэффициент зависит от диапазона масс, в который входит масса заготовки,  $K_{\text{в.}} = 1.42$  [11, c. 24];

 $K_{\scriptscriptstyle M.}$  – данный коэффициент зависит от металла заготовки  $K_{\scriptscriptstyle M.}$  = 1.98 [11, c. 24] ;

 $K_{\pi}$  — данный коэффициент определяет выбранный среднесерийный тип производства,  $K_{\pi} = 1.0$  [11, c. 24].

$$C_{\text{заг.штамп}} = 11,2 \cdot 0.344 \cdot 1.0 \cdot 0.89 \cdot 1.42 \cdot 1.98 \cdot 1.0 = 9.65$$
 руб.

Произведем определение цены мех обработки штампованной заготовки  $C_{\text{м.о.}}$ , руб., по формуле:

$$C_{\text{M.O.}} = (M_{\text{IIIT.}} - M_{\text{дет.}}) \cdot C_{\text{уд.}},$$
 (2.8)

где  $C_{\text{уд.}}$  – удельная стоимость съема 1 кг материала, руб./кг.

Удельная стоимость мех обработки резанием  $C_{yд.}$ , руб. равна:

$$C_{yd.} = C_{c.} + E_{H.} \cdot C_{K.},$$
 (2.9)

где  $C_{c.}$  – общие финансовые траты, руб./кг,  $C_{c.}$  = 14,8 руб./кг [11, c. 25];

 $C_{\kappa}$  – финансовые траты, руб./кг,  $C_{\kappa}$  = 32,5 руб./кг

 $E_{\text{н.}}$  – показатель норм эффективности (E = 0,1...0,2). Принимает  $E_{\text{н.}}$  = 0,16.

$$C_{MO.} = (0.344 - 0.123) \cdot (14,8 + 0,16 \cdot 32,5) = 4.43 \text{ pyb.}$$

Цену отходов  $C_{\text{отх.}}$ , руб., будем определять как

$$C_{\text{OTX}} = (M_{\text{HIT}} - M_{\text{TeT}}) \cdot \coprod_{\text{OTX}}, \tag{2.10}$$

где Цотх. – продажная возвратная цена отходов, руб./кг.

Принимаем эту цену Цотх. = 0.4 руб./кг [11, с. 25]

$$C_{\text{otx.}} = (0.344 - 0.123) \cdot 0.4 = 0.09 \text{ pyb.}$$

$$C_{\text{лет.}} = 9.65 + 4.43 - 0.09 = 13.99 \text{ py6}.$$

#### 2.2.2.2 Расчет варианта заготовки, полученной из проката

Цену заготовки, которая получается из сортового проката будем определять по формуле [11, c. 26]

$$C_{\text{пр.}} = C_{\text{м.пр.}} \cdot M_{\text{пр.}} + C_{\text{отрз.}},$$
 (2.11)

где  $C_{\text{м.пр.}}$  – стоимость металла 1 кг проката в руб./кг;  $C_{\text{м.пр.}}$  = 14 руб./кг  $C_{\text{отрз.}}$  – стоимость реза проката на мерные заготовки, руб.

$$C_{\text{orp.3.}} = \frac{C_{\Pi 3.} \cdot T_{\Pi T.}}{60},$$
 (2.12)

где  $C_{\text{пз.}}$  – затраты для отрезного станка, руб./ч;  $C_{\text{пз.}}$  = 30,2 руб./ч [11, с. 26]; Выполним расчет  $T_{\text{штуч.}}$ , мин:

$$T_{\text{штуч.}} = T_o \cdot \varphi_{\kappa}, \tag{2.13}$$

где Т<sub>о</sub> – время обработки основное (машинное), мин;

 $\phi_{\kappa}$  – параметр, учитывающий вид оборудования, принимается  $\phi_{\kappa} = 1,5$ .

Основное машинное время для отрезных станков То, мин:

$$T_{\text{осн.}} = 0.19 \cdot d_{\text{пр.}}^2 \cdot 10^{-3},$$
 (2.14)

где  $d_{np.}$  – размер прутка, мм.

$$T_{\text{осн.}} = 0.19 \cdot 38^2 \cdot 10^{-3} = 0.27$$
 мин

$$T_{\text{штуч.}} = 0.27 \cdot 1,5 = 0.41$$
 мин

$$C_{\text{отрз.}} = 30,2 \cdot 0.41/60 = 0.21 \text{ pyб.}$$

$$C_{\text{пр.}} = C_{\text{м.пр.}} \cdot M_{\text{пр.}} + C_{\text{оз.}} = 20 \cdot 0.62 + 0.21 = 12.54 \text{ руб.}$$

Цена механической обработки при этом будет равна:

$$C_{\text{MO.}} = (M_{\text{пр.}} - M_{\text{дет.}}) \cdot C_{\text{уд.}} = (0.617 - 0.123) \cdot (14,8 + 0,16 \cdot 32,5) = 9.87 \text{ pyb.}$$

Цена отходов при этом будет составлять:

$$C_{\text{отх.}} = (0.617 - 0.123) \cdot 0.40 = 0.20 \text{ руб.}$$

$$C_{\text{дет.}} = C_{\text{пр.}} + C_{\text{мо.}} - C_{\text{отх.}} = 12.54 + 9.87 - 0.20 = 22.22 \text{ руб.}$$

#### 2.2.3 Сопоставление двух вариантов заготовок

Произведем расчет параметра коэффициента использования металла  $K_{\text{и.м.}}$ , который будет равен [11, с. 28]:

$$K_{\text{и.м.}} = M_{\text{дет.}} / M_{3a3.}$$
 (2.15)

Тогда при заготовке штамповки:  $K_{\text{и.м.}} = 0.123/0.344 = 0.36$ 

При заготовке из проката:  $K_{\text{и.м.}} = 0.123/0.617 = 0.20$ 

Сравнив себестоимости заготовок и  $K_{\text{им}}$ , делаем вывод о том, что оптимальный вариант получения заготовки — штамповка.

Экономический эффект, Э<sub>год.,</sub> руб., приведенный к годовой программе выпуска, будет равен:

$$\mathcal{G}_{\text{год.}} = (C_{\text{д.про}} - C_{\text{д.пто}}) \cdot N_{\text{год.}}$$
(2.16)

где  $N_{\text{год.}} = 5000 \text{ шт./год - программа производства детали в год.}$ 

$$\Theta_{\text{год.}} = (22.22 - 13.99) \cdot 5000 = 41121$$
 руб.

#### 2.2.4 Проектирование и расчет исходной заготовки

Выполненные расчеты позволяют спроектировать заготовку.

Проектирование выполнено в соответствии с ГОСТ 7505-89.

Принимаем оборудование: КГШП, принимаем индукционный способ нагрев заготовки.

Принимаем класс точности штампованной заготовки — Т3, принимаем группу стали — М2, принимаем степень сложности — С2, конфигурация разъема штампа - П (плоская), исход. индекс 9.

Допуски заготовки принимаем по [8, с. 17].

Примем штампов. уклон на поверхностях заготовки - не более 5°

Радиусы скруглений наружных углов  $-2.5\,$  мм, величина облоя  $-0.8\,$  мм, смещение разъема штампов  $-0.6\,$  мм, заусенец по контуру  $-3\,$  мм, шероховатость  $-\,$  Ra  $40\,$  мкм

Эскиз штампов. заготовки приводим на рисунке 2.1

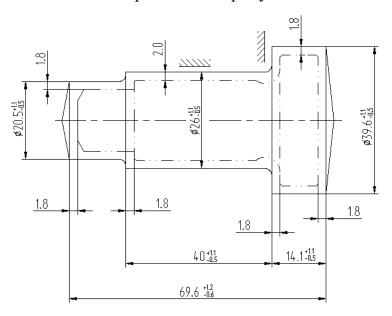


Рисунок 2.1 – Эскиз штамповки

При расчете объема цилиндрические элементы штамповки будем определять по формуле (2.5).

$$V = 3,14/4 \cdot (20,5^2 \cdot 15,5 + 26^2 \cdot 40 + 39,6^2 \cdot 14,1) = 43696 \text{ mm}^3$$

Произведем определение массы штампованной заготовки  $M_{\text{3ш.}}$ , кг по формуле (2.2)

$$M_{\scriptscriptstyle 3 III.} = V \cdot \gamma = 43696 \cdot 7,85 \cdot 10^{\text{-}6} = 0,343 \ \text{kg}$$

При этом уточняем коэффициент использования материала на рассчитанную заготовку согласно (2.15)

КИМ = 
$$M_{\pi}$$
 /  $M_{3III}$  = 0,123/0,343 = 0,36

# 2.3 Выбор технологических баз. Технологический маршрут и план обработки

#### 2.3.1 Выбор технологических баз

Произведем выбор поверхностей для установки заготовки в процессе ее обработки.

Данные выбора приводим в таблице 2.2

Условные обозначения баз приведены в плане обработки.

#### 2.3.2 Выбор методов обработки поверхностей

Анализируя конструкцию детали, ее точность и шероховатость, произведем определение маршрута обработки ее поверхностей.

Произведем определение способа и вида технологической обработки по каждой из поверхностей детали согласно источникам [5] и [11, с. 32-34].

Произведем назначение промежуточные способов обработки - технологических переходов. Произведем определение показателя трудоемкости на основании [8, с. 32-34].

По результатам выбора заполним таблицу 2.1:

Таблица 2.1 - Последовательность обработки поверхностей

Поверхности обработки	Точность IT	Шероховатость Ка, мкм	Твердость HRC	Обработка	Коэффициент трудоемкости
№ 2,3,4,5,9,11	14	3,2	59	Порядок: Т, Тч, ТО	2,2
<b>№</b> 1	14	6,3	59	Порядок: Т, Тч, ТО	2,2
№ 10	11	6,3	59	Порядок: Т, Тч, ТО	2,2
<b>№</b> 7,8,12	12	3,2	59	Порядок: Т, Тч, ТО	2,2
№ 6	8	0,4	59	Порядок: Т, Тч, Ш, ТО, Шч	4,3
№ 17	13	6,3	59	Порядок: С, ТО	1,2
№ 15,16,13	13	3,2	59	Порядок: С, Раст, ТО	2,2
<b>№</b> 14	8	0,4	59	Порядок: С, 3, Разв, ТО, Шч	6,6
№ 18	10	3,2	59	Порядок: Ф, ТО	1,5
№ 19,20	11	3,2	59	Порядок: Ф, ТО	1,5
№ 4	13	3,2	59	Порядок: Ф, ТО	1,5
№ 22	12	3,2	59	Порядок: С, 3, ТО	2,0
№ 23,24	8	3,2	59	Порядок: С, 3, Р, ТО	2,6
№ 25,26	13	3,2	59	Порядок: С, 3, ТО	2,0

Т- обтачивание черновое, Тч- обтачивание чистовое, Ш- шлифование черновое, Шч- шлифование чистовое, Раст- растачивание, С-сверление, З- зенкерование, Раз-развертывание, Ф- фрезерование, То- термообработка.

Данные методы обработки поверхностей полумуфты обеспечивает выполнение требований чертежа детали по точности и качеству поверхностей.

#### 2.3.3 Технологический маршрут обработки детали

Результаты выбора технологического маршрута изготовления детали представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Технологический маршрут обработки детали.

Операция	Базы	Поверхност	IT	Ra,	Оборудорания
Операция	Базы	и обработки	11	МКМ	Оборудование
1	2	3	4	5	6
000 Заготовительная			16	40	КГШП
005 Токарная (черновая)	6,8	10,12,17	13	6,3	RAIS T500/1000
010 Токарная (черновая)	10,12	1,3,4,6,7,8	13	6,3	RAIS T500/1000
015 Токарная (чистовая)	6,8	10-13,15,16	10	3,2	RAIS T500/1000
		14	10	1,6	
020 Токарная (чистовая)	10,12	1-9	10	3,2	RAIS T500/1000
025 Круглошлифовальная	10,12	6	8	1,25	КШ-3М
(черновая)					
030 Фрезерная	6,8	19,20,21,22	11	3,2	500H
035 Фрезерная	6,8	18	10	3,2	500H
		4,25,26	13	3,2	
		23,24	8	3,2	
040 Слесарная					4407
045 Моечная					КММ
050 Контрольная					
055 Термическая					
060 Дробеструйная					
065 Внутришлифовальная	6,8	14	8	0,4	3K227B
070 Круглошлифовальная	12,14	6	7	0,4	КШ-3М
(чистовая)					
075 Моечная					KMM
080 Контрольная					

#### 2.3.4 План обработки детали

На основании предыдущих расчетов произведем разработку плана обработки детали, где указывается основная информация, полученная в результате расчетов: перечень операций, эскиз обработки, промежуточные допуски размеров на обработку по операциям.

#### 2.4 Выбор средств технологического оснащения

#### 2.4.1 Выбор оборудования

Произведем выбор оборудования. Результаты выбора станков представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3 - Выбор станков

Операция	Станок
005, 010 Токарная (черновая)	Токарно-винторезный станок с ЧПУ RAIS
	T500/1000
015, 020 Токарная (чистовая)	Токарно-винторезный станок с ЧПУ RAIS
	T500/1000
025 Круглошлифовальная (черновая)	Круглошлифовальный п/а КШ-3М
030, 035 Фрезерная	Горизонт. фрезерно-расточной станок с ЧПУ
	500H
040 Слесарная	Электрохимический станок для снятия
	заусенцев 4407
045, 075 Моечная	Камерная моечная машина
065 Внутришлифовальная	Торцевнутришлифовальный п/а 3К227В
070 Круглошлифовальная (чистовая)	Круглошлифовальный п/а КШ-3М

#### 2.4.2 Выбор средств технологического оснащения

Произведем выбор технологической оснастки – приспособлений, режущего инструмента и средств изменения. Результаты выбора технологической оснастки приведены в таблицах 2.4-2.5.

Таблица 2.4 - Выбор приспособлений

Операция	Приспособление			
1	2			
005, 010 Токарная (черновая)	3-х кулачковый клиновый патрон ГОСТ 2675-80.			
	Люнет гидравлический самоцентрирующий			
015, 020 Токарная (чистовая)	3-х кулачковый клиновый патрон ГОСТ 2675-80.			
	Люнет гидравлический самоцентрирующий			

## Продолжение таблицы 2.4

1	2
025 Круглошлифовальная	Патрон цанговый ГОСТ 17200-71
(черновая)	Люнет гидравлический самоцентрирующий
030 Фрезерная	СНП с призмами и пневмоприводом ГОСТ 12195-
	66
035 Фрезерная	СНП с призмами и пневмоприводом ГОСТ 12195-
	66
065 Внутришлифовальная	Патрон мембранный ОСТ 3-3443-76
070 Круглошлифовальная	Патрон цанговый ГОСТ 17200-71
(чистовая)	Люнет гидравлический самоцентрирующий

Таблица 2.5 - Выбор режущего и мерительного инструмента

Операция	Режущий инструмент	Мерительный инструмент
1	2	
1	2	3
005, 010	Резец токарный проходной сборный. Пластина 3х	Калибр-скоба
Токарная	гранная, T5K10, покрытие (Ti,Si)CN, φ=97°, φ <sub>1</sub>	Калибр-пробка
(черновая)	$=8^{\circ}$ , $\lambda=0$ α=11° h=25 b=25 L=125 OCT 2 $\mu$ .101-83	Шаблон
	Сверло центровочное Ø3,15 тип А ГОСТ 14952-	
	75 P6M5K5, покрытие (Ti, Cr)C.	
	Сверло Ø9,5 Р6М5К5 ГОСТ 10902-77, покрытие	
	(Ti, Cr)C.	
015, 020	Резец токарный проходной сборный. Пластина 3х	Калибр-скоба
Токарная	гранная, Т15К6, покрытие (Ti,Si)CN, φ=97°,	Калибр-пробка
(чистовая)	$φ_1$ =8°, $λ$ =0 $α$ =11° h=25 b=25 L=125 OCT 2И.101-	Шаблон
	83	
	Резец токарный канавочный сборный Пластина	
	Т15К6, покрытие (Ti,Si)CN, B=4, h=8 b=8	
	L=100 ОСТ 2И.101-83	
	Зенкер цельный Ø 9,9 Р6М5К5 ГОСТ 12489-71,	
	покрытие (Ti, Cr)C.	
025	Круг шлифовальный 1 450х20х203	Калибр-пробка
Круглошлифо	91A F46 P 4 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ P 52781-2007	Шаблон
вальная		Приспособление
(черновая)		мерительное с
		индикатором

## Продолжение таблицы 2.5

1	2	3
030	Фреза концевая Ø14 Р6М5К5 ГОСТ 18372-73,	Шаблон
Фрезерная	покрытие (Ti, Cr)C.	
	Зенковка Ø20 Р6М5К5, покрытие (Ті, Ст)С.	
	Сверло спиральное комбинированное ∅ 3 ОСТ	
	2И21-1-76 Р6М5К5, покрытие (Ti, Cr)C.	
035	Фреза концевая Ø20 Т5К10 ГОСТ 18372-73,	Шаблон
Фрезерная	покрытие (Ti,Si)CN.	Калибр-пробка
	Сверло центровочное Ø2 тип А ГОСТ 14952-75	
	Р6М5К5, покрытие (Ti, Cr)C.	
	Сверло спиральное ∅5,6, ∅2,8 ГОСТ 10903-77	
	Р6М5К5, покрытие (Ti, Cr)C.	
	Резец расточной, пластина T5К10 Ø5,9, покрытие	
	(Ti,Si)CN	
	Резец расточной, пластина T15К6 Ø6, покрытие	
	(Ti,Si)CN	
	Зенкер цельный Ø3 Р6М5К5 ГОСТ 12489-71,	
	покрытие (Ti, Cr)C.	
	Развертка машинная Ø3 Р6М5К5 ГОСТ 1672-80,	
	покрытие (Ti, Cr)C	
065	Круг шлифовальный 5 8х15х4	Калибр-пробка
Внутришлиф	91A F110 L 9 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-	Шаблон
овальная	2007	Приспособление
		мерительное с
		индикатором
		Микроинтерферо
		метр МИИ-6
070	Круг шлифовальный 1 450x20x203	Калибр-скоба
Круглошлиф	91A F90 L 9 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007	Шаблон
овальная		Приспособление
(чистовая)		мерительное с
		индикатором
		Микроинтерферо
		метр МИИ-6

- 2.5 Разработка технологических операций
- 2.5.1 Расчет промежуточных припусков и операционных размеров
- 2.5.1.1 Расчет промежуточных припусков аналитическим методом

Выполним расчетно-аналитический расчет на одну из поверхностей - поверхность  $\varnothing$  22f7( $^{-0.020}_{-0.041}$ )

Последовательность обработки данной поверхности:

- 1 заготовительный переход штамповка
- 2 переход точения чернового, установка в патроне кулачковом
- 3 переход точения чистового, установка в патроне кулачковом
- 4 переход шлифования предварительного, установка в патроне цанговом
- 5 переход шлифования окончательного, установка в патроне мембранном

Расчет выполним по методике, представленной в [5, с. 65] и [9, с. 67]

По таблицам [5, с. 66] и [9, с. 69] назначим для переходов исходные данные - величину микронеровностей — Rz,мм, глубину дефектного слоя - h,мм.

Суммарные отклонения расположения  $\rho_0$ , мм заготовки штамповки типа "втулка" определяется по формуле

$$\rho_{o} = \sqrt{\rho_{CM}^{2} + \rho_{KOP}^{2} + \rho_{II}^{2}}, \qquad (2.17)$$

где  $\rho_{\text{ом}} = 0.6$  мм — погрешность смещения разъема штампов

Погрешность коробления  $\rho_{\text{кор,}}$  мм, определяется по формуле

$$\rho_{\text{kop}} = \Delta_{\text{K}} \cdot L = 0.001 \cdot 69 = 0.069 \text{ mm},$$
(2.18)

где L- расстояние от торца заготовки до сечения, в котором определяется погрешность коробления, мм;

 $\Delta_{\rm k}$  – величина удельного коробления, мкм/мм.

Погрешность центровки  $\rho_{\text{Ц}}$ , мкм, для установки заготовки определяется в зависимости от точности заготовки по формуле:

$$\rho_{\rm u} = 0.25 \sqrt{\delta_3^2 + 1} \,, \tag{2.19}$$

где  $\delta_3$  – допуск установочных поверхностей,  $\delta_3=1.6$  мм

$$\rho_{\rm u}\!=0,\!25\,\sqrt{1.6^2\,+1}\!=0.472~\text{mm}$$

Суммарное отклонение расположения

$$\rho_o = \sqrt{0.6^2 + 0.069^2 + 0.472^2} = 0.766 \text{ mm}$$

Теперь определим погрешность установки заготовки  $\varepsilon_{\text{уст}}$ , мм:

2 переход -  $\epsilon_{ycr} = 0.27\,$  мм, 3 переход -  $\epsilon_{ycr} = 0.1\,$  мм, 4 переход -  $\epsilon_{ycr} = 0.04\,$ мм, 5 переход -  $\epsilon_{ycr} = 0.02\,$ мм.

Отклонения  $\rho_{\text{ост}}$ , мм, для последующих операций равны:

$$\rho_{\text{oct}} = K_{\text{y}} \cdot \rho_{\text{o}}, \qquad (2.20)$$

где  $K_{y^-}$  коэффициент, уточняющий переход обработки.  $K_{y2}=0{,}06,~K_{y3}=0{,}04,~K_{y4}=0{,}02,~K_{y5}=0{,}01$ 

Аналогично определяется погрешность установки.

Выполним расчет, результаты приводим в таблице 2.6

Минимальный припуск 2Z<sub>min</sub>, мм равен:

$$2Z_{min} = 2(Rz + h + \sqrt{\rho_{i-1}^2 + \epsilon_{yi}^2})$$
 (2.21)

Выполним расчеты, результаты приводим в таблице 2.6

Промежуточные расчетные размеры по обрабатываемым поверхностям определяется по формулам

$$d^{i-1}_{min} = d^{i}_{min} + 2Z_{min}$$
 (2.22)

$$d^{i}_{max} = d^{i}_{min} + Td^{i}$$
 (2.23)

Максимальные припуски  $2Z_{max}$ , мм, будут равны:

$$2Z_{max} = d^{i-1}_{max} - d^{i}_{max}$$
 (2.24)

Минимальные припуски  $2Z_{min}$  , мм, будут равны:

$$2Z_{\min} = d^{i-1}_{\min} - d^{i}_{\min}$$
 (2.25)

#### Выполним расчет, результаты приводим в таблице 2.6

Таблица 2.6- Расчет припуска

#### Размеры в миллиметрах

T	S	лементы	припуска	ı	2Z	п				
Тех.переход	$Rz^{i-1}$	h <sup>i-1</sup>	ρ i-1	$\epsilon_{ycr}^{i-1}$	min	Допуск Td/JT			припуски  2Z max	
1 Заготовительный	0.160	0.160 0.200	0.766	-	-	1.6	26.474	24.874	-	-
переход	0.100					Т3				
2 Переход чернового	0.025 0.0	0.025	0.046	0.270	2.344	0.330	22.860	22.530	3.614	2.344
точения		0.023	0.046			13				2.344
3 Переход чистового						0.084				
точения	0.010 0.0	0.020	0.031	0.100	0.320	h10	22.294	22.210	0.566	0.320
4 Переход				0.4.44	0.033			0.212		
предварительного шлифования	0.005	0.015	0.015	0.040	0.161	h7	22.082	22.049	0.212	0.161
5 Переход						0.021	• • • • • •		0.405	0.000
окончательного шлифования	0.002	0.005	0.008	0.020	0.090	f7	21.980	21.959	0.102	0.090

По результатам расчетов строим схему, на которой указываем расположение припусков, допусков, операционных размеров. Данные представлены на рисунке 2.2.

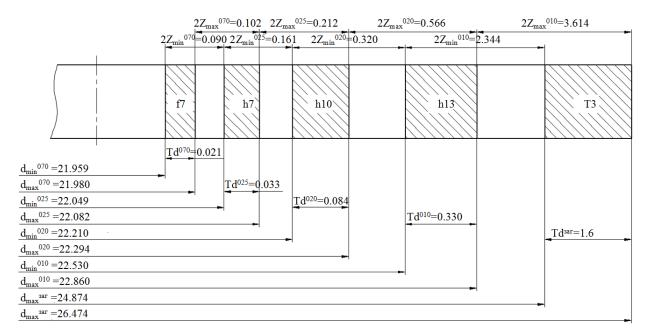


Рисунок 2.2 – Схема припусков

#### 2.5.1.2 Расчет промежуточных припусков табличным методом

Произведем расчет и определение припусков на все поверхности детали табличным методом по источнику [16, с. 191]. Сведем результаты в таблицу 2.7.

Таблица 2.7 - Припуски на обработку поверхностей полумуфты

Операция, номера поверхностей обработки	Припуск в мм
005 Токарная (черновая) – поверхности 10,12	1,45
010 Токарная (черновая) – поверхности 1,3,4,6,7,8	1,45
015 Токарная (чистовая) – поверхности 10,11,12	0,35
020 Токарная (чистовая) – поверхности 1-9	0,35
025 Круглошлифовальная (черновая) – поверхность 6	0,15
065 Внутришлифовальная – поверхность 14	0,05
070 Круглошлифовальная (чистовая) – поверхность 6	0,05

#### 2.5.2 Определение режимов резания с помощью аналитического расчета

Произведем расчет режимов резания на 010 токарную операцию по эмпирическим формулам, т. е. аналитическим методом.

#### 2.5.2.1 Содержание операции

#### 010 Токарная

Состав операции: Точить Ø17,6- $_{0.27}$ , Ø23,1- $_{0.33}$  мм с подрезкой торцев

#### 2.5.2.2 Применяемый режущий инструмент

Резец-вставка сборный с креплением пластин. Пластина 3х гранная, Т5К10  $\phi$ =97°,  $\phi_1$  =8°,  $\lambda$ =0  $\alpha$ =11°

#### 2.5.2.3 Применяемое оборудование

Принимается токарный станок с ЧПУ RAIS T500/1000

2.5.2.4 Определение режимов резания

Припуск на обработку:

t=1,45 MM.

Подача на оборот заготовки S, мм/об:

S = 0.4 MM

Произведем определение расчётной скорости резания V, м/мин:

$$V = \frac{C_U}{T^m \cdot t^x \cdot S^y} \cdot K_U, \qquad (2.26)$$

где  $C_U$  – параметр зависимости от условий точения;  $C_U$  = 350 [15, c.270];

T – норматив времени работы инструментального материала между перетачиванием, мин; T= 60 мин;

t – припуск на обработку, мм;

m ,x ,y - показатели степеней зависимостей:  $m=0.2,\ x=0.15,\ y=0.35,$  [15, c.270];

K<sub>U</sub> – параметр фактической обработки [15,с.282], определяется по формуле;

$$K_{U} = K_{MU} \cdot K_{\Pi U} \cdot K_{UU}, \qquad (2.27)$$

где  $K_{MU}$  - коэффициент, который определяется в зависимости от качества обрабатываемого материала [15, с.261], определяем по формуле (2.29);

 $K_{\Pi U}$  - коэффициент, который определяется в зависимости от состояние поверхностей обрабатываемой заготовки;  $K_{\Pi U}=1.0~[15,~c.263];$ 

 $K_{\text{UU}}$  - коэффициент, который определяется в зависимости от инструментального материала;  $K_{\text{UU}} = 1,0$  [15, c.263];

$$K_{MU} = K_{\Gamma} \cdot (\frac{750}{\sigma_{_{B}}})^{n_{_{U}}}, \qquad (2.28)$$

где  $K_{\Gamma}$  - показатель характеристики материала по его обрабатываемости;  $K_{\Gamma} = 1.0$  [15,c.262];

 $\sigma_{\scriptscriptstyle B}$  – значение предела прочности у стали;

 $n_U$  – коэффициент,  $n_U$  = 1.0 [15,c.262].

$$K_{MU} = 1.0 \cdot (\frac{750}{1270})^{1.0} = 0.59.$$

$$K_U = 0.59 \cdot 1.0 \cdot 0.65 = 0.38$$
.

$$V = \frac{350}{60^{0.2} \cdot 1.45^{0.15} \cdot 0.4^{0.35}} \cdot 0.38 = 76.4 \text{ м/мин.}$$

Произведем определение частоты вращения шпинделя станка, n, мин<sup>-1</sup>:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D}, \tag{2.29}$$

где V - рассчитанная скорость резания, м/мин

$$\emptyset$$
 17,6:  $n_1 = \frac{1000 \cdot 76,4}{3.14 \cdot 17,6} = 1382 \text{ мин}^{-1}.$ 

$$\emptyset$$
 23,1:  $n_2 = \frac{1000 \cdot 76,4}{3.14 \cdot 23,1} = 1053 \text{ мин}^{-1}.$ 

Произведем корректирование частоты вращения шпинделя, исходя из паспортных данных станка:  $n_1 = 1250 \text{ мин}^{-1}$ ;  $n_2 = 1000 \text{ мин}^{-1}$ 

Тогда корректируем скорость резания:

$$V_1 = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{3.14 \cdot 17,6 \cdot 1250}{1000} = 69,1$$
 м/мин;

$$V_2 = \frac{3.14 \cdot 23,1 \cdot 1000}{1000} = 72,5$$
 м/мин

Расчёт сил резания

Произведем определение главной составляющей силы резания:

$$P_z = 10 \cdot C_p \cdot t^x \cdot S^y \cdot V^n \cdot K_p, \qquad (2.30)$$

где  $C_P$  - коэффициент зависимости параметров обработки на силы резания;  $C_P$  = 300 [15,c.273];

x, y, n - коэффициенты показателей степени; x = 1.0, y = 0.75, n = -0.15 [15,c.273];

 $K_P$  - коэффициент зависимости от обрабатываемой стали и характеристик инструмента, рассчитывается по формуле:

$$K_{p} = K_{Mp} \cdot K_{\varphi p} \cdot K_{\varphi p} \cdot K_{\lambda p} \cdot K_{rp}$$
 (2.31)

 $K_{\text{MP}}$  - коэффициент, который определяется в зависимости от качества обрабатываемого материала [15,c.264], определяем по формуле:

$$K_{MP} = \left(\frac{\sigma_{_B}}{750}\right)^n, \tag{2.32}$$

где  $\sigma_{\text{в}}$  - значение предела прочности материала;

n - коэффициент; n = 0.75 [15,c.264].

$$K_{MP} = (\frac{1270}{750})^{0.75} = 1.48;$$

 $K_{\phi p},~K_{\gamma p},~K_{\gamma p}$ - коэффициенты, который определяется в зависимости от геометрических параметров режущей части инструмента.

Определим эти коэффициенты по [16, c.275]:  $K_{\phi p}$  =0,89;  $K_{\gamma p}$  =1,0;  $K_{\lambda p}$  =1,0;  $K_{rp}$  = 0,93.

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 1,45^{1,0} \cdot 0,4^{0,75} \cdot 72,5^{-0,15} \cdot 1,48 \cdot 0,89 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,93 = 1410 \text{ H}.$$

Мощность резания N, кВт вычисляем по следующей формуле:

$$N = \frac{Pz \cdot V}{1020 \cdot 60} \tag{2.33}$$

$$N = \frac{1410 \cdot 72.5}{1020 \cdot 60} = 1.67 \text{ kBT} < N_{\text{min}} = N_{\text{d}} \cdot \eta = 10 \cdot 0.75 = 7.5 \text{ kBt}.$$

#### 2.5.3 Расчет режимов резания табличным методом

Произведем определение режимы резания на все другие операции технологического процесса, пользуясь источником [1]. Полученные данные занесем таблицу 2.8

Таблица 2.8 - Сводная таблица режимов резания

		t,	$S_{ an tan final nu}$	$V_{\text{таблич}}$	n <sub>таблич</sub> ,	ппринят,	$V_{\text{принят,}}$
Операция	Обработка						
		MM	мм/об	м/мин	об/мин	об/мин	м/мин
1	2	3	4	5	6	7	8
005 Токарная	Точ.Ø36,7	1,45	0,4	76,4	662	630	72,6
(черновая)	Центр.Ø3,15	1,57	0,08	11	1112	1000	9,9
	Сверл. отв. Ø9,5	4,75	0,15	18	603	630	18,8
010 Токарная	Точ.Ø17,6	1,45	0,4	76,4	1382	1250	69,1
(черновая)	Точ.Ø23,1	1,45	0,4	76,4	1053	1000	72,5
015 Токарная	Точ.Ø36	0,35	0,2	150	1326	1250	141,3
(чистовая)	Расточ.Ø10,1	0,3	0,10	125	3941	2000	63,4
	Зенкер.Ø9,9	0,2	0,3	11	353	315	9,8
020 Токарная	Точ.Ø16,9	0,35	0,2	150	2826	2000	106,1
(чистовая)	Точ.Ø22,4	0,35	0,2	150	2132	2000	140,6
025	Шлиф.∅ 22,1	0,15	0,007*	35	504	504	35
Круглошлифова	-		6				
льная (черновая)							
030 Фрезерная	Фрез. контур фр. Ø 14	3,5.2	0,03.4	70	1592	1600	70,3
	Зенковать фаску	0,4	0,04.10	55	1251	1250	54,9
	Сверл.Ø3	1,5	0,06	16	1698	1600	15,1
035 Фрезерная	Фрез. Ø20	2,1	0,20	75	1194	1250	78,5
	Центров.Ø2	1,0	0,06	8	1273	1250	7,9
	Сверл.Ø5,6	2,8	0,08	18	1023	1000	17,6
	Сверл.Ø2,8	1,4	0,06	15	1706	1600	14,1
	Расточ. <b>Ø</b> 5,9	0,15	0,10	50	2698	2500	46,3
	Расточ.Ø6	0,05	0,05	80	4246	2500	47,1
	Зенкер.Ø3	0,100	0,20	10	1061	1000	9,4
	Развер.Ø3,1	,05	0,30	7	719	630	6,1
065	Шлиф.∅10	0,05	1800**	35	1114	1114	35
Внутришлифова	-		0,003***				
льная							
070	Шлиф.∅ 22	0,05	0,004*	35	504	504	35
Круглошлифова			5				
льная (чистовая)							
· ·	HI3G HOTSHS VOVES MM/VOT						

<sup>\*-</sup> поперечная подача круга, мм/ход

<sup>\*\*</sup>- продольная подача круга, мм/мин

<sup>\*\*\*-</sup> поперечная подача круга, мм/двойной ход

#### 2.5.4 Определение норм времени на все операции

Произведем определение норм штучно-калькуляционного времени  $T_{\text{штуч-кальк}}$ , мин согласно формулы [5, с.101]

$$T_{\text{штуч-кальк}} = T_{\text{под-заг}} / n_{\text{прогр.}} + T_{\text{штуч.}}$$
 (2.34)

где  $T_{\text{под-заг}}$  – табличные нормативы времени подготовительно-заключительных работ, мин;

п прогр. – величина настроечной партии заготовок, шт., она равна:

$$n_{\text{прогр.}} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{a} / \mathbf{Д}_{\text{раб}},$$
 (2.35)

где N- программа выпуска деталей, в год;

а- период запуска партии деталей в днях, а = 12;

Драб- рабочие дни

 $n_{\text{прогр}} = 5000 \cdot 12/254 = 236 \text{ IIIT}.$ 

Произведем расчет норматива штучного времени Т<sub>шт</sub>:

Для операций лезвийной обработки, кроме операций абразивной обработки  $T_{\text{шт}}$ , мин будет равно [5, с.101]:

$$T_{\text{штуч}} = T_{\text{осн}} + T_{\text{вспом}} \cdot \mathbf{k} + T_{\text{об.от}}$$
 (2.36)

где  $T_{\text{осн}}$  – время основной обработки заготовки, мин;

Твспом - время вспомогательных работ, мин.;

k – серийный показатель.

 $T_{\text{об.от}}$  - норматив времени, связанный с обслуживанием рабочего места, а также отдыха и личных надобностей, мин.

Для операции абразивной обработки (шлифовальной)  $T_{\text{шт}}$ , мин будет равно:

$$T_{\text{IIITVY}} = T_{\text{OCH}} + T_{\text{BCHOM}} \cdot k + T_{\text{TEXHUY}} + T_{\text{ODIGHU3AIL}} + T_{\text{OTIJIN}}$$
 (2.37)

где  $T_{\text{технич.}}$  - норматив времени, связанный с техническим обслуживанием

рабочего места станочника, мин, который определяется по формуле (2.38);

 $T_{\text{организац.}}$  - норматив времени, связанный с организационным обслуживанием, мин;

 $T_{\text{отдых}}$  - норматив времени, связанный с перерывами рабочего для отдыха и личных надобностей, мин.

$$T_{\text{технич}} = T_{\text{осн}} \cdot t_{\text{п}} / T, \qquad (2.38)$$

где  $t_{\pi}$  - норматив времени, связанный с правкой шлифовального круга роликом или алмазом, мин;

Т - стойкость шлифовального круга, мин.

Определим норматив времени вспомогательного  $T_{\text{вспом.}}$ , мин:

$$T_{\text{вспом}} = T_{\text{устан.}} + T_{\text{закреп.}} + T_{\text{управл.}} + T_{\text{измер.}}$$
 (2.39)

где Т<sub>устан.</sub> – норматив времени, связанный с установкой и снятием детали, мин;

Т<sub>закрепл</sub>- норматив времени, связанный с закреплением и откреплением детали, мин;

Т<sub>управл.</sub> - норматив времени, связанный с приемами управления станком, мин;

 $T_{\text{измер.}}$  - норматив времени, связанный с измерением детали, мин.

$$T_{\text{Tex}} = T_0 \cdot t_{\text{ri}} / T, \qquad (2.40)$$

где  $t_n$  - норматив времени, связанный с правкой шлифовального круга роликом или алмазом, мин;

Т - стойкость шлифовального круга, мин.

Расчет времени по приведенной методике оформим в виде таблицы 2.9.

Таблица 2.9 - Нормы времени

Операция	Тосн.	Твепом.	Топерат.	Т <sub>об.от.</sub>	Т <sub>под-заг.</sub>	Т <sub>штуч.</sub>	ппрогр	Т <sub>штуч-</sub> кальк. МИНУТ
005 Токарная (черновая)	0.675	0.644	1.319	0.079	21	1.398	236	1.487
010 Токарная (черновая)	0.179	0.688	0.867	0.052	17	0.919	236	0.991
015 Токарная (чистовая)	0.281	0.821	1.102	0.066	24	1.168	236	1.27
020 Токарная (чистовая)	0.195	0.94	1.135	0.068	17	1.203	236	1.275
025 Круглошлифовальная (черновая)	0.195	0.588	0.783	0.07	20	0.853	236	0.938
030 Фрезерная	1.207	0.881	2.088	0.125	32	2.213	236	2.349
035 Фрезерная	1.420	0.851	2.271	0.136	36	2.407	236	2.56
065 Внутришлифовальная	0.489	0.633	1.122	0.111	19	1.233	236	1.314
070 Круглошлифовальная (чистовая)	0.142	0.633	0.775	0.067	20	0.842	236	0.927

## 3 Проектирование станочного и контрольного приспособлений

#### 3.1 Проектирование станочного приспособления

В технологическом процессе для базирования и закрепления заготовки на 010 токарной операции используется клиновый патрон. Проведем расчет патрона под конкретные условия обработки и описание его конструкции.

#### 3.1.1 Расчет усилия резания

Чтобы определить основные характеристика патрона, в качестве исходных данных принимаем главную составляющую силы резания Pz, которая была определена ранее:  $P_z = 1410 \text{ H}$ .

#### 3.1.2 Расчет усилия зажима

Система сил воздействующих на заготовку в процессе токарной операции: с одной стороны действует сила резания, которая стремиться вырвать заготовку из приспособления, препятствует этому сила зажима. Условие равенства моментов сил и с учетом коэффициента запаса определим требуемое усилие зажима.

Схема сил возникающих в процессе резания и сил зажима представлена на рисунке 3.1.

Сила зажима 3-мя кулачками:

$$W_z = \frac{K \cdot P_z \cdot d_1}{f \cdot d_2}, \tag{3.1}$$

где К – гарантированный параметр запаса;

 $P_Z$  – касательная сила резания, H;

 $d_1$  – диаметр обрабатываемой поверхности, мм;

f – показатель, препятствующий подвижности кулачка и поверхности

заготовки; f = 0.16 (кулачки гладкие);

 $d_2$  – диаметр зажимаемой поверхности, мм.

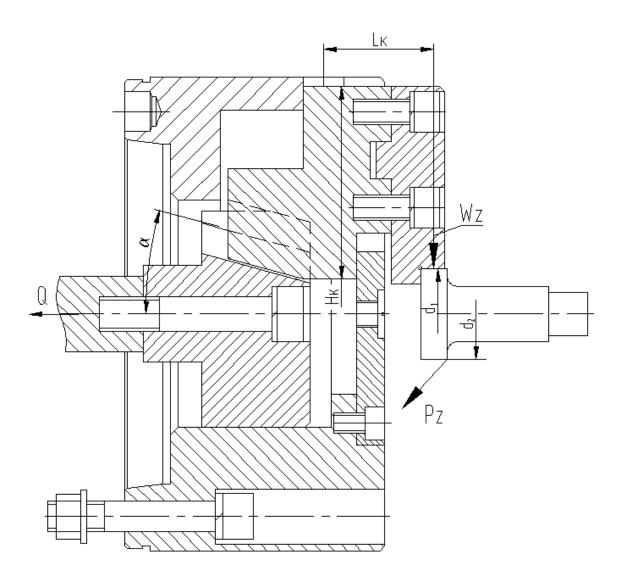


Рисунок 3.1 - Схема действий усилий резания и зажима

Произведем расчет коэффициента запаса К:

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 , \qquad (3.2)$$

где  $K_0$  - коэффициент гарантированного запаса.  $K_0$  =1,5 [16, c.382];

 $K_1$  — данный коэффициент учитывает увеличение сил резания при случайных неровностей на обрабатываемых поверхностях заготовки.  $K_1$  =1,2 [16, c.382];

 $K_2$  – данный коэффициент учитывает увеличение сил резания при

затуплении режущего инструмента.  $K_2 = 1,0$  [16, c.383];

 $K_3$  — данный коэффициент учитывает увеличение сил резания при прерывистом резании.  $K_3$  =1,2 [16, c.383];

 $K_4$  — данный коэффициент характеризует постоянство сил, которые развивает зажимной механизм приспособления  $K_4$  = 1,0 [16, c.383];

 $K_5$  — данный коэффициент характеризует эргономику при немеханизированном зажиме  $K_5 = 1,0$  [16, c.383].

 $K_6$  — данный коэффициент учитывается при наличии моментов резания, которые стремящихся провернуть заготовку, которая установлена плоской поверхностью.  $K_6 = 1.0 [16, c.384]$ .

 $K=1,5\cdot1,2\cdot1,0\cdot1,2\cdot1,0\cdot1,0\cdot1,0=2,16$ , тогда т.к. K<2,5, принимаем K=2,5.

$$W_z = \frac{2,5 \cdot 1410 \cdot 36,7}{0,3 \cdot 36,7} = 11750 \text{ H}.$$

#### 3.1.3 Расчет зажимного механизма

На основании схемы зажим. механизма (рисунок 3.1) определим величину усилия зажима  $W_1$ , прикладываемой к постоянным кулачкам:

$$W_1 = K_1 \cdot \frac{W}{1 - 3 \cdot f_1 \cdot \mathbf{L}/H}, \tag{3.3}$$

где  $K_1 = (1,05 \div 1,1)$  – коэффициент, сил трения в патроне. Принимаем  $K_1 = 1,05$  [2, с.153]

 $f_1$  – показатель трения, между корпусом патрона и кулачком,  $f_1$  =0,1;

L - длина, мм; L = 43 мм;

H – размер поверхности, мм; H = 76 мм.

$$W_1 = 1.05 \cdot \frac{11750}{1 - 3 \cdot 0.1 \cdot 43/76} = 14859 \text{ H}.$$

Определяем усилие Q:

$$Q = W_1 \cdot tg(\alpha + \varphi), \tag{3.4}$$

где α- угол скоса направляющих;

ф- угол трения.

$$Q = 14859 \cdot tg(15 + 5^{0}43') = 5620 \text{ H}.$$

#### 3.1.4 Расчет силового привода

Диаметр поршня цилиндра при рабочем давлении 1,0МПа равен:

$$D = 1.17 \cdot \sqrt{\frac{Q}{p \cdot \eta}} , \qquad (3.5)$$

где р- давление воздуха, МПа;

η=0,95-КПД привода

$$D = 1.17 \cdot \sqrt{\frac{5620}{1.0 \cdot 0.95}} = 89.9 \text{ MM}.$$

Принимаем D = 100 мм.

Длина хода кулачков: S = 2 мм

Длина хода поршня:  $S\pi = S \cdot ctg\alpha = 2 \cdot ctg15^0 = 8$  мм

### 3.1.5 Расчет погрешности базирования

Для самоцентрирующего патрона и при доработке кулачков после сборке и для упрощения расчетов в учебной работе можно принять погрешность базирования  $\epsilon_{\delta}=0$ .

# 3.1.6 Описание конструкции и принципа работы приспособления

На основе расчета начертим чертеж приспособления, который представлен в графической части данной бакалаврской работы.

В конструкции приспособления присутствует силовой привод и непосредственно приспособление - патрон.

Патрон устанавливается на конец шпинделя и крепится винтами, позиция

22 с гайками, позиция 24 и шайбами, позиция 35,37. Патрон состоит из корпуса, позиция 7, в направляющие которого установлены подкулачники, позиция 13. К подкулачникам винтами, позиция 21 с шайбами, позиция 34 крепятся сменные кулачки, позиция 11. В центральном отверстии корпуса патрона установлен клин, позиция 5. В Т-образный паз кулачка входит подкулачник, позиция 13. Отверстие корпуса закрывает крышка, позиция 10 с пробкой, позиция 15.

Винт, позиция 23, установленный в отверстии клина, позиция 5, соединен с тягой, позиция 16, которая, в свою очередь соединена со штоком, позиция 17 пневматического цилиндра.

Пневматический цилиндр содержит корпус, позиция 8, в котором с помощью болтов, позиция 19 с шайбами, позиция 33 установлена крышка, позиция 9. В пневматическом цилиндре установлен поршень, позиция 14, который с помощью гайки, позиция 25 с шайбой, позиция 31 крепится к штоку, позиция 17. В штоке установлена втулка, позиция 3 с кольцом, позиция 6. В отверстие втулки, позиция 3 входит трубка муфты, позиция 1 для подвода воздуха

Муфта, позиция 1 установлена в корпусе, позиция 8 с помощью болтов, позиция 18 с шайбами, позиция 32.

В пневматическом цилиндре установлены кольца, позиция 26,27,28,29,30. Для предотвращения ударов поршня в стенках крышки, позиция 9 и корпуса, позиция 8 установлены демпферы, позиция 4.

Патрон работает так:

Заготовка крепится в кулачках, позиция 11 с упором в торец. При подаче воздуха в штоковую полость пневматического цилиндра поршень, позиция 14 через шток, позиция 17, тягу, позиция 16, винт, позиция 23 тянет клин, позиция 5 влево, подкулачника 13 с закрепленными на них сменными кулачками, позиция 11 отходят вниз и зажимают заготовку. При подаче воздуха в поршневую полость пневматического цилиндра поршень, позиция 14 отходит вправо, описанный выше цикл происходит в обратном направлении и заготовка разжимается

### 3.2 Проектирование контрольного приспособления

#### 3.2.1 Конструкции базового приспособления. Цели проектирования

После шлиф. операции происходит контроль биения торца относительно отверстия. В базовом варианте контроль биения осуществляется при посадке детали на гладкую оправку с зазором. Контроль осуществляется механическим индикатором с ценой деления 0,05 мм.

В проектном варианте контроль будем осуществлять при установке заготовки в призмах, что обеспечит большую точность контроля. В отличии от базового варианта применим цифровую измерительную головку фирмы Mitutoyo, Япония

#### 3.2.2 Описание сущности усовершенствований

В проектном варианте контроль будем осуществлять с помощью цифровой измерительной головки МІТUTOYO "ABSOLUTE" DIGIMATIC ID-H.

Функции:

ON/OFF вкл./выкл.

Режимы:

Фиксация Макс.

Фиксация Мин.

Значения TIR

Выбор разрешения

Переключение на аналоговый диапазон измерений

Установка нуля INC/ABS

PRESET (предварительная установка значений)

Ввод пределов допуска

Переключатель направления отсчета

Блокировка клавиатуры

Вывод данных RS-232C/ DIGIMATIC

Ввод данных RS-232C (ASCII установка команд)



Рисунок 3.2 - Цифровая измерительная головка ID-H

Измерительная головка дополнительно комплектуется пультом дистанционного управления (дополнительные принадлежности по выбору) с возможностью внешнего управления и передачи данных.



Рисунок 3.3 - Пульт дистанционного управления 21ЕZA099

Функции дистанционного управления

Передача данных

Переустановка после измерения макс./мин. TIR

Измерение макс./мин. TIR

Вызов предустановленного значения

PRESET (предварительная установка значений)

Установка на нуль

Характеристики:

Точность: стандарт предприятия

Разрешение: переключаемое 0,001/0,0005 мм

Источник питания: Сетевой адаптер

У измерительной головки есть активированная функция допуска, дисплей меняет цвет с зеленого на красный при превышении верхнего или нижнего предела допуска



Рисунок 3.4 - Цветовая индикация превышения пределов допуска

## 3.2.2 Описание конструкции приспособления

Описание конструкции приспособления.

Приспособление содержит плиту, позиция 5, к которой с помощью винтов, позиция 3 со шпонками, позиция 10 крепятся призма, позиция 6 и стойки, позиция 7 и 8.

К стойке, позиция 7 с помощью гайки, позиция 13 крепится винт, позиция 11.

К стойке, позиция 8 с помощью винта, позиция 2 крепится измерительная головка, позиция 1, служащая для контроля биения.

С помощью двух индикаторных блоков, позиция 1 и 2 производится контроль биения отверстий (поверхности 19, 29).

Индикаторный блок, позиция 3 служит для контроля торцевого биения поверхности 6.

К плите, позиция 5 винтами, позиция 12 крепится табличка, позиция 9 с маркировкой приспособления.

Приспособление работает следующим образом.

Контролируемую деталь устанавливают в призме, позиция 3 и упирают торцем в винт, позиция 11. Стойку, позиция 8 продвигают по плите, позиция 5 вперед до тех пор, вставка измерительной головки 1 не упрется в стенку контролируемого отверстия.

Деталь проворачивают на 360° и по цветовой индикации измерительной головки определяют величину биения отверстия относительно наружной поверхности. Если контролируемые размеры находятся в пределах допуска, дисплей индикатора будет зеленого цвета, если нет – красного.

#### 4 Безопасность и экологичность технического объекта

#### 4.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Произведем описание технологического объекта данной бакалаврской работы, которое характеризуется паспортом объекта, в котором описываются этапы техпроцесса, виды работ, применяемое технологическое оборудование и перечень различных расходных материалов и веществ, которые участвуют в данном этапе техпроцесса. Внесем данные в таблицу 4.1

Таблица 4.1 – Результаты заполнения технологического паспорта объекта

Наименование перехода технологического	Модель	Применяемы
процесса, выполняемые работы, должность	технологическог	е материалы
работника	о оборудования	и вещества
1) Пер.: Штамповка, Оп: Заготовительная,	КГШП	Металл
Рабочий: Кузнец-штамповщик		
2) Пер: Точение, Оп: Токарная,	RAIS T500/1000	Металл, СОЖ
Рабочий: Оператор станка с ЧПУ		
3) Пер: Фрезерование, Оп: Фрезерная,	500H	Металл, СОЖ
Рабочий: Оператор станка с ЧПУ		
4) Пер: Внутреннее шлифование, Оп:	3K227B	Металл, СОЖ
Внутришлифовальная,		
Рабочий: Шлифовщик		
5) Пер: Круглое шлифование, Оп:	КШ-3М	Металл, СОЖ
Круглошлифовальная,		
Рабочий: Шлифовщик		

# 4.2 Определение производственно-технологических и эксплуатационных профессиональных рисков

Произведем определение основных производственных, технологических, эксплуатационных профессиональных рисков, которые согласно ГОСТ 12.0.003-74, именуются как опасные и вредные производственные факторы.

Опишем эти факторы для основных технологических операций с наименованием операций и переходов, перечнем произв. факторов и

Таблица 4.2 – Определение профессиональных рисков

Переход техпроцесса, операция, Источник возникновения произв. фактора	Перечень опасных и вредных произв. фактор
Оп: Заготовительная	Высокая или низкая температура на поверхностях
Источник: КГШП	технологического оборудования, применяемых материалов,
	большой уровень шума на участке, высокая вибрация на
	технологическом оборудовании и оснастке
Оп: Токарная	Перемещающиеся машины и части механизмов;
Источник: RAIS T500/1000	перемещающиеся узлы технологического оборудования,
Оп: Фрезерная,	вращающиеся и передвигающиеся обрабатываемые изделия,
Источник: 500Н	заготовки; воздействие пыли и загазованности приводит к
	фиброгенному воздействию на организм; большой уровень
	шума на участке, высокая вибрация на технологическом
	оборудовании и оснастке; при применении СОЖ возникают
	токсические и раздражающие факторы
Оп: Внутришлифовальная,	Перемещающиеся машины и части механизмов;
Источник: 3К227В	перемещающиеся узлы технологического оборудования,
Оп: Круглошлифовальная,	вращающиеся и передвигающиеся обрабатываемые изделия,
Источник: КШ-3М	заготовки; воздействие пыли и загазованности приводит к
	фиброгенному воздействию на организм; большой уровень
	шума на участке, высокая вибрация на технологическом
	оборудовании и оснастке; при применении СОЖ возникают
	токсические и раздражающие факторы

# 4.3 Методы и технические средства снижения профессиональных рисков

Анализируя действующие опасные и вредные произв. факторы, опишем организационно-технические методы, а также технические средства для защиты от них. Результаты приводим в таблице 4.3

Таблица 4.3 – Перечень средства и методов устранения воздействия опасных и вредных производственных факторов

Опасный, вредный произв. фактор	Организационные методы, технические средства, средства индивидуальной защиты (СИЗ) для защиты, снижения и устранения опасного, вредного произв. фактора
1) Высокая или низкая	Орг.методы: Ограждение оборудования
температура на поверхностях	СИЗ: Краги для металлурга
технологического	
оборудования, применяемых	
материалов	O
2) Перемещающиеся машины	Орг.методы: Необходимо соблюдать правила
и части механизмов	безопасности выполняемых работ
2) H	СИЗ: Каска защитная, очки защитные
3) Перемещающиеся узлы	Орг.методы: Защитное огораживание технологического
технологического	оборудования
оборудования, вращающиеся	СИЗ: Каска защитная, очки защитные
и передвигающиеся	
обрабатываемые изделия,	
заготовки	
4) Воздействие пыли,	Орг.методы: Необходимо применение вентиляции, в
загазованности, стружки	частности приточно-вытяжной
приводит к фиброгенному	СИЗ: Респиратор
воздействию	
5) При применении СОЖ	Орг.методы: Необходимо применение вентиляции, в
возникают токсические и	частности приточно-вытяжной, огораживать
раздражающие факторы	технологическое оборудование, на станках применять
	защитные экраны
	СИЗ: Респиратор, перчатки
6) Большой уровень шума на	Орг.методы: Подналадка технологического
участке, высокая вибрация на	оборудования для исключения его шума, при увеличении
технологическом	жесткости технологических систем уменьшаются
оборудовании и оснастке;	резонансные колебания, применение специальных
	материалов, которые поглощают шум, колебания и
	вибрации
	СИЗ: Беруши, наушники

# 4.4 Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта

### 4.4.1 Определение опасных факторов пожара

Произведем выявление возможных опасных факторов, которые могут

привести к пожару. Определим класс пожара (А... F) в зависимости от горения различных веществ, материалов и газов.

А также, наряду с опасными факторами пожара, непосредственно воздействующими на людей и материальное имущество опишем также сопутствующие проявления опасных факторов пожара.

Все полученные данные заносим в таблице 4.4

Таблица 4.4 – Определение классов и опасных факторов пожара

	•	
Технологический		
участок,	Наименование класса	Возникающие факторы пожара: опасные и
применяемое	пожара	сопутствующие
оборудование		
Участок:	Класс D – это пожары,	Опасные: Пламя и искры; тепловой поток
Кузнечный.	которые связанны с	Сопутствующие: Возможный вынос или
Оборудование:	воспламенением и	замыкание электрического напряжения,
КГШП	горением	возникающего на токопроводящих частях
	непосредственно	тех. оборудования, технологической
	металлов	оснастки, электрических шкафов, агрегатов
		и т.д.
Участок:	Класс В – это пожары,	Опасные: Пламя и искры
Лезвийная	которые связанны с	Сопутствующие: Возможный вынос или
обработка	воспламенением и	замыкание электрического напряжения,
Оборудование:	горением	возникающего на токопроводящих частях
RAIS T500/1000,	непосредственно	тех. оборудования, технологической
500H	различных горючих	оснастки, электрических шкафов, агрегатов
30011	жидкостей, в также	ит.д.
	плавящихся твердых	
	веществ и материалов	
Участок:	Класс В – это пожары,	Опасные: Пламя и искры
абразивная	которые связанны с	Сопутствующие: Возможный вынос или
шлифовальная	воспламенением и	замыкание электрического напряжения,
обработка	горением	возникающего на токопроводящих частях
Оборудование:	непосредственно	тех. оборудования, технологической
3К227В, КШ-3М	различных горючих	оснастки, электрических шкафов, агрегатов
	жидкостей, в также	ит.д.
	плавящихся твердых	
	веществ и материалов	
L	1	

4.4.2 Определение организационных мероприятий и подбор технических средств для обеспечения пожарной безопасности разрабатываемого технического объекта

Подберем организационно-технические методы и технические средства, необходимые для защиты от пожаров.

- 1) Первичные средства пожаротушения. К ним относятся огнетушители, внутренние пожарные краны, ящики с песком
- 2) Мобильные средства пожаротушения. К ним относятся пожарные автомобили, пожарные лестницы.
- 3) Автоматические пожарные средства. К ним относятся различные приемно-контрольные пожарные приборы, а также технологические средства, применяемые для оповещения и управления эвакуацией.
- 4) Пожарное оборудование. К нему относятся различные напорные пожарные рукава, а также рукавные разветвления.
- 5) Средства для индивидуальной защиты, а также спасения людей при пожарах. К ним относятся пожарные веревки, различные карабины, а также респираторы и противогазы.
- 6) Пожарный инструмент. К нему относится как механизированный, так и немеханизированный инструмент: пожарные багры, ломы, лопаты и т.д.
- 7) Пожарные сигнализация. К ним относятся автоматизированные извещатели для связи и оповещения.
- 4.4.3 Определение организационных и организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара

Произведем разработку организационных и организационно-технических мероприятия, необходимых для предотвращения возникновения пожара, а также опасных факторов, которые способствуют возникновению пожара на одну из операций.

Операция: Фрезерная, оборудование: 500Н

Произведем описание видов реализуемых организационных и организационно-технических мероприятий:

- необходимо контролировать правильную эксплуатацию производственного оборудования, содержать его в технически исправном состоянии;
  - своевременно проводить пожарный инструктаж по пожарной безопасности;

- повсеместно применять различные автоматические устройства, предназначенные для тушения пожаров, устройства обнаружения возгораний и устройства оповещения при пожаре.

Произведем описание требования, которые необходимо предъявить для обеспечения пожарной безопасности:

- своевременно проводить противопожарное инструктирование работников,
- запрещать курение в не отведенных для этого местах, запрещать применение открытых очагов огня вне производственных мест,
- при проведении работ, связанных с возгоранием необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности,
  - необходимо применять средства для тушения пожаров,
  - необходимо применять средства сигнализации и извещения о возгорании.

# 4.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта

Произведем идентификацию негативных (вредных, опасных) экологических факторов, которые возникают при технологическом процессе.

# 4.5.1 Идентификация экологических факторов технического объекта

В зависимости от вида предлагаемого технологического процесса проведем идентификацию негативных экологических факторов применимо к одной из операций.

Операция: Фрезерная, оборудование: 500Н

- 1) Структурные составляющие рассматриваемого технического объекта или технологического процесса:
  - оборудование: 500Н
- 2) Фактор негативного воздействие рассматриваемого технического объекта на атмосферу:
  - пыль стальная.
- 3) Фактор негативного воздействие рассматриваемого технического объекта на гидросферу:

- различные вещества, находящиеся во взвешенным состоянии;
- различные нефтяные продукты;
- применяемая в производстве СОЖ
- 4) Фактор негативного воздействие рассматриваемого технического объекта на литосферу:
- получаемые в процессе производства отходы, основная их часть хранится в металлических контейнерах в 1,0 м<sup>3</sup>
- 4.5.2 Определение организационно-технических мероприятий, направленных на снижение негативных антропогенных воздействий разрабатываемого технического объекта на окружающую среду.

Произведем описание разработанных организационно-технических мероприятий, которые направлены на уменьшение вредного антропогенного воздействия разрабатываемого технического объекта на окружающую среду, применимо к одной из операций.

Результат занесем в таблицу 4.3

Таблица 4.8 - Организационно-технические мероприятия уменьшения вредного антропогенного воздействия разрабатываемого технического объекта на окружающую среду.

Операция,	Наимен	нование технического	объекта.
оборудование	Мероприятия, направл	енные на снижение в	редного антропогенного
		воздействия на:	
	атмосферу	гидросферу	литосферу
Фрезерная,	Применение «сухих»	Переход	Соблюдении правил
оборудование: 500Н	механических	предприятия на	хранения,
	пылеуловителей	замкнутый цикл	периодичности вывоза
		водоснабжения	отходов на захоронение

# 4.6 Заключение по разделу

В результате выполнения данного раздела были получены следующие результаты:

- произведено описание техпроцесса изготовления детали, выбранного оборудование, должностей работников, применяемых в техпроцессе веществ и материалов;
- определены профессиональные риски по операциям техпроцесса, описаны возникающие опасные и вредные производственные факторы. Для защиты от воздействия этих факторов определены организационные методы, технические средства и средства индивидуальной защиты;
- рассмотрено обеспечение пожарной и техногенной безопасности, разработаны технические средства и организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- рассмотрены экологические факторы с разработкой мероприятий по обеспечению экологической безопасности на техническом объекте.

## 5 Экономическая эффективность работы

Задача раздела — технико-экономическое сравнение двух вариантов технологического процесса (базового и проектного) и определение экономической эффективности проектируемого варианта.

Для выполнения данного раздела необходимо краткое описание изменений технологического процесса изготовления детали, по вариантам, чтобы обосновать экономическую эффективность, внедряемых мероприятий. Основные отличия по сравниваемым вариантам представлены в качестве таблицы 5.1.

Таблица 5.1 – Отличительные особенности сравниваемых вариантов технологических процессов изготовления детали

Базовый вариант	Проектируемый вариант
<u> Операции 025 – Токарная тонкая</u> .	<u>Операции 025 — Круглошлифовальная</u>
	<u>черновая</u> .
Чистовая обработка шейки	
производится тонким точением.	Чистовая обработка шейки
$T_O = 0,675$ мин., $T_{IIIT} = 1,436$ мин.	производится шлифованием.
<u>Оборудование</u> – Токарный станок с	$T_O = 0,195$ мин., $T_{IIIT} = 0,938$ мин.
ЧПУ, модель 16A20Ф3C15.	<u>Оборудование</u> –
<u>Оснастка</u> – цанговый патрон,	Круглошлифовальный п/а КШ-3М.
люнет.	<u>Оснастка</u> – цанговый патрон,
<u>Инструмент</u> – резец-вставка	люнет.
токарный для контурного точения,	<u>Инструмент</u> – круг шлифовальный
пластина 3-хгранная, Т30К4.	1 450x20x203 91A F46 P 4 V A 35 m/c
_	35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007.

Описанные, в таблице 5.1., условия являются исходными данными для определения цены на оборудование, оснастку и инструмент, необходимые для проведения экономических расчетов, с целью обоснованности внедрения предложенных изменений. Однако, представленной информации для правильного выполнения раздела будет не достаточно, так как необходимо

знание следующих величин:

- программа выпуска изделия, равная 5000 шт.;
- материал изделия, масса детали и заготовки, а также способ получения заготовки, которые влияют на величину расходов основного материала. Однако, если проектным вариантом ТП не предусмотрено изменение параметров заготовки или детали, то определять данную статью не целесообразно, так как не зависимо от варианта, величина будет одинаковой и на разницу между сравниваемыми процессами оказывать влияние не будут;
- нормативные и тарифные значения, используемые для определения расходов на воду, электроэнергию, сжатый воздух и т.д.;
- часовые тарифные ставки, применяемые при определении заработной платы основных производственных рабочих.

Для упрощения расчетов, связанных с проведением экономического обоснования, совершенствования технологического процесса предлагается использовать пакет программного обеспечения Microsoft Excel. Совокупное использование данных и соответствующей программы позволит определить основные экономические величины, рассчитываемые в рамках поставленных задач и целей. Согласно алгоритму расчета, применяемой методики [10], первоначально следует определить величину технологической себестоимости, которая является основой ДЛЯ дальнейших расчетов. Структура технологической себестоимости, по вариантам, представлена в виде диаграммы на рисунке 5.1.

Анализируя представленный рисунок, можно наблюдать уменьшающую тенденцию по затратам, входящим в технологическую себестоимость, что дает право сделать предварительное заключение об эффективности предложений. Однако, для вынесения окончательного выводы, необходимо еще провести ряд соответствующих расчетов.

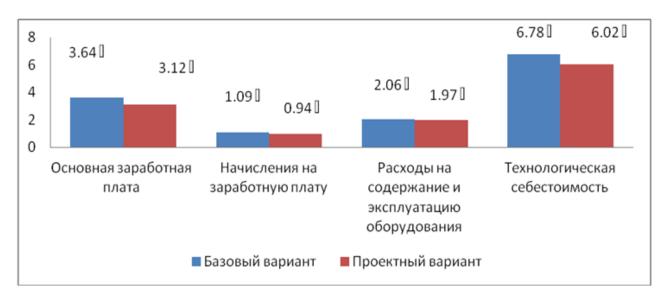


Рисунок 5.1 – Структура технологической себестоимости изготовления изделия, руб.

Учитывая основные отличия проектируемого технологического процесса, определим размер необходимых инвестиций для внедрения. Согласно описанной методике расчета капитальных вложений [10], данная величина составила 19983,14 руб., в состав которой входят затраты на приобретение нового оборудования, инструмента, проектирование технологического процесса и т.д.

Далее выполним экономические расчеты по определению эффективности предложенных внедрений. Применяемая методика расчета [10], позволяет определить необходимые величины, такие как: чистая прибыль, срок окупаемости, общий дисконтируемый доход и интегральный экономический эффект. Анализ описанных значений позволит сделать обоснованное заключение о целесообразности внедрения. Все значения, полученные, при использовании описанной методики, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Результаты показателей эффективности внедрения предложений

№	Наименование показателей	Условное обозначение, единица измерения	Значение показателей
1	Срок окупаемости инвестиций	$T_{OK}$ , лет	3
2	Общий дисконтированный доход	Д <sub>ОБЩ.ДИСК</sub> , руб.	22323,6
3	Интегральный экономический	Э <sub>ИНТ</sub> = ЧДД, руб.	2340,46
	эффект		
4	Индекс доходности	ИД, руб.	1,12

При анализе представленных значений, особенно внимание необходимо уделять сроку окупаемости, величине чистого дисконтированного дохода и индекса доходности. Все описанные параметры имеют значения, которые подтверждают эффективность внедрения описанного технологического проекта. А именно:

- получена положительная величина интегрального экономического эффекта – 2340,46 руб.;
- рассчитано значение срока окупаемости 3 года который можно считать оптимальной величиной для машиностроительного предприятия;
- и наконец, индекс доходности (ИД), который составляет 1,12 руб./руб., что относиться к рекомендуемому интервалу значений этого параметра.

Данные значение позволяют сделать окончательное заключение о том, что внедряемый проект можно считать эффективным.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении бакалаврской работы были решены задачи сформулированные в начале работы и достигнуты цели поставленные во введении данной работы:

- разработан новый технологический процесс изготовления полумуфты коробки передач сверлильного станка для условий среднесерийного типа производства;
  - снизилась себестоимость готовой детали;
  - повысилось качество обработки;
  - обеспечен заданный объем выпуска Nr=5000 шт.

Также в процессе выполнения работы были получены следующие результаты:

- выбрана заготовка, полученная из штамповки с минимальными припусками на обработку;
- применено высокопроизводительное современное оборудование, например, станки RAIS T500/1000, 500H, КШ-3;
  - применена современная технологическая оснастка;
  - применен современный режущий инструмент;
- спроектирован патрон трехкулачковый самоцентрирующий клиновый с пневмоприводом для токарной операции;
- спроектировано контрольное приспособление для контроля биения с электронным индикатором Mitutoyoc DIGIMATIC ID-H.

По итогам проведенных изменений, подсчитан экономический эффект, который составляет 2340,46 рублей.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в трех томах. Том 1. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М.: Машиностроение, 2006. 928 с.
- 2 Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М.: Машиностроение, 2007. 736 с.
- 3 Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для вузов/ А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. М: ООО ИД «Альянс», 2007 256 с.
- 4 Гусев, А.А. Проектирование технологической оснастки. [Электронный ресурс] / А.А. Гусев, И.А. Гусева. Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2013. 416 с.
- 5 Григорьев, С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: Справочник. [Электронный ресурс] / С.Н. Григорьев, М.В. Кохомский, А.Р. Маслов. Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2006. 544 с.
- 6 Григорьев, С.Н. Методы повышения стойкости режущего инструмента: учебник для студентов втузов. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2009. 368 с.
- 7 Горина, Л.Н. Обеспечение безопасных условий труда на производстве. Учебное пособие. / Л.Н. Горина, - Тольятти, 2016, 68 с.
- 8 ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски. Введение 1990-01-07. М.: Издательство стандартов, 1990. 83 с.
- 9 Гузеев В. И., Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением : справочник / В. И. Гузеев, В. А. Батуев, И. В. Сурков ; под ред. В. И. Гузеева. 2-е изд. Москва : Машиностроение, 2007. 364 с.
- 10 Зубкова, Н.В. Методическое указание к экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ / Н.В. Зубкова, Тольятти: ТГУ, 2015, 46 с..
- 11 Клепиков, В. В. Технологическая оснастка [Электронный ресурс] : станочные приспособления : учеб. пособие / В. В. Клепиков. Москва : ИНФРА-М, 2017. 345 с.

- 12 Кожевников, Д.В. Режущий инструмент. [Электронный ресурс] / Д.В. Кожевников, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов, С.Н. Григорьев. Электрон. дан. М.: Машиностроение, 2014. 520 с.
- 13 Романенко, А.М. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. дан. Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. 103 с.
- 14 Справочник технолога машиностроителя. В двух книгах. Книга 1/ А.Г. Косилова [и другие]; под редакцией А.М. Дальского [и другие]; пятое издание, переработанное и дополненное. М: Машиностроение-1, 2001 г., 912 с.
- 15 Справочник технолога машиностроителя. В двух книгах. Книга 2/ А.Г. Косилова [и другие]; под ред. А.М. Дальского [и другие]; пятое издание, переработанное и дополненное М: Машиностроение-1, 2001 г., 944 с.
- 16 Станочные приспособления: Справочник. В двух книгах. Книга 1./ Б.Н. Вардашкин; под редакцией Б.Н. Вардашкина [и других]; М.: Машиностроение, 1984.
- 17 Стратиевский, И. Х. Абразивная обработка [Электронный ресурс] : справочник / И. Х. Стратиевский, В. Г. Юрьев, Ю. М. Зубарев. Москва : Машиностроение, 2012. 352 с.
- 18 Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении. [Электронный ресурс] / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. Электрон. дан. СПб. : Лань, 2013. 304 с.
- 19 Технология машиностроения : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Ф. Пашкевича. Минск : Новое знание, 2008. 477 с.
- 20 Шагун, В. И. Металлорежущие инструменты : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Шагун. Гриф УМО. Москва : Машиностроение, 2008. 423 с.
- 21 Харламов, Г.А. Припуски на механическую обработку: Справочник. / Г.А. Харламов, А.С. Тарапанов. М.: Машиностроение, 2006. 256 м., ил.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Маршрутная карта представленного технологического процесса.

															1001 311	7 UCT 3.111 8-82 @ gama
40se																
90000										$\dashv$						
/ room.				-	-		$\dashv$			$\dashv$	-	$\frac{1}{1}$				
												-			1	3
<b>Canada</b>	400	Нер емисин														
Class		Гуптее				F	7									
								-						$\frac{1}{2}$		
H Kouma	T	Burn somes								NOT YAM	Полум уфта					
M0.1	-	Cmanb 20X2H4A FD CT 4543-71	A roc	T 4543.7											-	1
	-	Kod E	EB M	MQ EH	H.pacx		КИМ Код загот.	-	Профиль и размеры	u pa	Mepbi	ΔX	M	M3		
M02		1	0	1	1	-	41211XXX	-	, W	639,6x69,6	9'69	1	0	0,343		
₹	%X xen	3, PM Onep.	Г	10, нвимен	Коо, наименование оперв	nnhede					Обозначение	эние боку	бокументв			
9		1	JAMPHOR	додо эпнь	Код, наименование оборудования		CM	Проф.	ر د	N K	кр коид	D EH	100	Runa	Jas.	THEM.
01A	XXXXX	00X 005	4110	Токарная	ная ИОТИ	TM 37.1	37.101.703493	-93								
025		391148XXX	RA	RAIS T500/1000	1000		2	15929	411	11	1 1	**	236	1 1	21	1,398
03																
04A	XXXXX	000 XX	4110	Токарная	ная ИОТИ	TM 37.1	37.101.7034.93	-93								
055		391148XXX	RA	RAIS T500/1000	1000		2	15929	411	11	1 1	₩	236	1 1	17	0,919
90																
07A	XXXXX	OOK 005	4110	Токарная	ная ИОТИ	TM 37.1	37.101.703493	-93								
085		391148XXX	RA	RAIS T500/1000	1000		2	15929	411	11	1 1	₩	236	1 1	24	1,168
60																
10A	XXXXX	000 XX	4110	Токарная	ная ИОТИ	TM 37.101	01.703493	-93								
115	$\overline{}$	391148XXX	RA	RAIS T500/1000	1000		2	15929	411	11	1 1	₩	236	1	17	1,203
12																
13A	XXXXX	025	4131	Кругало	Кругаточитифовать	BEH 9DE	MOT N	ИОТ И 37.101.7419-85	7419.8	9						
146	38132XXX	2000		KIII-3M	<b>X</b>		2	18873	411	119	1 1	₩	236	1	20	0,853
MK	$\frac{1}{2}$															

700 X 807	опер. 30 426(	Коб. наименование оперв вание оборудования О Фрезерная ИОТ 500Н	енован вриже	ние операс вания и мот	Paum Paum D'TM							Щ				
7 <u>%</u> x en	опер. .н.ед.мено 30. 426(	фрез Фрез Фрез 500Н 500Н	орудо в ризв	HUE ONE ESHUR	N L		Ш	$\mathbb{H}$				$\prod$				
7% x en	опер. .н аш мено 30 4261	фрез Фрез Фрез Фрез 500H	енован вридо орудо вриза	100 one	NT (			$\coprod$			4	4	1			
7% x en	опер. .наимено 30 4261	200 наим Фрез Фрез Фрез 500H	ерная ерная	HUE ONE BEHUR	NT (			-		_	-					
%X x eth	опер. .нашмено 30 4261	фрез Фрез Фрез Фрез 500H	ер ная вриан	10 60HUR 1 W.	MT (							_				
75% × 877	опер. .н.вимено 30 426(	200 наим Фрез Фрез Фрез 500H	енован орудо орудо ерная	THE ONE	paum d							Ц			2	3
%X xan	опер. . н яд мено 30 426(	500H Фрез Фрез Фрез Фрез 500H	енован орудо орудо орудо орудо орудо орудо	earus R MC	pattin.											
%X ×eπ	опер. .налмено 30 426(	об, нвим Фрези Фрези Фрези 500H	енизы орудо орудо	A MC	D T M			$\frac{1}{1}$								
%X xen	олер. . н.в.имено 30 426(	об, нвим Фреза 500Н 600Н 600Н 500Н	енован ернав	A MC	и т (			$\dashv$	-							
-	д, н <b>з</b> именое 030 4260 035 4260	фрез Фрез Фрез Фрез 500H	врная ерная	NC I	ТИ		Обозначение бокумента	бокумен	8 W							
P KG	030 4260	-     -	вен да		Z	CM	1 Проф.	° €	X	ΚР	КОИД	EH	00	Ruum	Jas	THEM:
01A XXXXXX		-     -	ернав			37.101.7026-89	7026-89									
025 3816XXX		~	врнав			2	18632	411	11	1	Ţ	1	236	1	32	2,213
03		~/	врнав													
04A XXXXXX		500H			TIM	И 37.101.7026-89	7026-89									
055 3816XXX						2	18632	411	11	1	*	-	236	1	36	2,407
90																
07A XXXXXX	040 0190		Слесарная													
086 XXXXXX		4407														
60																
10A XXXXXX	045 0130	Моечная	ная													
115 375698XXX	×	KNMM														
12																
13A XXXXXX	050 0200	Контрольная	Н 91000	ая												
14																
15A XXXXXX	055 0511	Термическая	ческа	39												
16																
17A XXXXXX	060 195	Дробеструйная	труй	ная												
18																
MK																

_			/ UCT 3.171 6-62 @ opinia 1	1 ameo
2				П
Beek				
/ lodm.				
			3 3	es
¥	цех 💥, РМ Опер. Кой, нв	Кой, наименование операции	зчение фокумента	
9	Код, налменование оборудования	о бо рудо вания	CM Npodo. P. VT KP KONQ EH ON KWM TO.A. TWM	1000
014	XXXXXX 065 4132	Внутришлифовальная	NOT M 37.101.7419-85	
025	38132XXX	3K227B	2 18873 411 1P 1 1 1 236 1 19 1,233	,233
03				
04A	XXXXXX 070 4131	Кругатошпифовальная	MOT M 37.101.7419-85	
055	38132XXX	KITH-3M	P 1 1 1 236 1 20	0,842
90				
07A	XXXXXX 075 0130	Моечная		
086	375698XXX KMM	1		
60				
10A	XXXXXX 080 0200	Контрольная		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
MK				

###   Farenanae   TTY   Tonyanythms   Tonyan	Hopewaran									7 O C 7 3.7484-58 Gopma 3	S do pma 2
Hoperacoran	Paymentation										
Horsewane   TTY	Hosteanana   TTV	Abba									
TTY   Tokyoname   TTY   Toky	Typeration	Been									
Happenican	Hajintovania   TTV	Noda.									٠
Figure   F	Figure   TTY   Totylogher   TTY   Totylogher   Totylogher   TTY   Totylogher   To	Sauce	Череменан								\$
1.	The state of the	7000	Гулмев	212							
Management   Management   Teoplooms   EB   MG   Thochurs u paune)   Management   Teoplooms   EB   MG   Thochurs u paune)   MG   MG   MG   MG   MG   MG   MG   M	10     10     10										
Hautenceauce on epaqua	Hammendame or opacius	f. Koron			TR.	вш ф/м/иг				***	PW One
4110 Tokaph as A110 Tokaph as A1110 Toka	4110 Tokaphasi Cmans 20X2H4A 200 HB 166 0,123 289,6x69,6 0,37  Observament prost author prost au			Mam epuan	Teepdooms	-		Профия	radewood n s	M3	КОИД
0560jdceaux, ympollomes 4TV	0.0507/docamus, ymprotions with Observaments not painted To 0.079		4110 Токарная	Cmans 20X2H4A	200 HB		50	88	9.63x9.	0,373	3 1
### PAIS T500/1000	7. Yomshoeums u CHRINS sasomoeky  7. Yomshoeums u CHRINS sasomoeky  7. Yomshoeums u CHRINS sasomoeky  7. Toturms aggegate, ebidleaks, pasket - comeseke 25x25 OCT 2.M 10.1-83 T75K6; 393120XXX-ws65noH TOCT 9038-83;  393110XXX-ksnu5p-cko56 TOCT 2216-84  XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1000  XX 23,1 57,1 1,45 1 0,40 1000  XX 23,1 57,1 1,45 1 0,40 1000		Sopydoeanue, yampadamen 4077	Обовначение проср вимпы	To	48	***	JAHOO.		₩00	
1. Yomanoaumu u chamu sasomoaky 1. Yomanoaumu u chamu sasomoaky 396111XXX <sub>x</sub> , nampon 3-x kynavkoaaŭ FOCT 2675-80 2. To-umu gogeguzu. ebideaza, gasu 1-6 392110XXX <sub>x</sub> , pasaq-acmaaka 25x25 OCT 2.M. 10.1-83 775K6; 393120XXX-wa65non FOCT 9038-83; 393120XXX <sub>x</sub> , kanu 6p-cko 6a FOCT 2216-84 XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	1. Vomerroeums u crisms sasomoexy 398111XXXXX, nampo w 3-x ryme-wroeuw TOCT 2675-80 2. To-ums goegaxa, eadleax, paam 1-6 392110XXXX, rambip-oxoba FOCT 2216-84 XX 1776 26 1,45 1 0,40 1250 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1000		RAIS T500/1000	XXXXXX	0.179	0,688	17	0,919	W);		
1. Yoman ou mis assomousty 396111XXX_nampon 3.x kynawoeuŭ f0CT 2675-80 2. To ums qoeeq324 ebideax. pasw 1-6 392110XXX_nampon 3.x kynawoeuŭ f0CT 2675-80 392110XXX_nampon 3.x kynawoeuŭ f0CT 216-84 393120XXX_nampon 5.x kynawoeuŭ f0CT 216-84 XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	1. Yamehoeumb u ahmb sasamoeky 396111XXXX, namp on 3-x kymaykoebū FOCT 2675-80 2. To umb gageaxa, ehābax, asau 1-6 392110XXX, pasauq-ecmaeka 25x25 OCT 2.H. 10.1-83 T15K6; 393120XXX wantap-cko6s FOCT 2216-84  XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1250  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1000  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1000	<u>a</u> 3		MU	_	_	-		69	u.	_
1. Установыть и снять завоетовку 396111XXX <sub>6</sub> , патрон 3-х кулачковый ГОСТ 2675-80 2. Точить поверхи, еыберж, разм 1-6 392110XXX <sub>6</sub> , резац-вставка 25x25 ОСТ 2.И. 10.1-83 Т15К6; 393120XXX-шаблон ГОСТ 9038-83; 393120XXX <sub>6</sub> , калыбы-скоба ГОСТ 2216-84 XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	1. Yonsavoeums u OHRms sasomoeky 396111XXXX, nampoH 3.x kynawoebū FOCT 2675-80 2. To vums qosequat ebūtaax. paaw. 1-6 392110XXX, peseų-eomeska 25x25 OCT 2.M. 10.1-83 715K0; 393120XXX-wa6noH FOCT 9038-83; 393120XXX, kanu6p-oko 6a FOCT 2216-84 XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	1			MAN			<b>X</b>	90/www		MONTH.
396111XXX <sub>6</sub> , патрон 3-х кулачко е <u>ьй</u> ГОСТ 2675-80 2. Точить доверхи, еводерж, рязм. 1-6 392110XXX <sub>6</sub> , резец-ествека 25x25 ОСТ 2.И. 10.1-83 Т15К8; 393120XXX-шаблон ГОСТ 9038-83; 393120XXX <sub>6</sub> , калибр-ско ба ГОСТ 2216-84 XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	2. Точить довержи, выдадж. двам 1-6 392110XXX, патрон 3-х кулячковьй ГОСТ 2675-80 392110XXX, резец-вотвеже 25x25 ОСТ 2.И. 10.1-83 Т15К8; 393120XXX-шаблон ГОСТ 9038-83; 393120XXX, калибр-окоба ГОСТ 2216-84 XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1 XX 17,6 1,45 1 0,40 1	-	Установить и снять завол	moeky							
2. Townships, shideps, pass, 1-6 392110XXX, peseq-ecmaeks 25x25 OCT 2.N. 10.1-83 T15K6; 393120XXX+ wa6now FOCT 9038-83; 393120XXX, karu 6p-cko 6a FOCT 2216-84  XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	2. Точить цоверхн., выдерж. рязм 7-6 392110XXX, резец-ествека 25x25 ОСТ 2.И. 10.1-83 T15K6; 393120XXX-шаблан ГОСТ 9038-83; 393120XXX, калибр-скоба ГОСТ 2216-84  XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1		18111 ХХХ, п втр он 3-х купвч	rocr 26							
392110XXX, резец-ествека 25x25 ОСТ 2.И. 10.1-83 Т15К6; 393120XXX-шаблан ГОСТ 9038-83; 393120XXX, калибр-скоба ГОСТ 2216-84 XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	393120XXX <sub>6</sub> , резец-волявкя 25x25 ОСТ 2.И. 10.1-83 775K6; 393120XXX-шаблон ГОСТ 9038-83; 393120XXX <sub>6</sub> , калибр-окоба ГОСТ 2216-84 XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1 XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	2.	Точить адвержи, выдерж.	D.R.S.W. 7-6							
393120XXX; квлибр-скобв ГОСТ 2216-84  XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	393120XXX; ksnu6p-oxo6e10CT2216-84  XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1		2110XXX; peseu-eomseks 23	72.M. 10.1-83 TY	3937	Х- шабла		95			
XX 17,6 26 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1	XX 17,8 26 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1  XX 23,1 51 1,45 1 0,40 1		31.20.ХХХ;, квлибр-скобв ГО	CT 2216-84							
XX 23,7 51 7,45 7 0,40 7	XX 23,7 51 1,45 1 0,40 1	200		X	1			45		1	1'69
9   9   9   9   9   9   9   9   9   9	19	800		X	2			45		į.	72,5
2	2	6									
2	2 2 3KT	0									
2	2	4									
	DK/T	. 2									
	DK/T										
	NKT										
	101	1000									


					10C1 33404-56 Gopwa 3
400sta					
<b>Beau</b>					
Подп.					
					1 1
Pause.	Amorawedey,				
Class	Гултев	717			
Н. Конто.	Burn Kanno		Полумуф тв		Llex We PM Onep
	паличеновани в операции	Mamejauan	Tespdoams EB MCI	Magazina u pagweja	мз комд
4132	4132 Внутришлифовальная	Cmans 20X2H4A	200 HB 166 0,123	0.00x0,0x0	0,373 1
060	Оборудование, устройство ЧПУ	обовначение провраммы	To Ja. Jos.	Janes.	COM
	3K227B	XXXXX	0,489 0,633 19	1,233	Хкринал: 1
<u>a</u> 3		MU	7 grung y		A u
0.0			MM MAN	MM MMVxod	д об/мин милин
002 1. N	Установить и снять завотовку	peky			
703 3961	396111XXX, патрон мембранный	45Ŭ OCT 3-3443-76			
004 2. W	2. Штфовать отв., выдврж. рязм.	1,8340. 1			
705 3918	391810ХХХ- ттфовальный круз	5 8x15x4 91A F90L 9 V	A. 35 M/c2 Kg, FOCT P	52781-2007;	
TO 6 3911	3911.24 XXX, при способление мерительн	врительное синдикатором;	лс 393120XXX- калибр-пробка	робкв ГОСТ 2216-84;	
P07 3931	393120XXX; лыкроинтерферометр МИИ	memp MMM-6			
80		XX	X 10 12	0,05 1 0,003	3 1114 35
60					
10					
11					
12					
OKT	-	-	- -	-	


							700	10C1 3.1404-58 do pue 3	Do pwo 3
	,								
Author.									
Second.									
Nodin.								•	c
4					+				×
2000000	emonave de-	i,							
9880	/ jornee.	2							
							XM7	\$	PW Onep
Н. Кантр.	Burn, kransa.		1.16	толумую тв					000
	натичено еста е операции	уулган өрилги	a moopdoom s	D)W 855		изветева и витфову	radewi	SW	Тиох
	4260 Фрезерная	Cmans 20X2H#A	200 HB	166 0,123		9'69x9'682	91	0,373	1
0	Оборудование, устройство ЧПУ	Обоеначение провраммы	To	T	June J	Janea.	٥	X00	
	6904BM02	xxxxx	1,207	0,333	32 1,	,632	KRAMAAR	19UF 1	
<b>a</b> .			TIM D WITH B	7 8	***		60	œ.	_
1.0			MAM	MOM	MOM		0 90/www	б/млн п	M/MUH
002 1.	Установить и анять завотовку	oeky							
703 39	3961811XXX-при от особление фациальное, ГОСТ	\$0,8444,8064,99, FOCT 12195-66	9.9-						
0.04	Opeseposemu aga. andank paam. 1-6	BBBM. 1-6							
705 39	391810ХХХ, фреза концевая Ш14	114 P6M5K5 FOCT 17025-71;		393120ХХХ-шаблон ГОСТ	rocr90	9038-83			
			XX 14	<b>56 1</b>	3,5	2	0,12	1600	70,3
007 2.	Зенковать фяску, выдадж. дязм.	isam. 7							
708 39	391267XXX, Зенкоека Ш20 Рб	Р6M5K5; 393120XXX-шаблон ГОСТ	н гост 9038-83	-83					
60d			0 XX	88 #	<b>5</b> '0 {	1	<i>þ</i> ′0	1250	67.9
010 3.	Ceepnums ome., endepm. pasm.	8M. 4.8							
777 39	391267XXX <sub>X</sub> сверло спиральное комбинированное.	е комбинированное Ш.3 F	Ш 3 Р6М5К5;						
772 39	393120ХХХ, калибр-пробив ГОСТ 14807-69;	СТ 14807-69; 393120ХХХ- шяблон	2	CT 9038-83					
OKIT	-	- - -	_	-		<u>-</u>			


											-		1	10C1 31404-56 0opma2a	on Copye
4060															
Specific Company															
Moda.															
														- 5	8
								_	_		-				
ತ							W	U way B	9	-	ta .	,	0	No.	>
0.1								***		7000	<b>WW</b>		MMV00	DOM: N	MAMUH
P02						•	XX		3	2,5	1,5	£	90'0	1600	15,1
03															
94															
90															
90															
20															
80															
60															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
11															
11															
1.9															
OKIT															

# приложение Б

Операционные карты технологических эскизов.

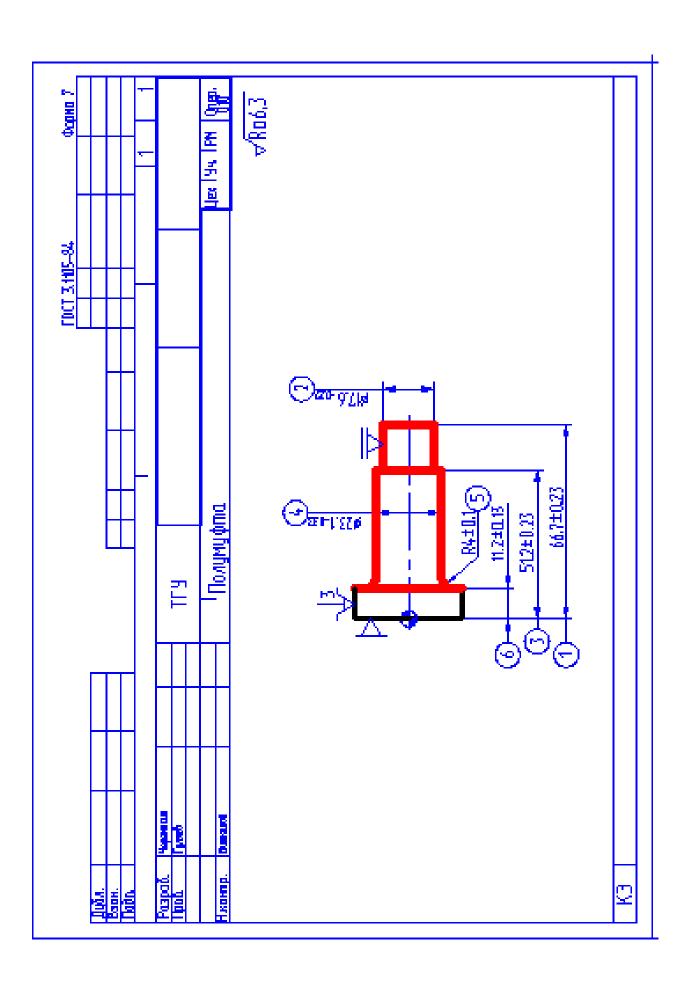

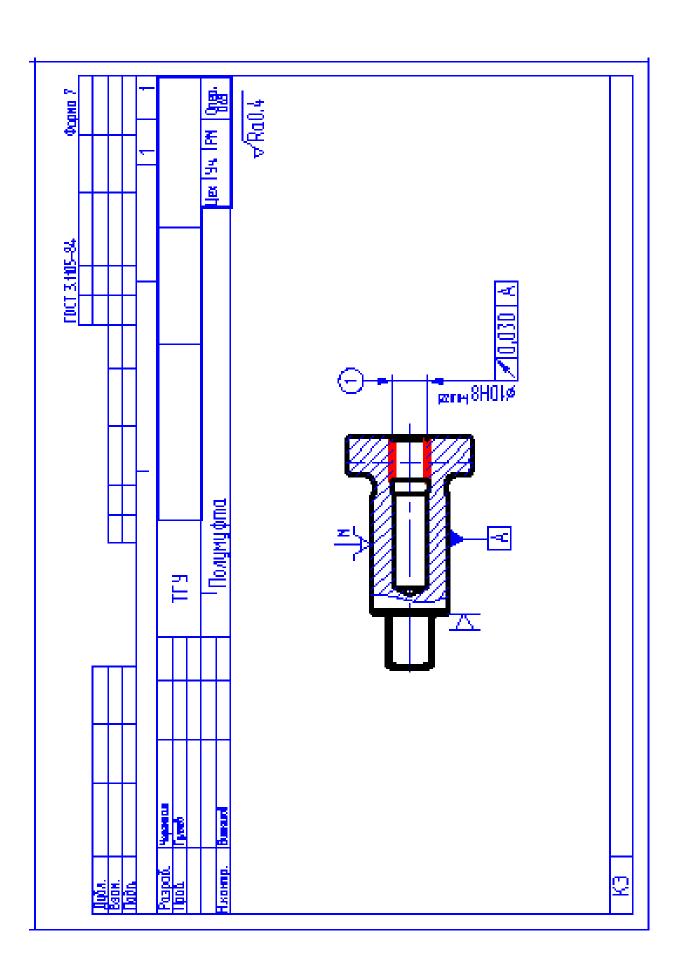

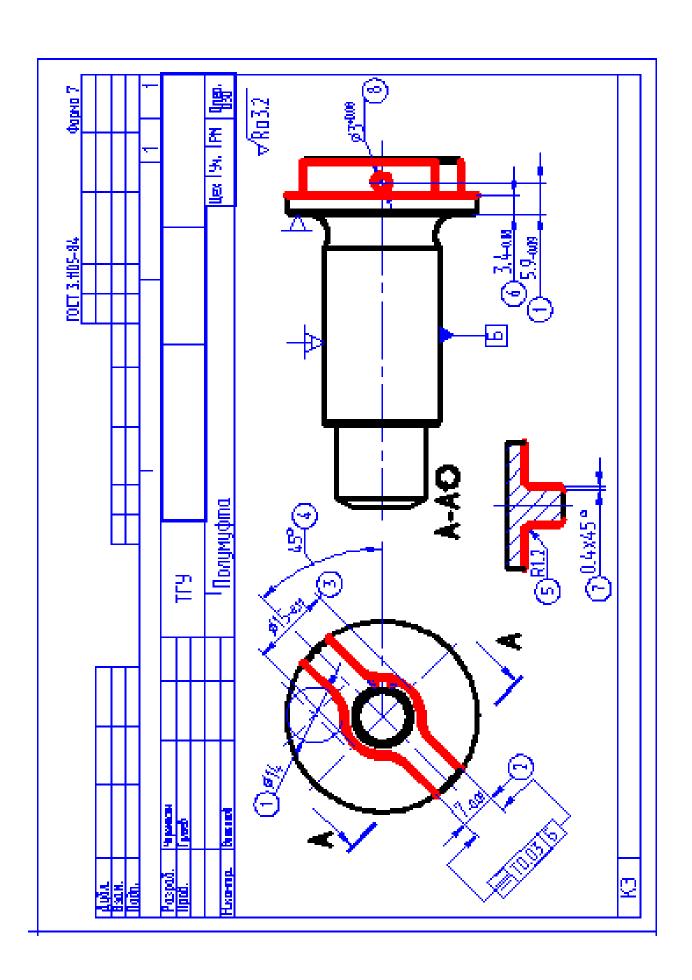

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

Спецификация,	применительно	к чертежу	станочного	приспособлени	ΙЯ.
' 1 ' )	1	1 2		1	

форм.	Зона	Поз.		О бозна	чени	e	Наименовани	<i>i</i> e	Кол.	Примеч.
							<u>До кумен таци я</u>			
A1,			17.07.1	TM. 093.	60.00	10.Cb	Сборочный чертеж			
							Сборочные единица	.,		
							000000000000000000000000000000000000000	<u>~</u>		
		1	17.07.7	TM. 093.	60.10	00	Муф та		1	
							<u>Де тали</u>			
		2	17.07.1	TM. 093.	60.00	02	Винт		1	
		3	17.07.7	TM. 093.	60.00	03	Втулка		1	
		4	17.07.1	TM. 093.	60.00	)4	Демпфер		2	
		5	17.07.7	TM. 093.	60.00	)5	Клин		1	
		6	17.07.1	TM. 093.	60.00	06	Кольцо		1	
		7	17.07.7	TM. 093.	60.00	)7	Корпуспатрона		1	
		8	17.07.1	TM. 093.	60.00	08	Корпус		1	
		9	17.07.7	TM. 093.	60.00	09	Крышка		1	
		10	17.07.7	TM. 093.	60.01	10	Крышка		1	
		11	17.07.7	TM. 093.	60.01	11	Кулвчок		3	
		12	17.07.7	TM. 093.	60.01	12	Ман же та		1	
		13	17.07.1	TM. 093.	60.01	13	Подкулачник		3	
		14	17.07.1	TM. 093.	60.01	15	Поршень		1	
Щ.		15	17.07.1	M. 093.	60.01	15	Пробкв		1	
	Лист			Подпись	П		17.07.TM.09	3.60.000	)	
Ише. Ваке			докум. иисин	7 10 01 U 05	цата			Лит.	Лист	Листов
Пасе.		Гулт	16			Паг	трон клиновый		1	3
Н Кон Уте.	ma	Висти Лови						тгу,	гр. ТМ	163-1233

Форм.	Зона	Поз.	О бозначение	Наим еновани е	Кол.	Примеч.
		16	17.07.TM.093.60.016	Тяза	1	
		17	17.07.TM.093.60.017	Шток	1	
				Стандартные изделия		
				Болты ГО СТ 7805-70		
		18		M6-6gx20.66.029	4	
		19		M8-6gx30.66.029	6	
				Винты ГО СТ 11 738-72		
		20		M8x1 2.88	4	
		21		M1 0 x2 2 . 8 8	6	
		22		M12x70.88	3	
		23		M14x70.88	1	
		24		Гайка М1 2х1 ,5-6 Н.5.029		
				ΓΟ CT 5927-70	3	
		25		Гайка М28.6.05		
				ΓΟ CT 6393-73	1	
				Кольца ГОСТ 9833-73		
		26		013-08-46-2	1	
		27		018-020-46-2-4	2	
		28		032-025-58-2-4	2	
		29		036-028-58-2-4	1	
		30		100-095-56-2	3	
		31		Шай ба 28.01.05		
				ΓΟCT 13465-77	1	
				Шай бы ГОСТ 6402-70		
		32		6.65 <i>F</i> .029	6	
Г		33		8.65 <i>F</i> .029	6	
		34		10.65 <i>F</i> .029	6	
				17.07.TM.093.60.000	•	Лиот 2
Mass.	Лист	N	докум. Подпись Дата			1

Форм.	Зона	Поз.	О бозначение	Наим е но вани е	Кол.	Примеч.
		35		12.65F.029	3	
		36		14.65 <i>F</i> .029	1	
		37		Шай ба 12.01.05		
				FOCT 6958-78	4	
L						
$ldsymbol{ld}}}}}}$						
$oxed{oxed}$						
$ldsymbol{ld}}}}}}$						
$oxed{oxed}$						
$ldsymbol{ld}}}}}}$						
$ldsymbol{le}}}}}}$						
ldash						
$ldsymbol{le}}}}}}$						
$ldsymbol{ld}}}}}}$						
igspace						
$oxed{oxed}$						
$oxed{oxed}$						
$ldsymbol{ld}}}}}}$						
Mass.	Лист	Nb	докум. Подпись Дата	17.07.TM.093.60.000		Suam 3

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

форм.	Зона	Поз.		О бозна	чени	е	Наименован	/ e	Кол.	Примеч.
							Документац	<u>ия</u>		
A1			17.07.7	ГМ. 093.	61.00	00.CE	Сборочный черте	ж		
							Сборочные единии	<u>LЫ</u>		
		1	17.07.1	ГМ. 093.	61.10	00	Индикатор		1	
							<u>Детапи</u>			
		2	17.07.1	ГМ. 093.	61.00	)2	Винт		1	
		3	17.07.1	TM. 093.	61.00	)3	Винт		2	
		4	17.07.1	TM. 093.	61.00	)4	Ножка		4	
		5	17.07.1	TM. 093.	61.00	)5	Ппита		1	
		6	17.07.1	TM. 093.	61.00	)6	Призма		1	
		7	17.07.1	TM. 093.	61.00	)7	Стойка		1	
		8	17.07.7	TM. 093.	61.00	)8	Стойка		1	
		9	17.07.7	TM. 093.	61.00	)9	Табличка		1	
		10	17.07.7	TM. 093.	61.01	10	Шпонка		1	
							Стандар тные из	зделия		
							D			
		11					Винт М6х20.48		,	
Щ							ΓΟ CT 1476-75		1	
Etanc.	Лист	/\0	бокум.	Побпис	Дат		17.07.TM.09	3.61.000	)	
ERARA UROS H Kn Yms.	3 <b>Ģ</b>	_	(6006.				испособление онтрольное	лит. ТГУ,	Ли <b>о</b> т 1 гр. ТМ	Лиот ов 2 163-1233

Форм.	Зона	Лоз.	Обозначени е	Наименование	Кол.	Примеч.
		12		Винт М4х15.48		
				ΓΟ CT 17473-80	1	
		13		Гайка Мб.5		
				ΓΟCT 5927-70	1	
		14		<i>Шай ба</i> 8.65Г.029		
				ΓΟCT 6402-70	3	
$\vdash$						
					+	$\vdash$
$\vdash$					+	
$\vdash$					+	$\vdash$
					+	$\vdash$
$\vdash$		$\vdash \vdash$			+	$\vdash$
						Лис
ktan.	Лис	No d	бокум. Побпис Дат	17.07.TM.093.61.000		2