МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства» (наименование)

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Проектирование технологических процессов

(направленность (профиль)/ специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на темуТехнол	погический процесс изготовления корпуса ра	азбрызгивателя
Обучающийся	И.А. Плиев	
	(Инициалы Фамилия)	(личная подпись)
Руководитель	к.т.н., доцент Н.Ю. Логинов (ученая степень (при наличии), ученое звание (пр	ои наличии), Инициалы Фамилия)
Консультанты	к.э.н., доцент О.М. Сярдова	
	(ученая степень (при наличии), ученое звание (пр	ои наличии), Инициалы Фамилия)
	к.т.н., доцент А.Н. Москалюк	
	(ученая степень (при наличии), ученое звание (пр	ои наличии), Инициалы Фамилия)

Аннотация

Тема: Технологический процесс изготовления корпуса разбрызгивателя.

Автор: Плиев Илья Анатольевич.

В данной выпускной работе разрабатывается техпроцесс изготовления корпуса разбрызгивателя. Разбрызгиватель является деталью, которая предназначена для осуществления распыления смазочно-охлаждающей жидкости внутри узла машины для осуществления смазки и охлаждения трущихся механизмов.

Первым этапом работы были проанализированы исходные данные, в которые входят конструкция детали, ее назначение и материал, из которого изготовлен корпус. В итоге был сделан вывод о соответствии материала корпуса необходимым требованиям для выполнения своего назначения. Также в этом разделе был проведен анализ технологичности конструкции и сделаны соответствующие выводы о достаточной технологичности.

На втором этапе проведен выбор типа машиностроительного производства, где принят среднесерийный тип производства. После этого проведен расчет двух самых подходящих способов изготовления заготовки для корпуса.

На третьем этапе спроектировано приспособление для токарной операции техпроцесса, которое является автоматическим, то есть при внедрении этого приспособления снижается процент ручного труда на операции.

Четвертым этапом в работе спроектирована конструкция режущего инструмента – концевой фрезы для выполнения четырех пазов в конструкции детали.

Работа содержит раздел безопасности и экологичности, а также расчет экономической эффективности.

Содержание

В	дение	4
1	мнализ исходных данных	5
	1.1 Назначение и условия работы детали	5
	1.2 Классификация поверхностей детали	6
	1.3 Анализ требований к поверхностям детали	7
2	ехнологическая часть	9
	2.1 Определение типа производства	9
	2.2 Выбор стратегии разработки техпроцесса	9
	2.3 Выбор метода получения заготовки	10
	2.4 Выбор методов обработки поверхностей	12
	2.5 Расчет припусков	13
	2.6 Определение режимов резания	17
3	Іроектирование приспособления	22
	3.1 Сбор исходных данных	23
	3.2 Определение сил резания	23
	3.3 Определение усилия зажима	24
	3.4 Определение усилия привода	25
4	Іроектирование режущего инструмента	27
	4.1 Исходные данные	27
	4.2 Выбор инструментального материала	29
	4.3 Конструктивные элементы фрезы	29
5	езопасность и экологичность технического объекта	32
6	окономическая эффективность работы	38
3	лючение	43
C	исок используемой литературы	44
П	иложение А. Технологическая документация	47

Введение

Машиностроение на сегодняшний день является одной из основных отраслей мировой промышленности. Строительство новых более совершенных по своему содержанию машин позволяет снижать долю ручного труда и выполнять действия в разы более эффективно.

Надежность машин и механизмов является одним из главных критериев на производстве. Ведь от этого зависит уровень работоспособности и эффективности действия машины.

Наличие системы смазывания в большинстве машин является обязательным условием, так как она повышает надежность машины на многим критериям: снижая коэффициент трения приводов, увеличивает срок службы механизмов, создает пленки на элементах машин, снижая микронеровности и геометрические неточности изготовления элементов и так далее.

В машиностроении применяют различные типы систем смазывания при производстве. Различают индивидуальные системы смазывания, централизованные и групповые. Одной из разновидностей централизованной системы смазывания в механизмах является смазка масляным туманом. При этом механизм должен быть помещен в герметичный корпус. Смазка осуществляется насыщением взвесей масла в камере до состояния насыщенного пара. В этих условиях система смазки наиболее эффективна.

Атмосфера насыщенного пара внутри камеры создается разбрызгивателями (распылителями) масла смазочной системы, которые разбрызгивают масло до состояния газа. Разбрызгивателями могут иметь различную конструкцию.

Целью настоящей выпускной работы является разработка технологического процесса изготовления разбрызгивателя смазочной системы заданного качества с наименьшими производственными затратами, согласно готовой программе.

1 Анализ исходных данных

1.1 Назначение и условия работы детали

Разбрызгиватель является деталью, которая предназначена для осуществления распыления смазочно-охлаждающей жидкости внутри узла машины для осуществления смазки и охлаждения трущихся механизмов. Он приводится во вращение, чтобы охлаждающая жидкость не текла, а разбрызгивалась.

«Повышение быстроходности и надежности станков требует совершенствования систем смазки. Основное назначение системы смазки сводится к уменьшению потерь на трение, повышению износостойкости трущихся поверхностей и обеспечению нормально допустимой рабочей температуры. Правильно спроектированная система смазки способствует длительному сохранению первоначальной точности станка в течение срока его эксплуатации». [7]

«Смазывать следует все трущиеся пары станков – направляющие, подшипники, передачи, шарнирные соединения и так далее. Система смазки обеспечивать подвод необходимого должна количества смазочного материала к трущимся парам, его распределение по всем рабочим поверхностям, очистку масла. Она должна содержать контрольнорегулирующие и уплотняющие устройства». [7]

«Около 30% мировых энергетических ресурсов в различных формах расходуется на преодоление сил трения, до 90% подвижных сопряжений машин выходят из строя вследствие износа. При этом снижаются КПД, точность, экономичность, показатели надежности машин, ухудшаются динамические и акустические характеристики, то есть практически все характеристики, формирующие технический уровень изделий». [8]

Процессы трения между деталями изучает наука, под названием трибология. Эта наука выделяет следующие виды трения: сухое трение,

возникающее в отсутствие смазочных материалов и загрязнений; граничное трение, возникающее при наличии между поверхностями малого слоя смазка (до 0,1 мкм); полусухое трение, которое характеризуется от части сухим безсмазочным трением, а на каких-то участках граничным трением; жидкостное трение, которое характеризуется достаточным слоем (более 0,1 мкм) смазки в трущейся паре.

Система смазки, в состав которой входит разбрызгиватель предназначена для осуществления создания атмосферы в узле, чтобы возникало жидкостное трение.

1.2 Классификация поверхностей детали

Проклассифицируем все поверхности детали. Нумерация поверхностей представлена на рисунке 1.

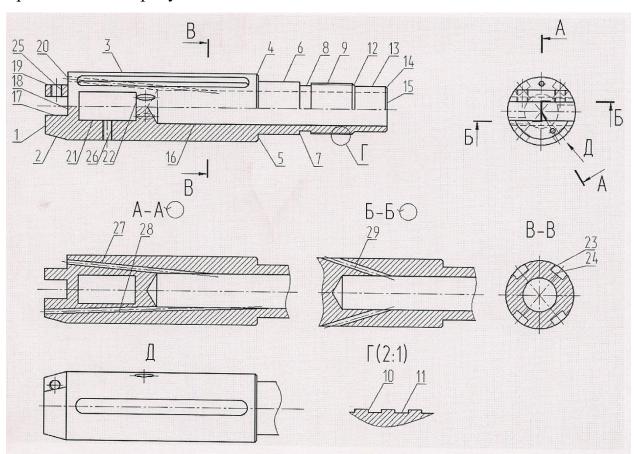


Рисунок 1 - Классификация поверхностей

«Различные поверхности деталей машин в общем случае могут быть классифицированы по функциональному назначению на четыре вида. Исполнительные поверхности — поверхности детали, с помощью которых реализуется ее служебное назначение. Основные базирующие поверхности (основные конструкторские базы) — поверхности, при помощи которых определяется положение детали в машине. Вспомогательные базы - поверхности, при помощи которых определяется положение других деталей, присоединяемых к данной. Свободные поверхности — поверхности, которые не соприкасаются и не контактируют с поверхностями других деталей». [20]

Исполнительными поверхностями разбрызгивателя являются поверхности 27, 28, 29. Эти поверхности обеспечивают провод через себя охлаждающей жидкости для осуществления появления масляного тумана.

Основными конструкторскими базами разбрызгивателя являются цилиндрическая наружная поверхность 6, а также торцовая поверхность 5, которая ограничивает движение разбрызгивателя в узле в осевом направлении.

Вспомогательными конструкторскими базами разбрызгивателя являются 9, 10, 13, 16, 17, 21 - 26

Остальные поверхности свободные.

1.3 Анализ требований к поверхностям детали

Материалом корпуса подшипника является конструкционная сталь 40X ГОСТ 4543-2016 [6].

Физико-механические свойства стали 40ХГНМ представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Физико-механические свойства стали 40Х

σ _в , МПа	Ψ, %	σ₁, МПа	δ_5 , %	HB
980	32	785	10	179

Данные свойства материала вполне удовлетворяют характеристикам ступицы.

«Под технологичностью конструкции изделия понимают совокупность свойств конструкции, определяющих ее пригодность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работы. Вопросы технологичности решают комплексно, начиная со стадии проектирования заготовки, выбора метода ее изготовления и заканчивая процессами ее механической обработки и сборки всего изделия». [8]

«Современная тенденция состоит в том, что отработка конструкции на стадию разработки технологичность смещается на конструкторской документации. Поэтому при проектировании деталей конструктор должен уметь выбрать оптимальные методы и способы получения заготовки, ее последующей обработки, обеспечивающие требуемое качество. Выбор показателей технологичности зависит детали, OT назначения типа производства и условий эксплуатации. Для заготовок в качестве показателей технологичности применяют коэффициент использования материала (КИМ), технологическую себестоимость, трудоемкость изготовления и др». [8]

В нашем случае конструкция разбрызгивателя не имеет больших перепадов диаметров поверхностей, все поверхности достаточно доступны для обработки и контроля, поэтому делаем вывод о достаточной технологичности конструкции.

2 Технологическая часть

2.1 Определение типа производства

«Под типом производства понимается определенная организационная характеристика производственного процесса, основанная на его повторяемости выпускаемых изделий и ритмичности. специализации, Признаками типа производства являются следующие: номенклатура выпускаемой продукции и степень ее постоянства; характер повторяемости выпускаемых изделий; характер применяемого оборудования; уровень квалификации рабочих». [12]

«Различают три типа производства: массовый, серийный и единичный. Тип производства определяется, как правило, по преобладающей группе рабочих мест». [12]

Тип производства выберем на основе двух параметров: масса детали m=1,0 кг и программа выпуска в $N=8\,000$ деталей в год. Исходя из этих параметров [12], принимаем среднесерийный тип производства.

«Серийный тип производства обусловливается изготовлением ограниченной номенклатуры изделий партиями (сериями), повторяющимися через определенные промежутки времени на рабочих местах с широкой специализацией. Серийный тип производства подразделяется на крупно-, средне- и мелкосерийный в зависимости от преобладающей группы рабочих мест». [12]

2.2 Выбор стратегии разработки техпроцесса

«В серийном производстве технологический процесс дифференцирован. Отдельные операции закреплены за отдельными станками. Используются универсальные, специализированные, специальные, автоматизированные и агрегатные станки. По окончании изготовления одной

серии деталей станки переналаживаются на изготовление другой серии. Серийное производство экономичнее единичного, так как лучше используется технологическое оборудование, выше специализация рабочего, ниже себестоимость продукции». [22]

Этим будем руководствоваться при проектировании технологического процесса изготовления разбрызгивателя.

2.3 Выбор метода получения заготовки

«Основными факторами, влияющими на решения, принимаемые на данном этапе разработки технологического процесса изготовления детали, являются нижеперечисленные: конструкция детали; материал; служебное назначение; технические требования; программы выпуска в год (N_{Γ}) и по неизменным чертежам $(N_{H,\Psi})$; тип производства; вид и форма организации производства; стоимость материала (полуфабриката); себестоимость исходной заготовки, получаемой тем или иным методом; расход материала». [16]

«При выборе методов получения исходных заготовок необходимо учитывать потери металла, присущие методу получения заготовки. По данным ряда авторов, при получении отливок потери металла составляют 34-54%, а при получении исходных заготовок методами пластического деформирования — 5-37%». [16]

Проведем сравнительный расчет двух наиболее подходящих для изготовления методов получения заготовки — это штамповка и прокат.

При штамповке масса заготовки будет равна 1,45 кг, а при прокате 2,03 кг.

Рассчитаем стоимость снятия 1 кг стружки при механической обработке [25].

$$C_{\text{\tiny Mex}} = C_{c} + E_{\text{\tiny H}} \cdot C_{\kappa}, \tag{1}$$

где $C_c = 0.505$; $E_{H} = 0.15$; $C_{K} = 1.115$. [10]

Тогда

 $C_{\text{mex}} = 0.505 + 0.15 \cdot 1.115 = 0.6723 \text{ py6/kg}.$

Рассчитаем стоимость 1 кг заготовки, полученной штамповкой. [25]

$$C_{3az} = C_{um} \cdot k_m \cdot k_c \cdot k_g \cdot k_M \cdot k_n, \tag{2}$$

где
$$C_{\mathit{uum}} = 0.315; k_{\mathit{m}} = 0.9; k_{\mathit{c}} = 0.84; k_{\mathit{s}} = 1.14; k_{\mathit{m}} = 1.0; k_{\mathit{n}} = 1.0$$
 . [10]

Тогда

 $C_{3az} = 0.315 \cdot 0.9 \cdot 0.84 \cdot 1.14 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.2715$ pyб.

Рассчитаем технологическую себестоимость изготовления детали, полученной штамповкой [12].

$$C_{mu} = C_{3aa} \cdot Q_{um} + C_{mex}(Q_{um} - q) - C_{omx}(Q_{um} - q), \tag{3}$$

где $Q_{\mathit{um}} = 1,45; q = 1,0$ кг - массы заготовки и детали;

$$C_{OTX} = 0.0250$$
 руб/кг. [10]

Тогда

$$C_{mu} = 0.5430 \cdot 1.45 + 0.6723(1.45 - 1.0) - (1.45 - 1.0)0.0250 = 1.0786$$
 pyб.

Рассчитаем технологическую себестоимость изготовления детали, полученную прокатом [10].

$$C_{mn} = C_{3a2} \cdot Q_{np} + C_{mex} (Q_{np} - q) - C_{omx} (Q_{np} - q), \tag{4}$$

где $Q_{np} = 2,03; q = 1,0$ кг;

$$C_{OTX} = 0.025$$
 руб/кг. [10]

Тогда

$$C_{mn} = 0.5430 \cdot 2.03 + 0.6723(2.03 - 1.0) - 0.025(2.03 - 1.0) = 1.7690$$
py6.

По себестоимости наиболее экономичным является вариант изготовления детали из штамповки.

С учетом годовой программы экономия составит $\mathcal{G} = (C_{mn} - C_{mnu})N_{\Gamma} = (1,7690 - 1,0786) \cdot 8000 = 55232 \text{ руб.}$

2.4 Выбор методов обработки поверхностей

«Технологический процесс механической обработки деталей, подвергающихся термической обработке (закалке и отпуску), разбивается на две части — процесс до и после термической обработки. Ухудшение шероховатости поверхности вследствие нагрева детали при термической обработке обычно требует повторной обработки некоторых поверхностей, чем и объясняется такое деление технологического процесса на две части». [1]

Согласно необходимой точности (IT 14) поверхностей 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15 и их шероховатости (Ra 6,3) примем следующие методы обработки этих поверхностей: черновое и чистовое точение.

Согласно необходимой точности (IT 9) поверхностей 6 и их шероховатости (Ra 3,2) примем следующие методы обработки этих поверхностей: черновое и чистовое точение.

Согласно необходимой точности (IT 11) поверхностей 9 и их шероховатости (Ra 6,3) примем следующие методы обработки этих поверхностей: черновое и чистовое точение.

Согласно необходимой точности (IT 11) поверхностей 10, 11 и их шероховатости (Ra 3,2) примем следующие методы обработки этих поверхностей: черновое и чистовое точение.

Согласно необходимой точности (IT 6) поверхностей 13 и их шероховатости (Ra 1,6) примем следующие методы обработки этих поверхностей: черновое и чистовое точение, черновое и чистовое шлифование.

Согласно необходимой точности (IT 14) поверхностей 16 и их шероховатости (Ra 6,3) примем следующие методы обработки этих поверхностей: сверление.

Согласно необходимой точности (IT 14) поверхностей 17, 18 и их шероховатости (Ra 3,2) примем следующие методы обработки этих поверхностей: черновое и чистовое фрезерование.

Согласно необходимой точности (IT 14) поверхностей 19, 20, 23, 24 и их шероховатости (Ra 6,3) примем следующие методы обработки этих поверхностей: черновое и чистовое фрезерование.

Согласно необходимой точности (IT 7) поверхностей 21 и их шероховатости (Ra 3,2) примем следующие методы обработки этих поверхностей: электроэрозионная обработка.

Согласно необходимой точности (IT 11) поверхностей 22 и их шероховатости (Ra 3,2) примем следующие методы обработки этих поверхностей: электроэрозионная обработка.

Согласно необходимой точности (IT 9) поверхностей 25, 26, 27 и их шероховатости (Ra 6,3) примем следующие методы обработки этих поверхностей: сверление.

2.5 Расчет припусков

«Если бы заготовка, полученная литьем, штамповкой или другим методом, по своим размерам, геометрической форме, чистоте поверхности и физико-механическим свойствам поверхностного слоя соответствовала требованиям, предъявляемым к готовой детали, то она не нуждалась бы в механической обработке. Но заготовки из-за несовершенства существующих методов их изготовления получается с целым рядом погрешностей. Поэтому их подвергают механической обработке». [25]

«Механическая обработка в один проход тоже не всегда может обеспечить выполнение всех обусловленных чертежом требований. Дело в

том, что каждому способу механической обработки могут быть свойственны свои недостатки, свои производственные погрешности, сказывающиеся ан качестве обработки: недостаточная точность размеров и формы, чрезмерная шероховатость обработанной поверхности, невозможность обеспечения заданной точности положения обрабатываемой элементарной поверхности из-за погрешности установки и так далее. Таким образом, после выполнения какой-либо операции механической обработки заготовка будет иметь погрешности, одни из которых вследствие действия закона копирования погрешностей являются как бы наследственными, а другие — вновь приобретенными». [25]

«В целях ликвидации или уменьшения этих погрешностей и обеспечения тех требований к детали, которые были обусловлены конструктором, обработку некоторых элементарных поверхностей детали иногда приходится производить в несколько переходов или операций, предусматривая для каждого перехода (или операции) соответствующий припуск». [25]

«Припуск – слой металла, который необходимо удалить с поверхности заготовки в целях обеспечения заданных свойств обработанной поверхности. Примечание: к свойствам обрабатываемого предмета труда или его поверхности относятся размеры». [25]

Определим припуски на обработку поверхности 13 с параметрами $\emptyset 24\,h6(_{-0.013})$ мм, L=16 мм, Ra=1,6 мкм расчетно-аналитическим методом.

Найдем суммарную величину для каждого перехода

$$\langle \langle a = R_z + h_o \rangle \rangle. [2]$$
 (5)

Перед этим найдем суммарное отклонение формы и расположения поверхностей

$$\langle\!\langle \Delta = 0, 25 \cdot Td \rangle\!\rangle. [2]$$

$$\Delta_0 = 0.25 \cdot 1.4 = 0.350$$
.

$$\Delta_{01} = 0.25 \cdot 0.21 = 0.055$$
.

$$\Delta_{02} = 0.25 \cdot 0.052 = 0.013$$
.

$$\Delta_{TO} = 0.25 \cdot 0.084 = 0.021$$
.

$$\Delta_{03} = 0.25 \cdot 0.033 = 0.008$$
.

$$\Delta_{04} = 0.25 \cdot 0.013 = 0.003$$
.

Вычислим максимальное и минимальное значение припуска (мм)

$$Z_{\min} = a_{i-1} + \sqrt{(\Delta_{i-1})^2 + \varepsilon_i^2}$$
 [2]

$$Z_{i\max} = Z_{i\min} + 0.5(Td_{i-1} + Td_i).$$
 [2]

$$Z_{1\min} = a_0 + \sqrt{(\Delta_0)^2 + \varepsilon_1^2} = 0.4 + \sqrt{0.350^2 + 0.025^2} = 0.751.$$

$$Z_{2\min} = a_1 + \sqrt{(\Delta_1)^2 + \varepsilon_2^2} = 0.2 + \sqrt{0.055^2 + 0} = 0.255.$$

$$Z_{3\min} = a_2 + \sqrt{(\Delta_{T0})^2 + \varepsilon_3^2} = 0.1 + \sqrt{0.021^2 + 0^2} = 0.121.$$

$$Z_{4\min} = a_3 + \sqrt{(\Delta_3)^2 + \varepsilon_4^2} = 0.05 + \sqrt{0.008^2 + 0} = 0.058.$$

$$Z_{1\text{max}} = Z_{1\text{min}} + 0.5(Td_0 + Td_1) = 0.751 + 0.5(1.400 + 0.210) = 1.556.$$

$$Z_{2\text{max}} = Z_{2\text{min}} + 0.5(Td_1 + Td_2) = 0.255 + 0.5(0.210 + 0.052) = 0.386.$$

$$Z_{3\text{max}} = Z_{3\text{min}} + 0.5(Td_2 + Td_3) = 0.121 + 0.5(0.052 + 0.033) = 0.164.$$

$$Z_{4\text{max}} = Z_{4\text{min}} + 0.5(Td_3 + Td_4) = 0.058 + 0.5(0.033 + 0.013) = 0.081.$$

Рассчитаем значения размеров на каждом переходе (мм)

$$d_{4\min} = 23,987$$
.

$$d_{4\text{max}} = 24,000.$$

$$d_{3\mathrm{min}} = d_{4\mathrm{max}} + 2 \cdot Z_{4\mathrm{min}} = 24,000 + 2 \cdot 0,058 = 24,116.$$

$$d_{3\text{max}} = d_{3\text{min}} + Td_3 = 24,116 + 0,033 = 24,149.$$

$$d_{TO{\rm min}} = d_{3{\rm max}} + 2 \cdot Z_{3{\rm min}} = 24{,}149 + 2 \cdot 0{,}121 = 24{,}391.$$

$$d_{TO_{\text{max}}} = d_{TO_{\text{min}}} + Td_{TO} = 24,391 + 0,084 = 24,475.$$

$$d_{2\min} = d_{TO\max} \cdot 0,999 = 24,475 \cdot 0,999 = 24,451.$$

$$d_{2\text{max}} = d_{2\text{min}} + Td_2 = 24,451 + 0,052 = 24,503.$$

$$d_{1\min} = d_{2\max} + 2 \cdot Z_{2\min} = 24,503 + 2 \cdot 0,255 = 24,758.$$

$$d_{1\text{max}} = d_{1\text{min}} + Td_1 = 24,758 + 0,210 = 24,968.$$

$$d_{0\min} = d_{1\max} + 2 \cdot Z_{1\min} = 24,968 + 2 \cdot 0,751 = 26,470.$$

$$d_{0\text{max}} = d_{0\text{min}} + Td_0 = 26,470 + 1,400 = 27,870.$$

Найдем средние значения размеров на каждом переходе (мм)

$$d_{cpi} = 0.5(d_{i\max} + d_{i\min}). [2]$$

$$d_{cp0} = 0.5(d_{0\text{max}} + d_{0\text{min}}) = 0.5(27,870 + 26,470) = 25,670$$
.

$$d_{cp1} = 0.5(d_{1max} + d_{1min}) = 0.5(24,968 + 24,758) = 24,863$$
.

$$d_{cp2} = 0.5 \big(d_{2\,\mathrm{max}} + d_{2\,\mathrm{min}} \big) = 0.5 \big(24,\!503 + 24,\!451 \big) = 24,\!477 \ .$$

$$d_{cpTO} = 0.5 \big(d_{TO{\rm max}} + d_{TO{\rm min}} \big) = 0.5 \big(24,475 + 24,391 \big) = 24,433 \; .$$

$$d_{cp3} = 0.5(d_{3\text{max}} + d_{3\text{min}}) = 0.5(24,149 + 24,116) = 24,133$$
.

$$d_{cp4} = 0.5 \big(d_{4\text{max}} + d_{4\text{min}} \big) = 0.5 \big(24,\! 000 + 23,\! 987 \big) = 23,\! 994 \; .$$

Найдем общий припуск на обработку (мм)

$$2Z_{\min} = d_{0\min} - d_{4\max}.$$
 (10)

$$2Z_{\min} = 26,470 - 24,000 = 2,470$$
.

$$2Z_{\max} = 2Z_{\min} + Td_0 + Td_4. \tag{11}$$

 $2Z_{\text{max}} = 2,470 + 1,400 + 0,013 = 3,883.$

$$2Z_{cp} = 0.5(2Z_{\min} + 2Z_{\max}). \tag{12}$$

 $2Z_{cp} = 0.5(2,470 + 3,883) = 3,177$.

2.6 Определение режимов резания

«Элементы режима резания обосновываются ДЛЯ каждого технологического перехода (операции), исходя из свойств материала заготовки и вида перехода (операции) – черновой, получистовой, чистовой и т.п. При обработке заготовки резанием вначале выбирается материал режущей части инструмента на основе данных ГОСТ 3882-74 и ГОСТ 4872-75, ТУ 48-19-223-76 и ТУ 48-19206-76 и научно-производственного опыта. Затем подбираются смазочно-охлаждающие средства и методы подвода их в зону резания, далее – стандартная конструкция режущего инструмента. Глубина резания, число проходов, подача, экономическая стойкость инструмента, оптимальная скорость резания могут быть определены по эмпирическим зависимостям». [18]

Проектирование технологических процессов в целом – чрезвычайно сложная задача с большим числом составляющих частных задач. Наибольшую проектирование трудоемкость имеет технологических процессов механической обработки деталей. Это объясняется многостадийностью процесса, наличием заготовительных ,черновых, чистовых, отделочных операций, построение которых сопровождается анализом вариантов и выбором наиболее рационального из них. [18]

2.6.1 Определение режимов резания на операцию 005.

Переход 1.

Длина рабочего хода инструмента

$$L = L_P + L_{\Pi} + L_{\Pi} . \tag{13}$$

 $L_{II} = 4 + 3 + 4 = 11$ MM.

$$L = \frac{28}{2} + 11 + 0 = 25$$
 MM.

Найдем стойкость по формуле

$$T_P = T_M \cdot \lambda . \tag{14}$$

 $T_M = 120$ мин. [19]

 $T_P = 120 \cdot 1 = 120$ мин.

Примем глубину резания t = 2.5 мм. [19]

Определим подачу по формуле

$$S_0 = S_{0.TAEJI} \cdot K \cdot K_1, \tag{15}$$

где $S_{0\text{табл}} = 0.35 \text{ мм/об}; K = 0.6; K_1 = 1. [19]$

 $S_0 = 0.35 \cdot 0.6 \cdot 1 = 0.21$, mm/of.

Определим скорость резания по формуле

$$V = V_{TAEJI} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3, \qquad (16)$$

где $V_{\text{\tiny Tабл}} = 205 \text{ м/мин}; \ K_1 = 0,8; K_2 = 1,0; K_3 = 0,8 \,. \ [16]$

 $V = 205 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.8 = 131.2$ м/мин.

Частота вращения

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D} \,. \tag{17}$$

Тогда
$$n = \frac{1000 \cdot 131,2}{3,14 \cdot 39} = 1071$$
, мин⁻¹.

n = 1000 мин⁻¹.

Уточним скорость резания

$$V_{\phi} = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}.$$
 (18)

$$V_{\phi} = \frac{3,14 \cdot 39 \cdot 1000}{1000} = 122,5$$
, м/мин.

Минутная подача

$$S_M = S_0 \cdot n. \tag{19}$$

 $S_{\scriptscriptstyle M} = S_{\scriptscriptstyle 0} \cdot n = 0.21 \cdot 1000 = 210$ мм/мин.

Основное время

$$T_0 = \frac{L}{S_0 \cdot n} \,. \tag{20}$$

$$T_0 = \frac{25}{0.21 \cdot 1000} = 0.12$$
, мин.

Переход 2.

Длину рабочего хода определим по формуле (13)

$$L = 10 + 2 + 0 = 12$$
 MM.

Стойкость определим по формуле (14)

$$T_P = 120 \cdot 1 = 120$$
 мин.

Примем $S_0 = 0.2$. [19]

Скорость резания определим по формуле (16)

$$V_{\text{табл}} = 15$$
; $K_1 = 0.75$; $K_2 = 1.0$; $K_3 = 0.95$. [19]

$$V = 15 \cdot 0.75 \cdot 1 \cdot 0.95 = 10.7$$
 м/мин.

Частоту вращения определим по формуле (17)

$$n = \frac{1000 \cdot 35}{3,14 \cdot 10} = 1114$$
, мин⁻¹.

 $n = 1000 \,\mathrm{MиH}^{-1}$.

Скорость резания определим по формуле (18)

$$V = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{3,14 \cdot 10 \cdot 1000}{1000} = 31,4$$
 м/мин.

Минутную подачу найдем по формуле (19)

$$S_M = 0.2 \cdot 1000 = 200$$
, мм/мин.

Основное время найдем по формуле (20)

$$T_0 = \frac{12}{200} = 0.06 \,\text{мин}.$$

2.6.2 Определение режимов обработки на операцию 020.

Примем глубину резания и подачу $t = 0.4; S_0 = 0.2$. [19]

Скорость резания

$$V = \frac{C_U}{T^m \cdot t^x \cdot S^y} K_U, \qquad (21)$$

где $C_U = 420, T = 60, m = 0, 2; x = 0, 15; y = 0, 2.$ [19]

$$K_{U} = K_{MU} \cdot K_{IIU} \cdot K_{IIU}. \tag{22}$$

$$K_{MU} = K_{\Gamma} \cdot \left(\frac{750}{\sigma_{\scriptscriptstyle g}}\right)^{n_{\scriptscriptstyle U}}.$$
 (23)

$$K_{MU} = 1.0 \cdot \left(\frac{750}{590}\right)^{1.0} = 1.27.$$

$$K_U = 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,27 = 1,27$$
.

$$V = \frac{420}{60^{0.2} \cdot 0.4^{0.15} \cdot 0.25^{0.20}} \cdot 1,27 = 356,1$$
, м/мин.

Частоту вращения определим по формуле (17)

$$n_1 = \frac{1000 \cdot 356,1}{3,14 \cdot 36} = 3150$$
, мин⁻¹.

Полученные режимы резания внесем в технологическую документацию, представленную в приложении, а также на технологические наладки, представленные в графической части.

3 Проектирование станочного приспособления

«Наиболее ответственной, сложной трудоемкой И частью технологического оснащения являются приспособления к металлорежущим \mathbf{C} обеспечиваются станкам. ИХ помощью заданная точность производительность механической обработки. Приспособления должны быть просты по конструкции, дешевы в изготовлении, удобны, надежны и безопасны в эксплуатации. При их проектировании следует ориентироваться на типовые схемы и решения, предлагаемые в альбомах, каталогах, справочниках и прочей технической литературе». [15]

«Схема приспособления должна обеспечивать однозначное и устойчивое положение заготовок. Это достигается выбором конструкции и рациональным расположением опор. Конструкция опор зависит от формы и качества базовых поверхностей». [15]

«Положение установочных деталей в приспособлении определяется формой, размерами, и относительным расположением баз заготовки. В целях уменьшения влияния погрешностей формы базовых поверхностей повышения устойчивости заготовки расстояния между опорами выбирают наибольшими. При установке заготовки на опоры не должно возникать моментов. опрокидывающих C другой стороны опоры стремятся расположить так, чтобы ими воспринимались все действующие на заготовку силы (резания, закрепления и пр.). Этим достигается наибольшая жесткость системы «заготовка - приспособление», что способствует повышению точности и производительности технологических операций». [15]

В нашем случае установочными элементами приспособления будут являться съемные кулачки.

3.1 Сбор исходных данных

На токарной черновой операции операции для закрепления заготовки применяется трёхкулачковый патрон. Фиксация заготовки проводится за цилиндрическую поверхность с диаметром 31,5 мм. В данном разделе спроектируем данное приспособление и автоматизируем его. Эскиз операции представлен на рисунке 2.

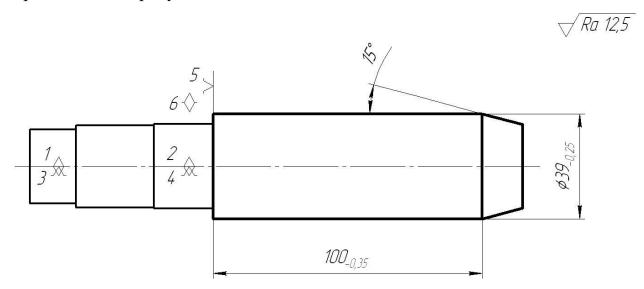


Рисунок 2 - Эскиз операции 010

3.2 Определение сил резания

В процессе обработки на токарном станке на заготовку действуют силы резания. Определим их.

$$P_{y,z} = 10 \cdot C_p \cdot t^x \cdot S^y \cdot V^n \cdot K_p, \qquad (24)$$

где для P_Y : $C_p = 243; x = 0.9; y = 0.6; n = -0.3; [24]$

для P_Z : $C_p = 300; x = 1,0; y = 0,75; n = -0,15$. [24]

$$K_{p_z} = K_{Mp} \cdot K_{yp_z} \cdot K_{p_z} \cdot K_{np_z}.$$
 (25)

$$\begin{split} K_{p_z} &= K_{_{MP}} \cdot K_{_{yp_z}} \cdot K_{_{pp_z}} \cdot K_{_{np_z}} = 0,898 \cdot 0,94 \cdot 1,05 \cdot 1,03 = 0,9129 \; . \\ K_{p_y} &= K_{_{MP}} \cdot K_{_{yp_y}} \cdot K_{_{pp_y}} \cdot K_{_{np_y}} = 0,898 \cdot 0,8 \cdot 1,5 \cdot 1,15 = 1,279 \; . \\ P_z &= 10 \cdot 300 \cdot 3,0^{1,0}0,42^{0,75} \cdot 95^{-0,15} \cdot 0,9129 = 2164,36 \; \mathrm{H}. \\ P_y &= 10 \cdot 243 \cdot 3,0^{0,9}0,42^{0,6} \cdot 95^{-0,3} \cdot 1,279 = 1226 \; \mathrm{H}. \end{split}$$

3.3 Определение усилия зажима

«При механической обработке резанием на заготовку действуют силы резания, объемные силы, а также силы второстепенного и случайного характера. Эти силы могу привести к смещению заготовки в приспособлении в процессе обработки. Поэтому при разработке конструкции приспособления особое внимание определяется расчету требуемой силы закрепления. В процессе обработки под действием всех сил резания и моментов от сил резания, а также сил и моментов от сил закрепления заготовка не должна сдвигаться из заданного положения, т.е. должно быть обеспечено надежное закрепление в течение всего времени обработки». [14]

Определим крутящий момент.

$$M_p = \frac{P_z \cdot d_1}{2} \,. \tag{26}$$

Рассчитаем момент силы зажима.

$$M_3 = \frac{W \cdot f \cdot d_2}{2} \,. \tag{27}$$

Тогда

$$M p = \frac{2164,36 \cdot 24,5}{2} = 23916, H.$$

Эти моменты должны быть взаимно уравновешены, поэтому

$$W = \frac{2 \cdot K \cdot M_p}{f \cdot d_2} = \frac{2 \cdot K \cdot P_z \cdot d_1}{f \cdot d_2}.$$
 (28)

Для гарантии примем коэффициент запаса, который рассчитаем по формуле

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6,$$
 (29)
где $K_0 = 1,8; K_1 = 1,0; K_2 = 1,0; K_3 = 1,0; K_4 = 1,0; K_5 = 1,0; K_6 = 1,0.$ [15]

Тогда $K = 1,8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1,8$.

Примем коэффициент трения f = 0.3. [15]

Тогда

$$W_z^1 = \frac{1,8 \cdot 216436 \cdot 24,5}{34} = 25323$$
, H.

$$W_1 = \frac{W}{1 - \left(\frac{3\ell_k}{M_k} \cdot f_1\right)}.$$
 (30)

Тогда
$$W_1 = \frac{11358}{1 - \left(\frac{3 \cdot 12.5}{25} \cdot 0.1\right)} = 133623 \text{ H}.$$

3.4 Определение усилия привода

Конструкция токарного патрона клинового типа представлена на рисунке 3.

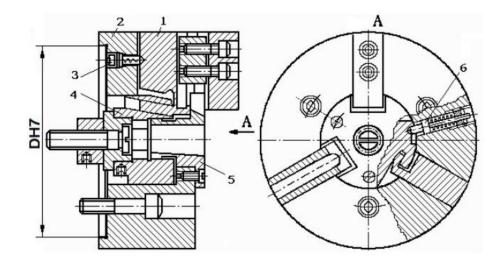


Рисунок 3 - Конструкция токарного патрона клинового типа

Рассчитаем усилие привода, которое усиливается механизмом зажима и прикладывается к зажимному кулачку

$$Q = \frac{W_1}{i_C} \tag{31}$$

Рассчитаем величину характеристики конструкции

$$i_{c.k\pi} = \frac{1}{tg(\alpha + \varphi) + tg\varphi_1}$$
 (32)

$$i_{c.kn.} = \frac{1}{tg(20^{\circ} + 6^{\circ}) + tg6^{\circ}} = 1.9.$$

Тогда по формуле (29) получим

$$Q = \frac{W}{i_{c.p.}} = \frac{13362,3}{1,9} = 732,7$$
, H.

Чертеж спроектированного токарного патрона клинового типа, автоматизированного пневматическим приводом, представлен в графической части работы.

4 Проектирование режущего инструмента

4.1 Исходные данные

На фрезерной операции 040 требуется обработать четыре паза, расположенных под углом 90°. В данном разделе проектируем для этого режущий инструмент. На рисунке 4 представлен эскиз операции

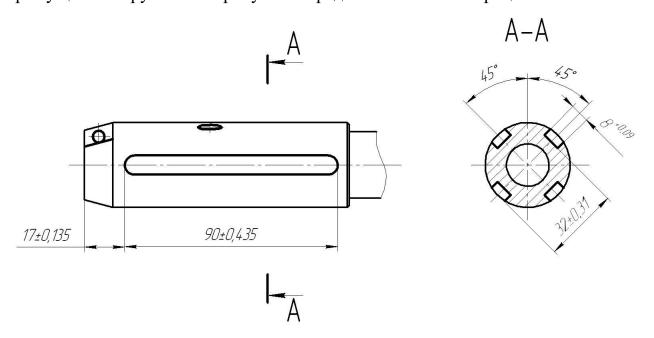


Рисунок 4 - Эскиз операции 040

«Режущие инструменты — орудия производства, конечная составная часть металлорежущих станков, находящаяся в контакте с обрабатываемой заготовкой. Их предназначение — снятие припуска и формирование поверхности и размеров детали в соответствии с техническими требованиями рабочего чертежа. Несмотря на большое разнообразие конструкций режущих инструментов и специфических особенностей их применения, для них характерны общие конструктивные, геометрические и другие элементы, а также способы крепления на станках». [9]

В нашем случае будем проектировать концевую фрезу.

«Фрезы — многозубые режущие инструменты, применяемые для обработки плоскостей, пазов, фасонных поверхностей, тел вращения, а также

для разрезки материалов. В процессе фрезерования в контакте с заготовкой, как правило, находится несколько зубьев, снимающих стружку переменной толщины. При этом благодаря большой суммарной активной длине режущих кромок обеспечивается высокая производительность процесса фрезерования. Повышению производительности также способствует высокая скорость фрезерования, которая достигается за счет периодического выхода зубьев из зоны резания, обеспечивающего охлаждение и снятие тепловой напряженности в режущем клине». [9]

Кинематика фрезерования проста: фреза получает вращение от главного привода, а заготовка, закрепленная на столе станка, - движение подачи от отдельного привода станка, кинематически не связанное с вращением фрезы. Движением подачи может быть прямолинейным, вращательным или винтовым, а режущие кромки фрезы — прямолинейными, наклонными к оси, винтовыми или фасонными. Это обусловило появление большого разнообразия конструкций фрез и широкую область их применения. [9]

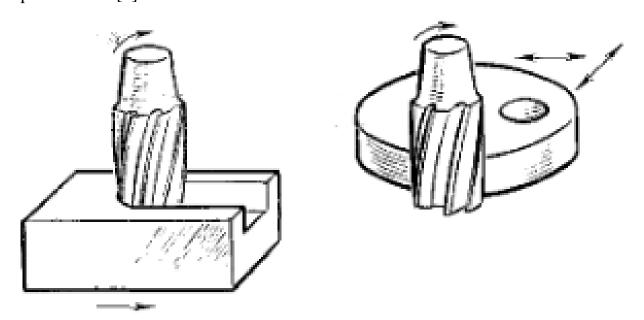


Рисунок 5 – Процесс фрезерования

4.2 Выбор инструментального материала

Конструкцию концевой фрезы для обработки заготовки материала - сталь $20\mathrm{X}$ с σ_{B} =640 МПа примем быстрорежущую сталь P6M5 ГОСТ 19265-73 [5].

4.3 Конструктивные элементы фрезы

Наружный диаметр режущей части концевой фрезы d назначается исходя из ширины обрабатываемого паза.

Принимаем D = B = 8 мм.

Рассчитаем длину фрезы

$$L = l_1 + l + l_2, (33)$$

где l_I – длина режущей части;

l — длина шейки;

 l_2 – длина хвостовика.

Для фрез диаметром до 10 мм длина режущей части $l_1 = 2,5 \cdot d$, следовательно:

$$l_1 = 2.5 \cdot 8 = 20$$
, MM.

Длина шейки определим из зависимости

$$l = 4\left(\sqrt[4]{d} + \frac{12}{d}\right). \tag{34}$$

Тогда
$$l = 4\left(\sqrt[4]{8} + \frac{12}{8}\right) = 12,7$$
, мм.

Диаметр шейки выберем равным диаметру режущей части фрезы, а значит

 $d_{uu} = d = 8$ MM.

Определим общую длину фрезы по формуле (33):

$$L = 20 + 12 + 28 = 60$$
, MM.

«Концевые фрезы из быстрорежущей стали диаметром до 10 мм включительно выпускаются с цилиндрическим хвостовиком того же диаметра». [9]

Число зубьев концевых фрез зависит от диаметра режущей части фрезы и рассчитывается из соотношения

$$z = (0,1...1,3)d \ge 2...12.$$
 (35)

 $z = (0,1...1,3) \cdot 8 = 0,8...10,4$.

Принимаем z = 4.

Влияние геометрических параметров фрез на процесс резания в основном такое же, как и других видов инструментов, и соответствует основным законам теории резания. Величина переднего угла у влияет на характер деформации срезаемого слоя, усадку стружки, прочность Наличие переднего угла ү (рисунок 6) облегчает режущего лезвия. поскольку образование И сход стружки, уменьшается затрачиваемое на пластическое деформирование срезаемого слоя и трение по передней поверхности зуба. При большем значении у процесс резания протекает легче, меньше температура в зоне резания и возникающие силы, но менее прочна режущая кромка. С уменьшением у, наоборот, возрастают усилие и температура резания, однако упрочняется режущая кромка. В связи с этим основным критерием для назначение переднего угла является обрабатываемый материал, его пластические и прочностные свойства. [21]

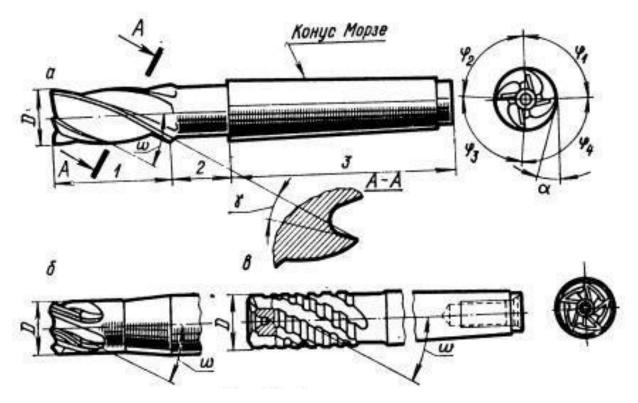


Рисунок 6 – Концевая фреза

Примем значение переднего угла $\gamma = 10^{\circ}$. При этом переднем угле режущие и прочностные свойства фрезы будут оптимальные.

«Для выполнения условия равномерности фрезерования зубья на цилиндрической части выполняют стружечную канавку с углом наклона ω =30...45°». [9]

Принимаем $\omega = 30^{\circ}$.

Чертеж концевой фрезы приведен в графической части работы.

5 Безопасность и экологичность технического объекта

В данном разделе содержится анализ безопасности и экологичности технологического процесса изготовления корпуса разбрызгивателя.

5.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Таблица 2 содержит характеристики выбранных операций.

Таблица 2 – Технологический паспорт технического объекта

«Технологически й процесс» [3]	«Технологическа я операция, вид выполняемых работ» [3]	«Наименование должности работника, выполняющего технологически й процесс, операцию» [3]	«Оборудование, техническое устройство, приспособление » [3]	«Материал ы вещества» [3]
Изготовление корпуса разбрызгивателя	Токарная	Оператор станка с ЧПУ	Фреза концевая Р6М5 Патрон цанговый Резец контурный правый Т15К6 ГОСТ 18878-73	сталь 40Х
			токарный трехкулачковый, оснащенный пневмоприводом	

5.2 Идентификация профессиональных рисков

В таблицу 3 сведены данные о появляющихся при исполнении операций технологического процесса воспроизведения профессиональных рисках.

Таблица 3 - Идентификация профессиональных рисков

«Производственно-	«Опасный и/или вредный	«Источник опасного и/или
технологическая и/или	производственный фактор»	вредного производственного
эксплуатационно-	[3]	фактора» [3]
технологическая операция»		
[3]		
Фрезерная	Химическое отравление,	СОЖ, оборудование,
	поражение электрическим	обрабатываемая заготовка,
Токарная	током при неправильной	инструмент, станок
	эксплуатации оборудования,	
	шум, вибрации, загрязнение	
	воздуха, стереотипные	
	рабочие движения	

«Процесс идентификации, оценки и управления рисками состоит из следующих этапов: создание комиссии по идентификации опасностей и оценке рисков и утверждение графика идентификации опасностей и оценки рисков; Сбор предварительной информации; идентификация опасностей; определение действующих мер снижения и минимизации рисков; определение тяжести последствий; определение вероятности возникновения рисков; оценка рисков; разработка дополнительных мер, направленных на снижение уровня рисков». [13]

Вышеприведенные факторы угрожают безопасности исполнения операций технологического процесса изготовления корпуса разбрызгивателя. Необходимо предпринять меры по устранению влияния приведенных опасных факторов на работников.

5.3 Методы и технические средства снижения рисков

В данном подразделе содержится информация о методах и средствах подавления влияния опасных производственных факторов, приведенных в предыдущем подразделе, на исполнение операций технологического процесса изготовления ступицы корпуса разбрызгивателя. Методы и средства приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Организационно-технические методы и технические средства устранения или снижения негативного воздействия опасных и вредных

производственных факторов

производственных фактор		T
«Опасный и вредный	«Организационные методы,	«Средства защиты» [3]
производственный фактор»	технические средства» [3]	
[3]		
вибрации	«Инструктажи по охране	«Ботинки с
1	труда. Устройства и	амортизирующими
	приспособления, гасящие	подошвами» [4],
	вибрации» [17]	«вибропоглащающие
		перчатки» [4]
WORK TOWN TO SERVE AS HOPOTHIA B	Инотрудствуем на оурона	
«акустические колебания в	«Инструктажи по охране	Противошумные вкладыши
производственной среде и	труда. Приспособления,	или наушники
характеризуемые	поглощающие и снижающие	
повышенным уровнем и	уровень шума до предельно	
другими неблагоприятными	допустимых значений» [17]	
характеристиками шума» [3]		
Поражение электрическим	«Инструктажи по охране	резиновые напольные
ТОКОМ	труда. Заземление	покрытия, Перчатки с
	оборудования. Изоляция	полимерным покрытием,
	токоведущих частей.	спецодежда
	Системы аварийного	
	отключения» [17]	
Химическое отравление	Вентиляция	спецодежда
(через дыхательные пути)	·	спецодежда
(через дыхательные пути)	Инструктажи по охране	
	труда	
Загрязнение воздуха	Вентиляция	спецодежда
	Инструктажи по охране	
	труда	
стереотипные рабочие	Инструктажи по охране	
движения	труда	-
	Соблюдение периодических	
	перерывов	
«отсутствие или недостаток	Инструктажи по охране	
необходимого естественного	труда	_
освещения» [3]	устройства местного	
освещения [3]		
	освещения	

5.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта

Цель данного подраздела — обезопасить объекты производства от угрозы возникновения пожаров. Приведенные ниже таблицы 5-7 содержат информацию об источниках пожарной безопасности и предназначенных для устранения угрозы пожара средствах.

Таблица 5 - Идентификация классов и опасных факторов пожара

«Участок» [3]	«Оборудование	Класс	«Опасные факторы	«Сопутствующи
	» [3]	пожар	при пожаре» [3]	е факторы при
		a		пожаре» [3]
Производственны	6Р13Ф3	Д	«Неисправность	«Взрывы,
й участок			электрооборудования	Изменение
	16Б16Т1		, возгорание	местоположения
			промасленной	напряжения на
			ветоши, искры и	токопроводящие
			пламя» [17]	элементы
				оборудования»
				[17]

Таблица 6 - Средства защиты и пожаротушения

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 ' '		2001			
«Первичны	«Мобильн	«Стациона	«оборудов	«инструм	«Средства	«Пожарны
е средства	ые	рные	ание» [3]	ент» [3]	индивидуа	e
пожаротуш	средства	установки			льной	сигнализа
ения» [3]	пожаротуш	системы			защиты»	ция, связь,
	ения» [3]	пожаротуш			[3]	оповещен
		ения» [3]				ие» [3]
Огнетушит	Автомобил	Система	Рукава,	Ведра,	Противога	Звуковые
ели, ящики	и,	пожаротуш	гидранты	лопаты	зы,	автоматич
с песком,	передвижн	ения			спецодежд	еские
ведра	ые	автоматиче			a,	оповещате
	огнетушите	ская			пожарный	ли
	ли				щит	

Таблица 7 - Средства по обеспечению пожарной безопасности

таблица / Средетва по обеспетению пожарной осзопасности				
«Наименование	«Наименование видов реализуемых	«Предъявляемые		
технологического	организационных мероприятий» [3]	нормативные		
процесса,		требования по		
используемого		обеспечению пожарной		
применяемого		безопасности» [3]		
оборудования, в				
составе технического				
объекта» [3]				
Технологический	разработка и реализация приказов и	пожарные инструктажи,		
процесс изготовления	распоряжений в части организации	наличие пожарной		
корпуса	проведения работы по обеспечению	сигнализации,		
разбрызгивателя	пожарной безопасности объекта, а	автоматической системы		
	также разработку инструкций о мерах	пожаротушения,		
	пожарной безопасности и действиях	первичных средств		
	при возникновении пожара; обучение	пожаротушения		
	работников объекта мерам пожарной			
	безопасности; применение средств			
	наглядной агитации по обеспечению			
	пожарной безопасности			

5.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта

Произведенный анализ выявил результаты, занесенные в таблицы 8 и 9. Таблица 8 - Определение экологически опасных факторов объекта

Технологический	Структурные	Опасное	Опасное	Опасное
процесс	элементы	воздействие на	воздействие на	воздействие на
	техпроцесса	атмосферу	гидросферу	литосферу
Изготовление	6Р13Ф3	Стружка, пыль,	Стружка, пыль,	Стружка, пыль,
корпуса		токсические	технические	технические
разбрызгивателя	16Б16Т1	испарения	жидкости,	жидкости,
			растворы	растворы,
				ветошь

Таблица 9 - Разработанные мероприятия для снижения антропогенного негативного воздействия

воздействие	Технологический процесс изготовления
	корпуса разбрызгивателя
на атмосферу	Фильтрационные системы для системы
	вентиляции участка
на гидросферу	Локальная многоступенчатая отчистка
	сточных вод
на литосферу	Разделение, сортировка, утилизация на
	полигонах отходов

5.6 Требования к управлению охраной труда внутри организации

«К системам управления охраной труда требования разработаны Международной организацией труда в соответствии с общепризнанными международными принципами на основе широкомасштабного подхода». [23]

«На работодателя возлагается непосредственная ответственность и обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны здоровья работников в организации. Применение системы управления охраной труда способствует выполнению этих обязанностей». [23]

Опираясь на полученные ранее анализы исходных данных, были произведены необходимые исследования, которые дали следующие результаты: были рассмотрены и проанализированы технологические операции, а именно – фрезерная и токарная, выявлены риски, которые могут

операций появиться при исполнении технологического процесса изготовления корпуса разбрызгивателя, и опасные факторы, приведены методы и средства для их снижения, перечислены источники угрозы возникновения пожара и средства для их устранения, были обнаружены экологически опасные факторы и приведены мероприятия для уменьшения их влияния на окружающую среду. Применяя в условиях действующего машиностроительного производства, разработанные действия помогут воздействия, сократить или снизить вредные также повысить экологическую ситуацию на участке механической обработки корпуса разбрызгивателя.

6 Экономическая эффективность работы

Данный раздел, являются завершающим разделом бакалаврской работы. Поэтому его основной целью является экономическое обоснование целесообразности предлагаемых изменений в технологический процесс изготовления корпуса разбрызгивателя.

Для подтверждения экономической целесообразности предложенных совершенствований, необходимо произвести расчеты ряда параметров согласно этапам алгоритму определения экономической эффективности технологических решений (рисунок 7).

Этап I. Сбор и расчет необходимых данных

Необходимо собрать такие танные как: трудоемкость выполнения операций (Тшт); оборудование, оснастка и инструмент, применяемые в ТП; технические характеристики оборудования (габариты и мощность); количество необходимого оборудования (Ноб); коэффициент загрузки оборудования (Кз)

Этап II. Определение технологической себестоимости

Определяются такие данные как: основной материал (М); основная заработная плата рабочих (Зпл.осн); расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (Рэ.об); технологическая себестоимость (Стех)

Эпат III. Определяется полная себестоимость

На основе рассчитанной технологической себестоимости определяют: цеховую себестоимость (Сцех); производственно-заводскую себестоимость (Сзав); полную себестоимоть (Сполн)

Этап IV. Определение размера инвестиций

Определяются следующие величины: капитальные вложение в основное нехнологическое оборудование (Коб); сопутствующие капитальные вложения, ключающие затраты на транспорт, приспособление инструмент. плащадь и т.д. (Ксоп); общие капитальные вложения (Кобщ или И)

Этап V. Экономическое обоснование технических решений

Определяются такие параметры как: чистая прибыль (Пчист); срок окупаемости (Т); интегральный экономический эффект (Эинт); индекс доходности (ИД) или доход на капитал (Дкап)

Рисунок 7 — Алгоритм определения экономической эффективности технологических решений

Как видно из рисунка 7, алгоритм предполагает выполнение пяти этапов, каждый из которых имеет обязательные расчеты ряда параметров. Подробная методика расчета этих параметров представлена в учебнометодическом пособии по выполнению экономического раздела выпускной квалификационной работы [11].

Далее согласно описанному алгоритму необходимо провести описание каждого этапа и выполнение соответствующих расчетов.

Этап I. Сбор и расчет необходимых данных. Этот этап предполагает, на основе технологического процесса и его изменений, сбор таких данных, как стоимость оборудования, оснастки и инструмента, а так же площадь и мощность данного оборудования. Кроме этого необходимо произвести расчеты по определению количества оборудования и его загрузки.

В качестве исходных данных представим краткое описание изменений технологического процесса изготовления детали в виде рисунка 8.

Базовый вариант технологического процесса токарных операций 010 и 020

- Оборудование токарно-винторезный станок с ЧПУ, модель 16Б16Т1.
- •Оснастка патрон 3-хкулачковый.
- •Инструмент резец контурный, Т15К6
- <u>Трудоемкость</u> операция 010: Тшт = 0,48 мин, То = 0,32 мин; операция 020: Тшт = 0,59 мин, То = 0,39 мин

Проектный вариант технологиечксого процесса токарных операций 010 и 020

- •<u>Оборудование</u> токарный станок с ЧПУ 16Б16Т1.
- Оснастка патрон 3-хкулачковый с автоматическим зажимом
- <u>Инструмент</u> резец контурный, со специальной стружколомающей канавкой с пластиной T15K6.
- Трудоемкость операция 010: Тшт = 0,42 мин, То = 0,32 мин; операция 020: Тшт = 0,51 мин, То = 0,39 мин

Рисунок 8 – Краткое описание изменений технологического процесса

Как видно из рисунка 8, изменениям подвергается станочное приспособление. Так как в процессе предложенного технического решения

материал и способ получения заготовки не измены, поэтому в дальнейшем, расчеты, применяемые для определения стоимости материалов, будут исключены. Это связано с тем, что в обоих вариантах расходы на материалы останутся одинаковыми и на конечный результат расчетов влияния не окажут.

Этап II. Определение технологической себестоимости. Данный этап позволяет произвести расчеты слагаемых технологической себестоимости: расходов на материал, заработную плату рабочих и операторов, социальных отчислений и расходов на содержание и эксплуатацию оборудованию.

Применение необходимой методики, в совокупности с программным обеспечением Microsoft Excel, позволяет получить числовые параметры всех необходимых значений для написания соответствующих выводов, как по данному этапу, так и по всем последующим.

Результаты выполнения этапа II представлены на рисунке 9.

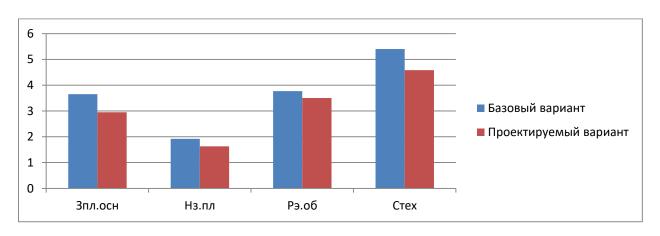


Рисунок 9 — Формирование технологической себестоимости токарных операций 010 и 020 по вариантам, руб.

Анализируя рисунок 9 онжом сделать вывод TOM, что проектируемом варианте все расходы представленных параметров снижаются. Такие изменения позволяют в итоге достичь уменьшения технологической себестоимости на 20,16%.

Этап III. Определение полной себестоимости. В рамках данного этапа последовательно определяются такие виды себестоимости как: цеховая, производственная и полная.

Результаты выполнения этапа III представлены на рисунке 10. Анализируя методику расчета полной себестоимости, можно сказать, что основой для ее определения является величина технологической себестоимости. Поэтому, чтобы показать связь между перечисленными видами себестоимости, на этом рисунке представлены все их виды.

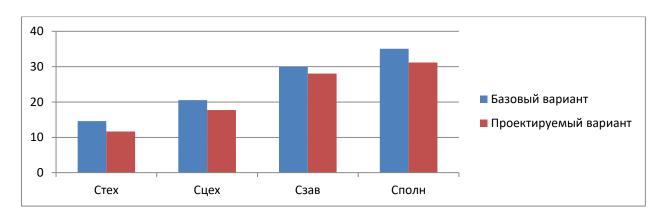


Рисунок 10 — Формирование полной себестоимости токарных операций 010 и 020 по вариантам, руб.

Как видно из рисунка 10, все значения в проектируемом варианте, также имеют тенденцию к снижению. Так полная себестоимость токарных операций 010 и 020 проектируемого процесса уменьшилась на 3,80 рубля, что составляет 20,19%.

Этап IV. Определение инвестиций. Этот этап позволяет определить необходимый объем инвестиций, который потребуется для осуществления предложенных совершенствований технологического процесса.

Результаты выполнения этапа IV представлены на рисунке 11.

Как видно из рисунка 11, инвестиции потребуются на: закупку оборудования (K_{OE}) ; доставку и монтаж оборудования (K_M) ; проектирование $(3_{\Pi P})$, инструмент (K_M) , производственную площадь $(K_{J,\Pi J})$; корректировку управляющей программы (K_A) и незавершенное

производство ($H3\Pi$). Учитывая размеры перечисленных параметров, общий объем инвестиций (U) составит 552909,88 рублей.

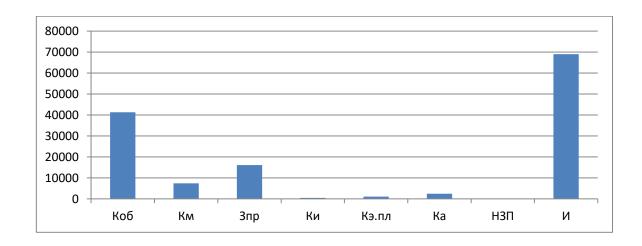


Рисунок 11 — Формирование размера инвестиций на выполнение измененных токарных операции 010 и 020, руб.

Этап V. Экономическое обоснование изменений технологического процесса. На данном этапе выполняются все необходимые расчеты, связанные с определением срока окупаемости инвестиций и прибыльности предлагаемых технических решений.

Из всех перечисленных параметров данного этапа, описанных в рисунке 7 (алгоритм определения экономической эффективности технологических решений), наибольший интерес для итоговых выводов представляют величина интегрального экономического эффекта.

Согласно проведенным расчетам, с учетом размера прибыли на заданную программу выпуска и размера инвестиций, интегральный экономический эффект составит 8221,82 рубля. Данная величина является положительной, что подтверждает целесообразность финансовых вложений в предложенное техническое решение.

Заключение

В результате выполнения работы нами спроектирован технологический процесс изготовления разбрызгивателя. Разбрызгиватель является деталью, которая предназначена для осуществления распыления смазочно-охлаждающей жидкости внутри узла машины для осуществления смазки и охлаждения трущихся механизмов. Он приводится во вращение, чтобы охлаждающая жидкость не текла, а разбрызгивалась.

В работе проанализированы возможные технологические процессы получения заготовки и в результате расчета был выбран наиболее выгодный метод получения заготовки штамповка.

Нами был проведен анализ и назначен тип организации технологического процесса – среднесерийное производство, также описаны его характерные признаки.

На одну из поверхностей разбрызгивателя рассчитаны припуски расчетно-аналитическим методом. Этот метод наиболее подробный и точный.

В работе подробно описаны две операции токарная и фрезерная. На эти операции разработаны технологические наладки, представленные в графической части работы, и подробно рассчитаны режимы обработки.

Для фиксации заготовки на токарной операции нами разработана конструкция патрона Это токарного кулачкового КЛИНОВОГО приспособление одной стороны реализует теоретическую c базирования, а с другой стороны оно автоматизированное. В отличие от базового варианта техпроцесса теперь зажим и разжим заготовки будет выполняться в автоматическом цикле.

Для фрезерной операции технологического процесса нами спроектирована четырехзубая концевая фреза, имеющая износостойкое покрытие для увеличения стойкости.

Экономический расчет показал эффективность работы.

Список используемой литературы

- 1. Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов. 3-е изд., исправл. М. : Инновационное машиностроение, 2020. 568 с.
- 2. Вереина Л. И. Металлообработка : справочник / Л.И. Вереина, М.М. Краснов, Е. И. Фрадкин ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. Москва : ИНФРА-М, 2013. 320 с.
- 3. Горина Л.Н., Фесина М.И. Раздел бакалаврской работы «Безопасность и экологичность технического объекта». Уч.-методическое пособие (2-е изд. Доп.). Тольятти: Изд-во ТГУ, 2021. –22 с.
- 4. ГОСТ 12.4.280-2014. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 24 с.
- 5. ГОСТ 19265-73. Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия – 22 с.
- 6. ГОСТ 4543-2016. Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия. 53 с.
- 7. Зальцберг В.К. Расчет и конструирование многоскоростных станочных приводов : учеб. пособие / В.К. Зальцберг, А.И. Лурье. Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. 116 с.
- 8. Звонцов И.Ф. Проектирование и изготовление заготовок общего и специального машиностроения : учебное пособие / И.Ф. Звонцов, К.М.Иванов, П.П. Серебреницкий. СПб. : Балт. гос. тенх. ун-т, 2015. 179 с.
- 9. Кожевников Д.В. Режущий инструмент: учебник для вузов / Д.В. Кожевников, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов, С.Н. Григорьев, А.Г.Схиртладзе. Под общ. ред. С.В. Кирсанова. 5-е изд., стереотип. М.: Инновационное машиностроение, 2022. 520 с.
- 10. Козлов А.А. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин : учеб.-метод. пособие по выполнению курсовых проектов по


- дисциплине «Основы технологии машиностроения» / А.А. Козлов, И.В. Кузьмич. – Тольятти : ТГУ, 2008. - 152 с.
- 11. Краснопевцева И.В. Экономика и управление машиностроительным производством : учеб.-метод. пособие / И.В.Краснопевцева, Н.В. Зубкова. Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. 183 с.
- 12. Лавров Г.И. Организация производства и менеджмент в машиностроении : учебное пособие / Г.И. Лавров. Тюмень : ТюиГНГУ, 2014. 256 с.
- 13. Лопанов А.Н. Управление безопасностью труда в инженерии : учебное пособие / А.Н. Липанов, О.Н. Томаровщенко. Белгород : Изд-во БГТУ, 2020. 224 с.
- 14. Мещеряков А.В. Технологическая подготовка современного производства: практикум / А.В. Мещеряков, А.П. Шулепов, А.И. Хаймович.
 Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. 152 с.
- 15. Погонин А.А. Проектирование технологических систем и оснастки : учебное пособие / А.А. Погонин, И.В. Шрубчнко, А.А. Афанасьев. 2-е изд., стер. Москва : ИНФРА-М, 2021. 337 с.
- 16. Полетаев В.А. Выпускная квалификационная работа магистра : учебное пособие / В.А. Полетаев, И.И. Ведерникова. 2-е изд., перераб. и доп. Иваново : Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 2018. 148 с.
- 17. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда".
- 18. Пухаренко Ю.В. Механическая обработка конструкционных материалов. Курсовое и дипломное проектирование : Учебное пособие / Ю.В.Пухаренко, В.А. Норин. СПб. : Издательство «Лань», 2022. 240 с.
- 19. Режимы резания металлов: Справочник/ Ю.В.Барановский, Л.А.Брахман, А.И.Гадалевич и др. – М.: НИИТавтопром, 1995. – 456 с.

- 20. Тимирязев В.А. Основы машиностроительного производства : Учебник / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе / Под ред. В.А. Тимирязева. СП. : Издательство «Лань», 2021. 448 с.
- 21. Фищенко В.Н. Обеспечение качества продукции в машиностроении : учебник / В.Н. Фищенко. М. : Инфра-Инженерия, 2019. 788 с.
- 22. Черепахин А.А. Технологические процессы в машиностроении: Учебное пособие / А.А. Черепахин, В.А. Кузнецов. 3-е изд., стер. СПб. : Издательство «Лань», 2022. 184 с.
- 23. Шеломенцева И.В. Охрана труда : учебное пособие / И.В. Шеломенцева, Э.С. Дорофеева, А.А. Тарасенко. Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. 228 с.
- 24. Шишкин В.П. Основы проектирования станочных приспособлений. Теория и задачи : учебное пособие / В.П. Шишкин, В.В.Закураев; под ред. А.Е. Беляева. М. : НИЯУ МИФИ, 2010. 288 с.
- 25. Ямников А.С. Расчет припусков и проектирование заготовок : учебник для вузов / А.С. Ямников, Е.Ю. Кузнецов, М.Н. Бобков ; под. ред. А.С. Ямникова. Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. 328 с.

Приложение А

Технологическая документация

Таблица А.1 – Технологическая документация

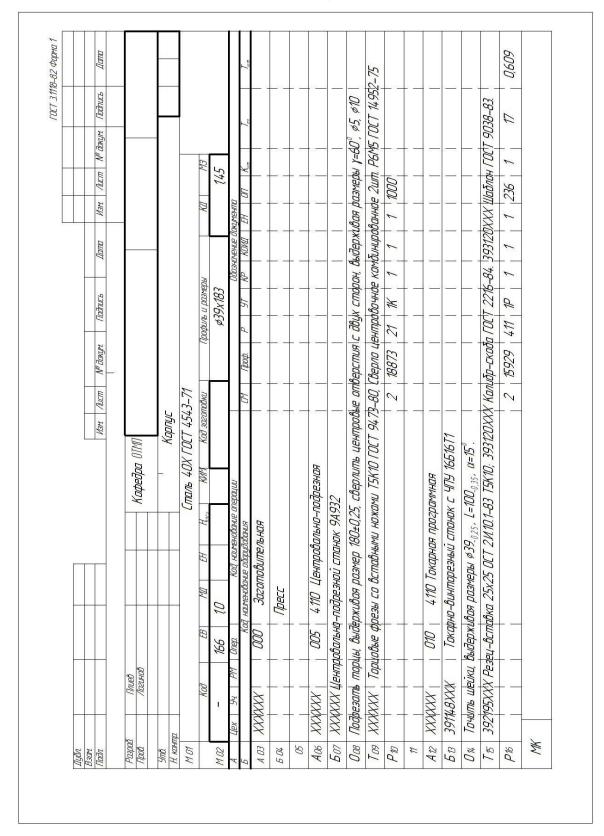

	Лист 2	<u>e</u>				۲	mm/				609'0						0,652				
Подпись							g-			3.	17				_	3.	17				8
№ докум		54			1		9		4-	Шаблан ГОСТ 9038-83.	_		<u>.</u>		_	9-8506	_	_		_	
Aucm				W3	571	1	UI Ken	_	-	TOCT HO	236 1				<u> </u>	TOCT HO	236 1	8			•
Мэм				KI		Эокумента Э	FH.		<u> </u>		1					Х Шабли	1				
Dama						Обозначение докумен В	KUMIL	-	-183	93120XX	1		<u>.</u>		-	43120XX	1 1				
Подпись				Ирофиль и размеры	ø39×183		16 16	-	7 79	16-84; 3	d.		_	4 800	-	16-84; 3	1 1	_			
				Профиль	63	c	2		1, 1, =16	OCT 22	12929 411		<u> </u>		<u> </u>	007 22	117	_			
№ докуж.				2 5	15 0		1 pag.	-	L. = 137 a	-скода /			[-33			скода /	12653		6-3		- 12
Y NUCTU		Jhı	4543-71	заготовки		-	101 702	20.10	115,000	Калидр	~	_	101.7034		7.	Калифр	- 2	_ ,	101.7034	_	-
NEW	ОТМП	Kopnyc	X FOCT.	Кодз			NT W 37		3021 1=	393120			DT M 37.		7+-15°-40	393120			DT M 37.		
	Кафедра ОТМП	-	CMONS 40X FOCT 4543-71	KNIM		nnhoda	. У 110 Такапыла пастамына WIT M 37.104.7737. Сд	77	020 02	3 T5K10;			4.110 Токарная программная ИОТ И 37.101.7034.293	11	100-014.	3 T5K10,			4110 Токарная программная ИОТ И 37.101.7034-93	11	
			D	Hary		напменоданпе операции	DOLLOU E	1 1516 X	011 631	W.101.8			ирогра	x 16516,	501. 1=1	N.101-8			програ	x 16516	
				H		Код наиме	изание обарудобания О Токапиаа по	ONUPLIA IN	100 W32	5 OCT 2			Токарна»	у стана	£6 19€	5 OCT 2			Токарная	ў стана	
				MI	01	9	1,110	HHE JUUL	мера вр	, 25х ж			0117	торезны	мера вазм	жа 25х.			0117	торезны	
				EB			Kod,	HIN-PHO	bideoxut	и-вста	_		20	но-дпн	эм держир	и-вста		_	23	нпд-оно	-
	Плиев Лагинав			Код	8	ЫМ		NX TOKA	UPUKU B	XX Pes			Į.	KX TOKA	иейки, в	XX Peze				KX TOKA	
		0 0		Y	ı	њ _б хађ	XXXXXX	39/14.8XXX Toknoho-follononestholi (montok 165/677)	TOHUMB WEIKU BAIDEDXUBUR DARMEDIA 932 \$310 \$280 L=1150 L=1370 L=1660 L=1830	392195XXX Peseu-Bomabka 25x25 OCT 2M10.1-83 T5K10; 393120 Kanuōp-ekoba FOCT 2216-84; 393120XXX	_	_	XXXXX	391148XXX Токарно-Бинтореэный станок 1651671	Тачуть шейки, выдерживая размеры Ø38,5.01, L=100.01, а=15°-40.	392195XXXX Резец-вставка 25x25 ОСТ 2.И.10.1-83 ТБК10; 393120 Каридъ-скада ГОСТ 2216-84; 393120XXXX Шабран ГОСТ 9Q38-83.	-	_ ,	XXXXX	39114.8XXX Токарно-Винторезный станак 16516T1	
Дубл. Вэам Подл	Разраб Пров	ymb.	M OT		M 02	4 4	4 00 1	_	200		Por	80	A09 A	5 w 3	011	12 3	ВВ	*	A15 X	5 % J	M

, Auna	Aura 3	יווחרויו					7	=183 _{0,185} , точить резьбу прямоуг. двухэвхад.	- 9/6 <u>-</u> -	725 ОСТ 2.И.Ю.1-83 ТБКЮ, 393120 Калидо-скаба ГОСТ 2216-84; 393120КХХ Шаблан ГОСТ 9038-83; Сверло спиральное 🕫 18 РЕМБК5 ГОСТ 10903-77	0,907	_		-		_			0,789			
аум Людпись		-					J ₈₇	утынди б		# 18 PGMSK5 I	11						9038-83;		13			
n Nº dakym			-		145	1	Kum	b peak		ральное	1	_		-			1	l	1			
Nan Aucm					NU 7	DU	110	ШРОШ		берло спи	236						Ψούσο		236			
	30				_	наилир а	H3 b	83,0,185,		38 ₇ 83, (1	1	_					XXXX	<u> </u>	1			e.
Дата						бозначение даку	1	7		1 TOCT 90	1	-				_	7:3931	h -	1 1		_	
Подпись					иль и размеры 639×183	0	N 16	=166.01	<u>. 700 - 1</u>	х Шаблон	JJ.	=		-			11-200,		. dl			ā
Tladi					профиль и размеры 639×183		Ь	-0,16. 43		393120XX	114	_		-	- 80	-	P 5278	k—.	111		_	8
Nº đokym.					7		Уроф.	L2=131	.0,87	216-84;	15929						. ract		18873			
Aucm				3-71	ЛЖОС	1	W	:115_0,12.	120 JHI	Ja 70CT i	2 1	_		19-85			152KI	k	2 1		_	
Nan			Карпус	Cmans 40X FOCT 4543-71	Код заготорки		,	084. 4	", сверлить отверстие «18 _{0,43} на длину 120 _{0,87} .	илоф-ска				. Круглошлифовальная WOT W 37.101.74.19-85			A 35 M	(c a 0)			60	
	Кафедра ОТМП			tox La		_		Ø27,5_0	Ø 18-0,43	393120 Ka				NOTW	20	015-	197				7026-8	
	Кафес			CMON'S	KAN	national		30,5.0.1.	эпилд	3 TSK10; .				NEHOR !	3M514	52 \$24-B	714 F6C				TW37.	
			10 11		Hacy	наименование операции	<i>В</i> ПНПЗ	501. 0	эдшо яи	N.10.18		CKOR		лифова	FLIL J	размеры Ф28-0,052 Ф24-0,015	x203 6	60 TO 100 M TO			4260 Фрезерная ИОТ И 37.7026-89	
				ì	EH	Код наим	діна офація	pb 631	.Верлип	5 OCT 2		Термическая		поизиот	ЗПОНОК	измеры	120x1	7276-84			фрезер	
		0 10			10	1	напменодан	я разме	-0,065	a 25x2		0511 7		4131K	TIPHPILI I	д кадп	Kpy2 1				4560	
					AT	, d	Код н	эржида	, \$25.4	Вставк		30		35	σροφοιν	выдерх	UNHHIN	скада			04	
	907				-	OM ONE		Тачить шейки, выдерживая размеры 431,50,1, 430,50,1, 427,50,001, 1,=115,0,12, 1,2=137,0,16, 1,3=166,0,16,	p=7±0,01, 1=3,5-0,105, \$25,4-0,195	392/95ХХХ Резец-вставка 25х		. ,			38132XXX Круглошлифовальный станок с ЧПУ ЭМ151Ф.2	Шлифовать шейки, выдерживая	391810ХХХ Шлифавальный круг 1 450х15х203 91A F60 L 6 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТР 52781-2007; 393120ХХХ Цаблач ГОСТ	393120XXX Kanuōp-cxdōa FOC	_ =		4	2
	Плиев Логинов				NOD -	146		TIP WEU	301 1=	95XXX		77		X	XXXX	этодоч	DXXX	XXXX			XX	
	ū		Thus.			ха/7						XXXX		XXXXX		-			-	-	XXXXX	<u></u>
Ayōn. Baam Nodn	Paspað Npob.	gwh h	Н. контр	M 01	M 02	Y	9	003	£004	705	Pas	A07	80	A09	019	011	12	13	PIT	2	A16	M

