МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

Институт машиностроения

(наименование института полностью)

Кафедра «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» (наименование кафедры)

15.03.01 Машиностроение

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Машины и технология обработки металлов давлением

(направленность (профиль)/специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему Технологи	я изготовления изделия	«Крышка	бака топлива»	И
проектирование форми	ы для его литья			
* * *			_	
Студент	Г.Р. Аскеров			
_	(И.О. Фамилия)		(личная подпись)	
Руководитель	П.Н. Шенбергер			
	(И.О. Фамилия)		(личная подпись)	
Консультанты	П.А. Корчагин			
	(И.О. Фамилия)		(личная подпись)	
	Н.В. Зубкова			
_	(И.О. Фамилия)		(личная подпись)	
	О.Н. Брега			
	(И.О. Фамилия)		(личная подпись)	
Нормоконтроль	А.Г. Егоров			
_	(И.О. Фамилия)		(личная подпись)	
По				
Допустить к защите				
Завелующий кафелрой	i д.т.н., доцент В.В. Ельце	OB		
ошедующий кифедрог	(ученая степень, звание, И.О. Фамилі		ичная подпись)	
// \	20 г			

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

Институт машино	остроения	
(наименование инсти	•	
<u>Кафедра «Сварка, обработка материалов д</u>		<u>></u>
(наименование	е кафедры)	
	УТВЕРЖДАЮ	
	Завкафедрой <u>«СОМДиРП</u>	>>
	В.В. Ельцов	
	(подпись) (И.О. Фамилия)	
	«»2019г.	
ЗАДА	ниЕ	
на выполнение бака		
Студент Аскеров Гусейн Ровшан Оглы	· ·	
1.Тема Технология изготовления изделия «Кр	рышка бака топлива» и проектирова	іние
формы для его литья		
2. Срок сдачи студентом законченной выпускн	ой квалификационной работы	
3. Исходные данные для выполненеия выпускн	ной квалификационной работы:	
программа выпуска 100000 шт/год, мат	ериал: АБС-пластик	
4. Содержание выпускной квалификационной	работы (перечень подлежащих ра	зработке
вопросов, разделов): 1. Анализ существующей	технологии изготовления изделия.	2. Новая
гехнология изготовления изделия. З. Выбор	оборудования для изготовления	изделия
методом литья. 4. Проектирование формы д.	пя литья. 5. Безопасность и эколог	гичность
гехнического объекта. 6. Расчет экономичес	ких показателей технологии изгот	говления
изделия.		
5. Ориентировочный перечень графиче	еского материала: <u>1. Сравни</u>	<u>ітельный</u>
гехнологический анализ (А1). 2. Комплекс о	_	
(A1). 4. Литьевая форма (разрез – A0). 5. Литье		
б. Консультанты по разделам:		
Нормоконтроль: А.Г. Егоров		
- «Экономическая эффективность»: Н.В. Зубков	a	
«Безопасность и экологичность»: П.А. Корча	ГИН	
7. Дата выдачи задания <u>« 25 » декабря 2018 г.</u>		
Руководитель выпускной		
квалификационной работы	П.Н. Шен	нбергер
<u>-</u>	(подпись) (И.О. Фак	ŕ
Вадание принял к исполнению	Г.Р. Ас	керов

(подпись)

(И.О. Фамилия)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

Институт маш			
(наименование институ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Кафедра «Сварка, обработка материалов д	цавлением и родст	венные процессы»	
(наименование кафедры)			
	УТВЕРЖДАЮ Завкафедрой	<u>СОМДиРП</u>	
_		В.В. Ельцов	
	(подпись)	(И.О. Фамилия)	
КАЛЕНДАРНЬ	ЫЙ ПЛАН		

Студента <u>Аскерова Гусейна Ровшан Оглы</u>
по теме <u>Технология изготовления изделия «Крышка бака топлива» и проектирование формы для его литья</u>

выполнения бакалаврской работы

Наименование раздела	Плановый срок	Фактический срок	Отметка о	Подпись
работы	выполнения	выполнения раздела	выполнении	руководителя
	раздела			
1. Анализ	04.03.2019	11.03.2019	Выполнено	
существующей				
технологии				
изготовления изделия.				
2. Новая технология	13.03.2019	15.03.2019	Выполнено	
изготовления изделия.				
3. Выбор	20.03.2019	24.03.2019	Выполнено	
оборудования для				
изготовления изделия				
методом литья.				
4.Проектирование	15.04.2019	22.04.2019	Выполнено	
формы для литья.				
5. Безопасность и	22.04.2019	26.04.2019	Выполнено	
экологичность				
технического объекта.				
6. Расчет	06.05.2019	13.05.2019	Выполнено	
экономических				
показателей технологии				
изготовления изделия.				
7. Разработка чертежей.	20.05.2019	24.05.2019	Выполнено	
8. Подготовка доклада	02.06.2019	04.06.2019	Выполнено	
и презентации.				

Руководитель выпускной		
квалификационной работы		П.Н. Шенбергер
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Задание принял к исполнению		Г.Р. Аскеров
	(подпись)	(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ

Бакалаврская работа посвящена разработке технологии изготовления изделия «Крышка бака топлива», а также разработке формы для его литья. В начале работы была проанализирована базовая технология изготовления изделия, выявлены недостатки и доказана ее неэффективность. Далее представлена новая технология, позволяющая устранить недостаток базовой. Рассчитаны технические параметры, а именно объем впрыска и усилие смыкания, для выбора оборудования — термопластавтомата Sound FTN 130(B).

Для проектирования литьевой формы был проведен ряд расчетов ее систем, а именно:

- литниковая система расчет диаметров центрального, разводящего и впускных каналов, а также их длины по сечению формы, расположение и тип.
- система вентиляции расчет размеров сечения вентиляционных каналов, их расположение и количество на одном гнезде;
- система охлаждения выбор формы и расчет размеров охлаждающих каналов посредством выявления расхода хладагента за счет составления теплового баланса цикла литья;
- система удаления изделий из формы расчет усилия сталкивания, определение количества толкателей на одном гнезде;
- система оформляющих деталей расчет исполнительных размеров рабочих инструментов.

Доказана безопасность и экологичность разработанной технологии, а также приведено экономическое обоснование преимущества ее перед базовой технологией.

ABSTRACT

The bachelor's work "Cap of fuel tank" presents the technology of manufacturing the detail, as well as the development of a mold for its production. The graduation work contains the calculations necessary for the design of the mold, namely: the calculation of the optimal number of nests in the mold; calculation of the injection volume, locking force of the mold, molding pressure, cycle time. According to the calculated power-generation parameters of the casting for the technological process, the equipment is selected – the Sound FTN 130 (B) injection molding machine.

The design of a mold for the manufacture of a part consists of the calculation of its main systems:

- calculation of strength and choice of material form design details;
- calculation of the number and location of sprue and gas out channels;
- calculation of the cross-section and length of the cooling channels of the thermostating system, the choice of refrigerant;
- calculation of stability and contact strength of ejectors of the removal system;
- calculation of the pressure of the material necessary to form the part and prevent the disclosure of the form;
 - calculation of the executive dimensions of the cavity and cores.

The paper touches upon the issues of safety and environmental friendliness of the technology for the manufacture of part, and the calculation of the cost price of manufacturing.

СОДЕРЖАНИЕ

стр
ВВЕДЕНИЕ 8
1 Анализ существующей технологии изготовления изделия 10
1.1 Анализ изделия на технологичность
1.2 Анализ существующей технологии
1.3 Недостатки существующей технологии
1.4 Задачи выпускной квалификационной работы14
2 Новая технология изготовления изделия
2.1 Схема предлагаемой технологии изготовления изделия
2.2 Расчет количества гнезд и объема впрыска расплава в форму 17
2.3 Расчет технических параметров оборудования
3 Выбор оборудования для изготовления изделия методом литья 21
3.1 Выбор термопластавтомата и описание его основных
технических характеристик
3.2 Кинематика работы оборудования24
4 Проектирование формы для литья
4.1 Структура и принцип действия формы для литья29
4.2 Расчеты на прочность и выбор марки материала деталей литьевой
формы
4.3 Расчет количества и проектирование месторасположения
деталей различных систем формы
4.3.1 Литниковая система
4.3.2 Система газоотводящих каналов
4.3.3 Система охлаждения
4.3.4 Система удаления изделий
4.4 Расчет толщины стенки рабочего инструмента
4.5 Расчет исполнительных размеров рабочих инструментов 47
5 Безопасность и экологичность технического объекта

6 Расчет экономических показателей технологии	
изготовления изделия	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	66
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	67
ПРИЛОЖЕНИЯ	69

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития производства полимерных изделий особое внимание уделяется экономической эффективности процесса их изготовления. Соотношение цены и качества продукции особенно относится к производству деталей автомобилестроения. Во многом решение таких вопросов зависит от рационально спроектированного процесса изготовления изделий.

Существует несколько методов переработки полимеров в изделия, однако наиболее прогрессивным считается метод литья под давления. Этот метод имеет ряд преимуществ перед другими, так как обеспечивает высокую точность размеров изделий, обеспечивает безупречное качество поверхности, позволяет изготовить несколько деталей за цикл, причем деталей сложной конфигурации, различной формы и цвета, с отверстиями, резьбой, арматурой и пр. Помимо этого, литьевые формы практически не испытывают фрикционных нагрузок при работе, вследствие малого количества трущихся поверхностей, что делает их достаточно долговечными и универсальными.

Особое внимание необходимо уделять не только технологичности самой детали, но и конструкции литьевой формы, даже небольшое изменение которой может значительно упростить процесс изготовления, сделать его технологичным, экономичным и производительным. При производстве полимерных изделий особое внимание необходимо уделять качеству их поверхности, так как именно по внешнему виду изделий определяют наличие в них определенных дефектов.

Несомненно, формы для литья должны быть безопасны, надежны и долговечны. Частичная или полная автоматизация их работы позволяет увеличить производительность, снизить количество обслуживающего персонала, что естественно отражается на себестоимости изготовления изделия.

Актуальность бакалаврской работы обусловлена повышенным спросом на конструкторов и инженеров-технологов в полимерной промышленности и, в частности, в области проектирования форм для литья. Безусловно, проектирование формующего инструмента — задача сложная, требующая командной работы и принятия компромиссных решений. Во многом на современном этапе помогают системы автоматизированного проектирования и программы, посвященные моделированию процессов литья с целью исключения появления дефектов еще на стадии проектирования.

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке технологии изготовления изделия «Крышка бака топлива», а также разработке формы для его литья.

Целью бакалаврской работы ставится: снизить себестоимость изготовления изделия «Крышка бака топлива» посредством экономии материала.

1 Анализ существующей технологии изготовления изделия

1.1 Анализ изделия на технологичность

Изделие считается технологичным, если его конструкция способствует легкой его формуемости и менее трудоемкому проектированию литьевой формы для литья. Анализируя на технологичность изделия из пластмасс, необходимо учитывать и физико-механические свойства марки материала, и саму технологию изготовления, и условия, при которых изделия будут эксплуатироваться в дальнейшем.

Процесс изготовления изделия будет технологичным, если деталь получается с минимальной стоимостью, экономится материал, конструкция формы упрощенная, надежная и долговечная, сокращен цикл изготовления, а также если учтены все параметры процесса литья, влияющие и на заполнение формы, и на свойства получаемых изделий. В изделиях, получаемых методом литья под давлением, остаются разного рода напряжения, которые могут повлиять на поведение изделий при дальнейшей их эксплуатации, например, деталь может покоробить. Следовательно, при проектировании техпроцесса необходимо учесть и технологические свойств марки материала.

При рассмотрении пластмассовых изделий на технологичность, необходимо придерживаться следующих норм:

- 1) наличие технологических уклонов для облегчения удаления изделий из формы;
- 2) допуски должны соответствовать допускам именно на пластмассовые изделия, а не на металлические;
- 3) отсутствие поднутрений, мешающих извлечению изделий из формы;
- 4) отсутствие разъемных формующих деталей, которые влекут за собой проектирование двух и более плоскостей разъема в форме;

- 5) отсутствие острых углов, препятствующих полному заполнению формы и являющихся центром возникновения остаточных напряжений, что впоследствии приведет к растрескиванию изделия при эксплуатации;
- 6) наличие компактности без удлиненных консольных элементов, которые в процессе литья могут остаться незаполненными;
- 7) отсутствие разнотолщинности по сечению изделий, а также резких переходов по толщине, иначе на изделии образовывается спай;
- 8) арматура должна быть закреплена наиболее рациональным способом, чтобы исключить появления в полимере напряжений, связанных с упругими нагрузками;
- 9) наличие оптимального расположения литниковой системы, способствующей одновременному заполнению гнезд полимером в форме.

Таким образом, изделие должно быть компактным, иметь максимально упрощенную форму, закругленные углы, технологические уклоны. В этом случае изделия получаются более точными нежели изделия более сложной конфигурации.

Существующая технология изготовления изделия представляет собой изготовление детали «Крышка бака топлива» из марки полимера: АБС-пластик. Чертеж изделия представлен на рисунке 1.1.

Анализ изделия «Крышка бака топлива» позволяет сделать следующие выводы:

- 1) крышка имеет достаточные для легкого съема технологические уклоны в 1^{0} ;
- 2) поднутрения на изделии в виде выступов и впадин отсутствуют;
- 3) в конструкции изделия присутствуют необходимые закругления и технологические уклоны, которые не только облегчают заполнение расплавом форму и безпрепятственное извлечение, но и улучшают внешний вид детали;
- 4) изделие имеет одинаковую толщину по сечению;
- 5) арматура на изделии отсутствует;

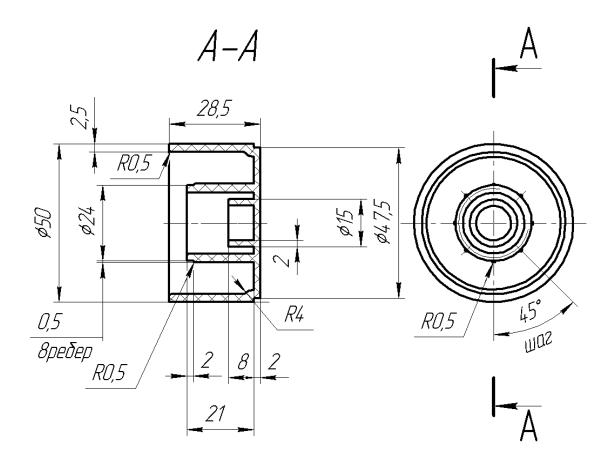


Рисунок 1.1 – Изделие «Крышка бака топлива»

- 6) впрыск расплава предусмотрен в центр основания крышки;
- 7) материал АБС-пластик по своим технологическим свойствам удовлетворяет условиям эксплуатации изделия.

Таким образом можно сделать вывод, что рассматриваемое нами изделие «Крышка бака топлива» технологично.

1.2 Анализ существующей технологии

Существующая технология изготовления изделия «Крышка бака топлива» представляет собой литье полимера под давлением и представлена на рисунке 1.2. В качестве полимера используется материал АБС-пластик,

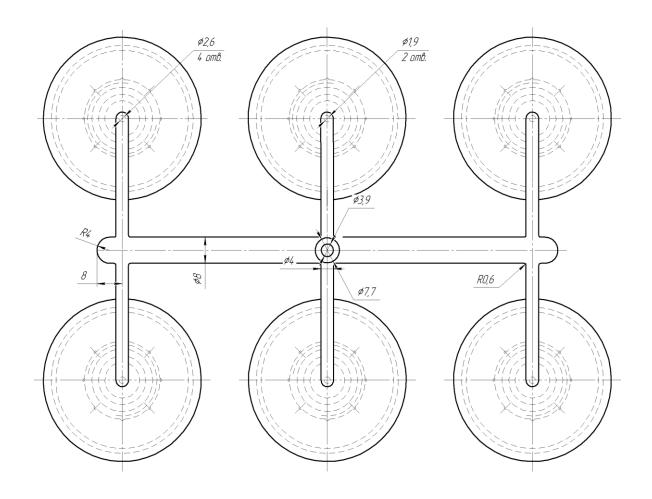


Рисунок 1.2 – Существующая технология изготовления изделия «Крышка бака топлива» (литниковая система в плане)

который по своим технологическим и реологическим свойствам вполне подходит для условий эксплуатации детали.

В качестве оборудования используется термопластавтомат марки Sound FTN 130 (В). Оборудование полностью автоматизировано. За один цикл изготовления выпускается 6 деталей, что делает процесс достаточно производительным.

1.3 Недостатки существующей технологии

Литье под давлением предусматривает изготовление изделий с толщиной от 0,3 мм до 4 мм. Однако, толщина 3-4 мм является для данного метода уже критической. При охлаждении изделия слои, прилегающие к

стенкам литьевой формы, охлаждаются быстрее, чем внутренние слои. В результате на их границе образуются напряжения сдвига, которые впоследствии способствуют расслаиванию материала. Также в изделии образуются температурные напряжения: на внешнем слое напряжения сжатия, на внутреннем — напряжения растяжения, которые приведут к неравномерной усадке, особенно уже после извлечения изделий из формы.

В существующей технологии изготовления изделие имеет толщину 3 мм, что, по нашему мнению, неоправданно для литья под давлением. Условия эксплуатации изделия не предусматривают циклических нагрузок, которые требуют увеличения толщины.

На рисунке 1.2 представлена литниковая система существующей технологии. Это рядная литниковая система, которая не обеспечивает одновременного заполнения расплавом всех гнезд, а значит изделия получаются с разными свойствами, так как в крайние гнезда расплав попадает уже с потерей давления и температуры.

1.4 Задачи выпускной квалификационной работы

Проанализировав существующую технологию изготовления изделия «Крышка бака топлива» и поставив цель снизить себестоимость изготовления изделия, были поставлены следующие задачи бакалаврской работы:

- 1) спроектировать новую технологию изготовления изделия;
- 2) подобрать термопластавтомат для литья изделия;
- 3) спроектировать форму для литья изделия;
- 4) проверить новую технологию на безопасность и экологичность;
- 5) рассчитать экономические показатели, доказывающие экономическую эффективность и снижение себестоимости изготовления изделия.

2 Новая технология изготовления изделия

2.1 Схема предлагаемой технологии изготовления изделия

Для устранения недостатка существующей технологии изготовления изделия предлагается новая технология, в которой рядная литниковая система заменяется круговой. Литниковая система в плане представлена на рисунке 2.1.

Такая схема литниковой системы позволяет расплаву попадать во все гнезда одновременно, а значит с одинаковой температурой и с одинаковым давлением. Все изделия в форме начинают и заканчивают охлаждаться также одновременно. Это позволяет получить детали с одинаковыми свойствами. Кроме этого круглый тип литниковой системы позволяет экономить материал, так как литниковые каналы значительно укорочены по сравнению с рядной литниковой системой.

Новая технология предлагает устранить и недостаток большой толщины изделия. Уменьшив толщину изделия с 3 мм до 2,5 мм можно не только сэкономить материал, но и получить качественное изделие с минимальными остаточными напряжениями по сечению детали. Тем более это отрицательно не влияет на прочность изделия. Наоборот, уменьшая температурные напряжения в изделии, можно исключить его растрескивание при дальнейшей эксплуатации.

Литье изделия под давлением происходит следующим образом. В начале цикла литьевая форма закрыта. К ней подводится сопло цилиндра термопластавтомата и происходит дозированный впрыск полимера в форму. Там расплав под давлением по литниковым каналам попадает в гнезда, оформляются изделия и происходит охлаждение. Причем охлаждение полимера происходит сразу после того как расплав начинает поступать в форму, так как система термостатирования спроектирована так, чтобы хладагент непрерывно циркулировал в форме и поддерживал ее

определенную температуру. Это уменьшает время цикла и делает процесс более производительным.

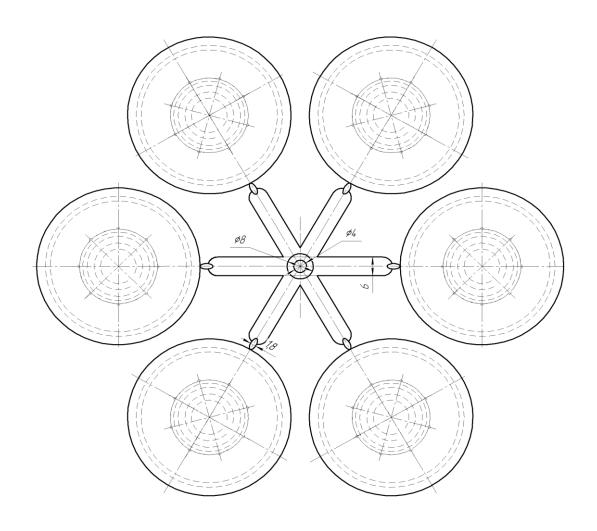


Рисунок 2.1 – Литниковая система предлагаемого технологического процесса

Когда все гнезда заполнены, поступление расплава в форму не прекращается. Так как любой полимер имеет усадку, то для того, чтобы объем при охлаждении уменьшался, а размеры изделия становились равными размерам, заданным на чертеже, необходимо досылать в полость дополнительные порции материала. И только когда полимер застывает в центральном литнике, сопло машины отводится.

Когда полимер приобретает температуру приблизительно равную температуре формы, последняя раскрывается и с помощью системы удаления изделия с литником извлекаются из формующего инструмента и удаляются на провал. Даже после извлечения изделий из формы, в них продолжают происходить процессы, связанные с остыванием материала, а именно происходит свободная усадка.

Свободной усадкой называется усадка, при которой уменьшаются размеры изделия и этому процессу не мешают стенки формующего инструмента. На этой стадии очень важным моментом является распределение ориентационных напряжений в изделии.

Известно, что усадка происходит в направлении ориентации молекул, поэтому так важно правильно выбрать место впуска полимера в гнездо. Правильный выбор место впуска обеспечивает фронтальное ламинарное течение материала в оформляющем гнезде, а значит по возможности одностороннюю ориентацию молекул. В противном случае свободная усадка будет происходить в различных направлениях и в результате изделие покоробит, т.е. искривит.

2.2 Расчет количества гнезд и объема впрыска расплава в форму

Выбор количества гнезд в форме первоначально определяется в зависимости от массы изделия, а затем уточняется расчетами.

Масса изделия $m = 0.019 \kappa z$. Следовательно, первоначально выбираем количество гнезд в форме $n_0 = 10$.

Однако, учитывая то, что новая технология не предусматривает смену оборудования, необходимо учитывать параметры плиты термопластавтомата, которая в свою очередь имеет размеры, не позволяющие разместить на ней такое количество гнезд. Учитывая это, принимаем количество гнезд $n_0 = 6$.

Объем впрыска расплава в форму определяется по формуле:

$$Q_0 = \frac{n_0 \cdot V_u \cdot k_1}{\beta_1}, \qquad (2.1)$$

где V_{uso} — объем изделия, $c M^3$;

 $k_1 = 1,1$ — коэффициент, добавляющий полимер на литники [10];

 $\beta_{_{1}} = 0.7$ — коэффициент, показывающий возможности оборудования.

Объем отливки считаем, зная массу и плотность АБС-пластика, по формуле:

$$V_{uso} = \frac{m}{\rho} , \qquad (2.2)$$

где ρ - плотность АБС-пластика, ρ = 1100 $\frac{\kappa c}{M^3}$.

Тогда:

$$V_{uso} = \frac{0.018}{1100} = 0.000016 M^3 = 16 c M^3$$
.

Объем отливки для такого объема:

$$Q_0 = \frac{6 \cdot 16 \cdot 1,1}{0.7} \approx 150,9 \text{cm}^3.$$

2.3 Расчет технических параметров оборудования

К техническим параметрам оборудования относятся производительность машины, скорость впрыска полимера в форму и усилие запирания формы для литья.

Производительность термопластавтомата считаем по формуле:

$$A_0 = \frac{m \cdot n_0 \cdot k_1}{\tau_{oxy}},\tag{2.3}$$

где $au_{ox\pi}$ — время охлаждения изделия, c , которое определяем по формуле:

$$\tau_{oxn} = \frac{0,405}{a} \cdot \left(\frac{\delta}{2}\right)^2 \cdot \left(\ln 1,27 - \ln \frac{t_k - t_{\phi}}{t_n - t_{\phi}}\right),\tag{2.4}$$

где a — температуропроводность, показывающая скорость распространения температуры в расплаве, $\frac{M^2}{c}$ [10]; температуропроводность зависит от марки материала, для АБС-пластика $a=1,3\cdot 10^{-7}\,\frac{M^2}{c}$; $\delta=0,0025\,M$ — толщина изделия;

 $t_{\phi} - \text{поддерживаемая температура формы, } ^{0}\text{C [10]; для AБC-пластика}$ $t_{\phi} = 70^{\circ}C;$

 $t_{_{\scriptscriptstyle H}}$ — температура полимера при впрыске в форму, 0 С [10]; для АБС-пластика $t_{_{\scriptscriptstyle H}}=220\,^{\scriptscriptstyle 0}\,C$;

 t_{κ} - конечная температура изделия при извлечении из формы

$$t_{\kappa} = \{ ...25 \} C + t_{\phi};$$

$$t_{\kappa} = 4...25 C + 70^{\circ} C = 95^{\circ} C.$$

Тогда:
$$\tau_{oxn} = \frac{0,405}{1,3 \cdot 10^{-7}} \left(\frac{0,0025}{2} \right)^2 \cdot \left(\ln 1,27 - \ln \frac{95 - 70}{220 - 70} \right) \approx 10 \, \text{C}.$$

Производительность машины при таком времени охлаждения:

$$A_0 = \frac{0.018 \cdot 6 \cdot 1.1}{10} \approx 0.012 \frac{\kappa z}{c}$$
.

Скорость впрыска полимера в форму определяем по формуле:

$$W_0 = \frac{A_0}{\rho},\tag{2.5}$$

$$W_0 = \frac{0.012}{1100} = 10.9 \cdot 10^{-6} \frac{M^3}{c} = 11 \frac{cM^3}{c}$$
.

Усилие запирания формы для литья определяем по формуле:

$$P_0 = q \cdot F_{nn} \cdot n_0 \cdot k_2 \cdot k_3, \kappa H; \tag{2.6}$$

где $q = 32M\Pi a$ — давление полимера в форме;

 F_{np} — площадь проекции изделия на плоскость разъема формы, M^2 , определяем по формуле круга:

$$F_{np} = \pi \cdot R^2, \tag{2.7}$$

$$F_{np} = 1963 \text{MM}^2 = 1963 \cdot 10^{-6} \text{M}^2;$$

 $k_2 = 1,\!11 - {\rm коэффициент},$ добавляющий усилие от давления полимера в литниках;

 $k_{_{3}}$ =1,25....1,11 — коэффициент, добавляющий усилие на смыкание плит формы;

Отсюда:
$$P_0 = 32 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 1963 \cdot 10^{-6} \cdot 1{,}11 \cdot 1{,}25 \approx 523 \, \kappa H \ .$$

3 Выбор оборудования для изготовления изделия методом литья

3.1 Выбор термопластавтомата и описание его основных характеристик

Новая технология не предусматривает смены оборудования. Задача сводится лишь к тому, чтобы проверить, насколько параметры нового техпроцесса соответствуют параметрам термопластавтомата Sound FTN 130 (B).

Номинальный объем впрыска оборудования:

$$Q_{\mu} = 240 \, cm^2$$
.

Рассчитанный объем впрыска по новой технологии:

$$Q_0 = \frac{6 \cdot 16 \cdot 1,1}{0,7} \approx 150,9 cm^3$$
.

$$Q_0 < Q_{\scriptscriptstyle H}$$
.

Термопластавтомат может впрыснуть больше рассчитанного значения объема впрыска, но меньше – нет. Следовательно, по объему впрыска оборудование подходит для новой технологии.

Проверяем по усилию запирания. Номинальное значение:

$$P_0 = 1300 \, \kappa H .$$

Рассчитанное в п.2:

$$P_0 = 523 \, \kappa H$$
.

По усилию запирания термопластавтомат также подходит для новой технологии изготовления изделия.

Делаем вывод о том, что литье под давлением будем осуществлять на термопластавтомате Sound FTN 130 (B), схема которого представлена на рисунке 3.1.


Принцип работы оборудования заключается в следующем.

Все узлы литьевой машины крепятся к станине 22. Материал в виде порошка из загрузочного устройства 1 поступает в цилиндр 2 литьевой

машины, и с помощью червяка 3 передается в сопла 8. Полимер в процессе транспортировки нагревается otнагревательных перемешивается, и, проходя через обратный клапан 6, накапливается в специальной зоне цилиндра ДО расчетной дозированной Накопленный полимер под давлением отодвигает червяк, при этом Под действием возникающего при этом давления червяк отодвигается вправо, смещая поршень гидропривода 25 и на концевой выключатель 26 подается сигнал. На линейке 27 расположен ответный выключатель, который обратный регулирует ход червяка. Когда срабатывает концевой выключатель, червяк перестает вращаться, давая сигнал, что в специальной зоне цилиндра литьевой машины накопилось расчетное дозированное количества полимера, необходимого для впрыска в форму. Далее подводится сопло к литниковой втулке в неподвижной плите 9 литьевой формы, плотное смыкание обеспечивается гидроприводом 5. Плиты 9 и 17 соединены четырьмя направляющими 10 и 14, по которым перемещается плита подвижная 13 и замыкает матрицу 11 и пуансон 12. Перемещение плиты 13 обеспечивается гидравлическим узлом 16.

Затем происходит впрыск расплава в форму посредством гидравлического привода 25. Полимер по литниковым каналам попадает в гнезда формы, где формуются изделия. После охлаждения полимера в форме до определенной температуры, форма раскрывается и детали вместе с литником удаляются с помощью системы удаления через разъем формы напровал.

Движение всех узлов термопластавтомата обеспечивается главным приводом, в состав которого входит электродвигатель 18, насос 19, трубопровод высокого давления 20 и трубопровода низкого давления 21. Гидродвигатель 24 посредством зубчатой передачи 23 обеспечивает вращение червяка.

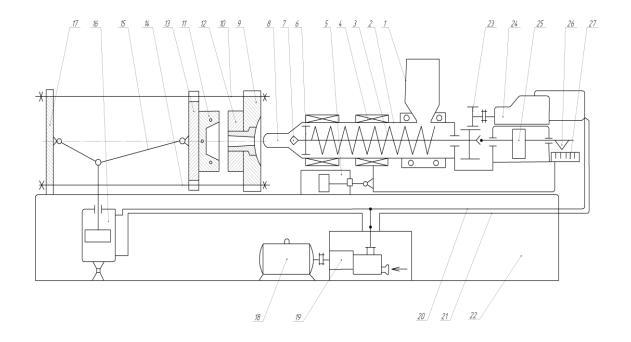

1 – загрузочное устройство; 2 – цилиндр; 3 –червяк;

4 – нагревательные элементы; 5 – гидропривод; 6 – обратный клапан; 7 – наконечник червяка; 8 – сопло литьевой машины; 9 – неподвижная плита формы; 10 – направляющие; 11 – матрица; 12 – пуансон; 13 – подвижная плита формы; 14 – направляющие; 15 – рычажный механизм; 16 – гидравлический узел; 17 – задняя плита; 18 – электродвигатель; 19 – насос; 20 – трубопровод высокого давления; 21 – трубопровод низкого давления; 22 – станина; 23 – зубчатая передача; 24 – гидродвигатель; 25 – гидравлический привод; 26 – концевой выключатель; 27 – линейка концевого выключателя Рисунок 3.1 – Схема термопластавтомата Sound FTN 130 (B)

Термопластавтомат Sound FTN 130 (В) отличается высокой производительностью, надежностью и безопасностью работы. На данном оборудовании возможна переработка различных марок полимера в изделия, что говорит о его универсальности. Полная автоматизация процесса обеспечивает удобство в обслуживании и управлении машиной.

Несомненно, любое оборудование имеет и свои недостатки. Несущественным недостатком представленного оборудования является низкая скорость впрыска вследствие потерь на трение полимера при перемешивании его червяком в цилиндре литьевой машины. Этот недостаток не оказывает существенного влияния на проектируемый техпроцесс.

Технические параметры оборудования представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Технические параметры оборудования

Параметр	Значение
Объем отливки, см ³	240
Давление полимера при литье, МПа	180
Скорость впрыска, г/с	122
Усилие смыкания полуформ, кН	1300
Высота литьевой формы, мм:	
максимальная	580
минимальная	130
Максимальный ход плиты подвижной, мм	350
Максимальный ход толкателей, мм	110
Расстояние между направляющими колонками, мм:	410x410
Габаритные размеры оборудования, м	4,6x1,3x1,7
Общая масса оборудования, кг	3700

3.2 Кинематика работы оборудования

Кинематика оборудования представляет собой тесную взаимосвязь и взаимодействие между термопластавтоматом и такими системами литьевой формы, как: система перемещения деталей и узлов, система центрирования, система удаления изделий из формы. Все системы должны синхронно работать с механизмом перемещения сопла и механизмом впрыска у оборудования.

Автоматизация процесса литья позволяет полностью или частично исключить ручной труд, что сказывается на экономике производства изделия, и, следовательно, его себестоимости. Причем, чем технологичнее изделие,

тем более простые используются кинематические пары, которые реже дают сбой в работе. Их легко настраивать и ими легче управлять.

Система центрирования в литьевой форме играет огромную роль и решающим образом влияет на качество получаемых изделий. Несоблюдение соосности между матрицей и пуансоном может привести в лучшем случае к разнотолщинности изделия по сечению, к образованию спаев, короблению; в худшем – к заклиниванию литьевой формы. Основными деталями системы центрирования являются направляющие колонки и втулки, в которых, как правило, предусмотрены канавки для смазки с целью уменьшить их износ. Для более сложных изделий деталями системы центрирования могут являться конические выступы, направляющие штифты, ползушки и пр.

Система удаление имеет не меньшее значение для обеспечения качества отливаемых изделий. Система включает выталкиватели, сбрасыватели, толкатели, пружины и пр. Задача системы удалении состоит в том, чтобы удалению изделий не мешали другие детали формы, например, колонки возврата. Кроме этого, при сталкивании еще не до конца остывших изделий на месте контакта с выталкивателем может образоваться видимый след, а также скопление напряжений. Следовательно, при проектировании системы удаления необходимо в первую очередь произвести расчет осевого усилия сталкивания, чтобы исключить и появление таких дефектов, как смятие и гофрирование при стягивании изделий с пуансонов.

Система удаления состоит не только из деталей, непосредственно контактирующих с изделием и находящихся внутри формы. Она еще включает все приводы и передачи, которые задействованы в реализации всей системы перемещения. Это гидравлические, механические и пневматические устройства, а также зубчатые, червячные передачи.

Расчет основных кинематических параметров

1) Диаметр гидроцилиндров, которые обеспечивают впрыск материала в форму, определяется, исходя из их площади сечения:

$$F = \frac{\pi \cdot d^2}{4},\tag{3.1}$$

Отсюда, диаметр определяется как:

$$d = \frac{\overline{4F}}{\pi},\tag{3.2}.$$

Площадь сечения гидроцилиндров можно определить, в свою очередь, через усилие и давление по формуле:

$$P_0 = \frac{p}{F},\tag{3.3}$$

где p - давление в гидроцилиндре, p = 0.4МПа;

 P_0 - усилие смыкания, рассчитанное в п.2, P_0 =523кH.

Отсюда:

$$F = \frac{p}{P_0}. (3.4)$$

Тогда диаметр гидроцилиндра:

$$d = \frac{\overline{4F}}{\pi} = \frac{\overline{4p}}{P_0 \cdot \pi} = \frac{\overline{4 \cdot 0.4 \cdot 10^6}}{523 \cdot 10^3 \cdot \pi} = 0.987 \text{M} = 987 \text{MM}.$$

2) Диаметр гидроцилиндров, обеспечивающих подвод сопла, определяется аналогично:

$$d = \frac{\overline{4F_{\rm u}}}{\pi},\tag{3.5}$$

Площадь цилиндров определяется, исходя из формулы давления твердого тела (учитывая, что цилиндра два):

$$P_{\text{pacy}} = p \cdot 2 \cdot F_{\text{II}}, \tag{3.6}$$

Следовательно:

$$F_{II} = \frac{P_{\text{pac}^4}}{2p}.\tag{3.7}$$

Усилие, которое необходимо, чтобы подвести сопло к литниковой втулке, определяется по формуле:

$$P_{\text{pacq}} = F_c \cdot p, \tag{3.8}$$

где F_c - площадь контакта сопла с втулкой, определяемая по формуле:

$$F_c = \frac{\pi \cdot d_c^2}{4},\tag{3.9}$$

где d_{c} - диаметр сопла машины, для термопластавтомата

Sound FTN 130 (B) $d_c = 100 \text{ MM} = 0.1 \text{ M}$.

Тогда:

$$F_c = \frac{\pi \cdot 0.1^2}{4} = 0.0079 \,\mathrm{m}^2.$$

Таким образом, усилие, необходимое для подвода сопла к литниковой втулке:

$$P_{\text{pacy}} = 0.0079 \cdot 0.4 \cdot 10^6 = 3.16 \text{kH}.$$

Отсюда, диаметр гидроцилиндров, обеспечивающих подвод сопла:

$$d = \frac{\overline{4F_{\text{II}}}}{\pi} = \frac{\overline{4P_{\text{pacy}}}}{2 \cdot p \cdot \pi} = \frac{\overline{4 \cdot 3,16 \cdot 10^3}}{2 \cdot 0,4 \cdot 10^3 \cdot \pi} = 2,243 \text{M}.$$

3) Для определения площади сечения кольца гидроцилиндра воспользуемся формулой площади кольца:

$$F_{\rm K} = \frac{\pi \ d_{\rm II}^2 - d_{\rm III}^2}{4} \tag{3.10}$$

где d_{III} – диаметр штока, м.

Диаметр штока рассчитывается, исходя из площади сечения штока:

$$d = \frac{\overline{4F_{\text{III}}}}{\pi},\tag{3.11}$$

А площадь сечения штока, исходя из допускаемого напряжения стали:

$$\sigma = P_{\text{pacy}} \cdot 2 \cdot F_{\text{III}}, \tag{3.12}$$

где **▶** _- допускаемое напряжение, Мпа. Шток изготовлен из стали 20X, для которой **▶** _=200МПа.

Тогда диаметр штока:

$$d = \frac{\overline{4F_{\text{III}}}}{\pi} = \frac{\overline{4P_{\text{pacy}}}}{2 \cdot \sigma \cdot \pi} = \frac{\overline{4 \cdot 3,16 \cdot 10^3}}{2 \cdot 200 \cdot 10^6 \cdot \pi} = 0,0032 \text{M} = 3,2 \text{MM}.$$

Так как шток диаметром 3,2 мм считается нетехнологичным, принимаем его равным 6 мм.

По конструктивным соображениям диаметр штока принимаем 6мм.

И тогда площадь сечения кольца гидроцилиндра:

$$F_{K} = \frac{\pi \left(\frac{1}{4} - d_{u}^{2} \right)}{4} = \frac{\pi \left(\frac{1}{4}, 243^{2} - 0,006^{2} \right)}{4} = 4M^{2}.$$

4 Проектирование формы для литья

4.1 Структура и принцип действия формы для литья

Структура литьевой формы состоит из взаимосвязанных между собой систем, синхронность работы которых обеспечивает качественный и производительный техпроцесс. Форма для литья состоит из следующих систем:

- система транспортировки, установки и крепления;
- система центрирования;
- система литниковых каналов;
- система оформляющих деталей;
- система газоотведения;
- система охлаждения;
- система удаления изделий;
- система перемещения узлов формы.

Каждая система имеет свое назначение, однако ее функции не должны входить в противоречие с назначениями других систем. Следовательно, очень важно еще на этапе проектирования установить тесную взаимосвязь между некоторыми элементами разных систем.

Структурными компонентами систем являются детали, выполняющие свои функции. Однако, детали одной системы могут принадлежать и к другой системе. Именно так возможно осуществить взаимодействие между системами. Например, матрица, как правило, относится к системе оформляющих деталей. С другой стороны, если в матрице спроектированы каналы охлаждения, то она автоматически становится и деталью системы охлаждения. Таким образом, разделение структуры формы для литья на системы является условным.

Система транспортировки, установки и крепления литьевых форм предназначена для доставки формы к оборудованию, установки ее на термопластавтомате и крепления ее к плитам литьевой машины. К

функциональным деталям системы относятся: рым-болты, Т-образные пазы, сухари, болты и другие крепежные и несущие детали и элементы.

От того как будет взаимосвязана форма с термопластавтоматом зависит возможность безопасной работы, возможность подведения к форме сопла машины, беспрепятственного удаления изделий, удобная установка запорных кранов для системы охлаждения и прочее. Система также должна обеспечить соосность матрицы и пуансона, поэтому форму транспортируют, устанавливают и закрепляют в сомкнутом виде.

Одной из важнейших систем формы является системы литниковых каналов, которая состоит из трех видов каналов: центрального литника, разводящих и впускных каналов. Назначение системы: передача материала из цилиндра литьевой машины через сопло и литниковые каналы в оформляющие гнезда формы. От того, насколько правильно спроектирована литниковая система зависит качество получаемых изделий. Она влияет в основном на появление или отсутствие дефектов на изделии.

Литниковую систему необходимо проектировать так, что она обеспечивала фронтальное ламинарное течение полимера как в гнездах, так и в самих литниковых каналах. Не допускается спрыск полимера свободной струей, так как при этом молекулы материала начинают ориентироваться в различных направлениях, что вызывает в изделии массу нежелательных напряжений. Эти напряжения приводят к растрескиванию и расслаиванию изделия в процессе эксплуатации, к короблению из-за неравномерной усадки и прочим дефектам.

В любом случае литниковые каналы необходимо по возможности укорачивать, так как слишком удлиненные каналы приводят к потере давления и температуры. Сечение каналов не должно быть слишком большим, так как это может спровоцировать появление утяжины в районе впуска. С другой стороны, сечение каналов не должно быть слишком маленьким, так как материал может застывать во впускном канале. Следует также помнить, что литьевая форма постоянно охлаждается и материал,

прилегающий к стенкам литниковых каналов, застывает, уменьшая его эффективное сечение.

Назначение системы оформляющих деталей состоит в формовании различной конфигурации изделия самой И включает все детали, оформляющие гнездо, то есть те детали, которые непосредственно контактируют с расплавом при оформлении изделия: матрицы, пуансоны, сбрасыватели, оформляющие выталкиватели, знаки, поверхности сталкивающих плит и прочие.

Качество обработки деталей этой системы существенным образом влияет и на качество поверхности самих получаемых изделий. Однако, чистота поверхности не единственное требование к оформляющим деталям. Так как расплав поступает в гнездо под большим давлением и имея высокую температуры, существует возможность прогиба стенок оформляющих деталей. В связи с этим необходимо выбирать правильно материал этих деталей. Выбор материала производится на основании расчетных величин давления полимера при литье и справочных допускаемых напряжений стали.

Система газоотведения служит для удаления воздуха и газов из оформляющей полости и состоит из вентиляционных каналов, предусмотренных в местах, наиболее отдаленных от места впуска, так как именно там сосредотачивается воздух, гонимы расплавом. Вентиляционные каналы должны иметь сечение, позволяющее выйти воздуху и газам, но в то же время исключающее вытекание расплава через них.

Неправильно спроектированные вентиляционные каналы или отсутствие их в форме приводит к многих дефектам на изделии. В первую очередь это пережог – темное пятно на изделии. Так как расплав имеет температуру порядка 200-300 градусов, то при контакте с кислородом, происходим обугливание полимера. Углубления, неровности на поверхности изделий также вызваны скоплением воздуха между полимером и стенками формы. В тех углах изделий, где скопился воздух или газ, может быть недолив изделия, так как они создают противодавление материалу. Таким

образом, система газоотведения требует особого внимания при проектировании литьевых форм.

Система охлаждения предназначена для охлаждения изделий и поддержания температуры формы. Основная ее задача — это равномерное охлаждение изделия по сечению и толщине. К деталям системы охлаждения относятся: каналы охлаждения, детали, в которых расположены эти каналы, уплотнительные элементы и канавки для них, а также специальные устройства, необходимые для регулировки температуры формы.

Расчет системы охлаждения сводится к расчету диаметра и длины охлаждающих каналов, которые в свою очередь зависят от выбора хладагента и его расхода на конкретное изделие. Расчет ведется путем составления теплового баланса цикла.

Системы центрирования, удаления изделий и перемещения деталей формы во взаимодействии с узлами оборудования рассмотрены в п.3.2.

Литьевая форма, спроектированная для новой технологии изготовления изделия «Крышка бака топлива», представленная на рисунке 4.1, состоит из двух полуформ: неподвижной и подвижной. Неподвижная полуформа состоит из следующих деталей: кольцо 22, основание неподвижное 20, плита матриц 19, литниковая втулка 23, направляющие втулки 21. Неподвижная полуформа состоит из следующих деталей: хвостовик 1, кольцо 8, основание подвижное 11, траверса 12, плита толкателей 6, брус 14, плита пуансонов 15, пуансоны 26, вставки пуансонов 25, сталкивающая плита 17, центральный толкатель 9, выталкиватели 2, колонки возврата 16.

Принцип работы формы для литья заключается в следующем.

В начале цикла литья форма сомкнута. К ней подводится сопло термопластавтомата и производится впрыск расплава в форму. После формования, выдержки под давлением и охлаждения изделий происходит размыкание формы.

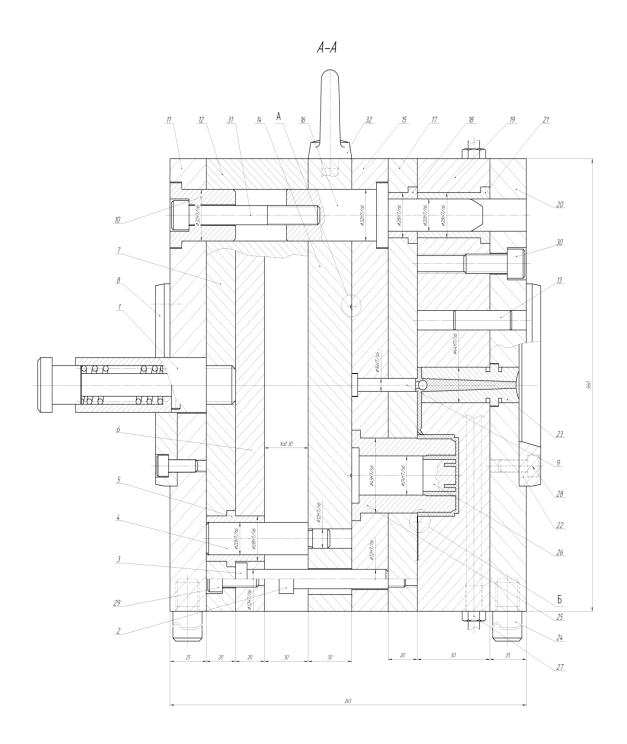


Рисунок 4.1 – Литьевая форма новой технологии изготовления детали «Крышка бака топлива» (в разрезе A-A)

Кольцо 8, соединенное с основанием подвижным 11 отводится в сторону. Плиты 6 и 7 увлекаются хвостовиком 1. Размыкание формы осуществляется путем отвода подвижного фланца 8 и соединенной с ним подвижной плиты 11. Хвостовик 1 тянет за собой плиты 7 и 6. Вставки 25,

пуансоны 26 и центральный толкатель 9 увлекаются плитой пуансонов 15, которую в свою очередь приводят в движение колонки возврата 16.

В это время сталкивающая плита 17, соединенная резьбой с толкателями 2, остается неподвижна. Она снимает опорной поверхностью изделия с пуансонов и оформляющих знаков. После того как брус 14 достигнет толкателей 2, сталкивающая плита также начинает отводится. Таким образом форма размыкается, а изделия с литником извлекаются из гнезд плиты матриц. Свободному извлечению способствует усадка полимера и смазка поверхности гнезда.

Направление полуформ относительно друг друга осуществляется посредством колонок возврата 16 и направляющих втулок 21. Колонки возврата 16 выполняют двойную функцию, не только центрирование полуформ, но еще и прижимают сталкивающую плиту 17 к плите матриц 19.

4.2 Расчеты на прочность и выбор марки материала деталей литьевой формы

1) Произведем расчет контртолкателя на прочность.

Расчет сводится к расчету напряжения сжатия в контртолкателе и сравнении его с допускаемым для взятого материала.

Напряжение сжатия определяется по формуле:

$$\sigma = \frac{P_{MAX}}{Fm} \le \Phi_{CK}, \tag{4.1}$$

где P_{\max} - максимальное усилие на контртолкателе, кН. Определяется выбором максимального между P_q - усилием от давления полимера в форме и P_{pasm} - усилием размыкания полуформ;

F - площадь поперечного сечения контртолкателей, которая определяется по формуле круга:

$$F = \frac{\pi d^2}{4}; \tag{4.2}$$

m - количество контртолкателей;

 σ_{cm} - допускаемое напряжение сжатие для материала контртолкателя, σ_{cm} =455МПа.

Усилие от давления полимера в форме определяется по формуле:

$$P_a = q \cdot F, \tag{4.3}$$

где q- давление, достаточное для заполнения гнезда, обычно q=60 МПа;

F - площадь поперечного сечения контртолкателя:

$$F = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0.012^2}{4} = 0.000113 \text{ m}^2.$$

Следовательно:

$$P_q = 60 \cdot 10^6 \cdot 0,000113 = 6,780 \kappa H$$
,

Усилие размыкания полуформ находится по формуле:

$$P_{pasm} = 0.1 \cdot P_0 = 0.1 \cdot 523000 = 52.3 \kappa H$$
.

Выбираем максимальное усилие:

$$P_{\text{max}} = P_{\text{pasm}} = 52.3\kappa H .$$

Тогда напряжение сжатия:

$$\sigma_{cse} = \frac{52,3 \cdot 10^3}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,012^2 \cdot 4} = 113M\Pi a < 455M\Pi a.$$

Условие выполняется, следовательно, контртолкатели удовлетворяют условию прочности.

2) Произведем расчет пуансонов на контактную прочность по формуле:

$$\sigma_{K} = \frac{P_{MAX}}{F_{K}m} \le \sigma_{CM}, \qquad (4.4)$$

где $F_{\scriptscriptstyle K}$ - площадь поперечного сечения пуансонов, которая определяется по формуле круга;

т - количество пуансонов;

 ${\bf r}_{\scriptscriptstyle CM}$ - допускаемое напряжение смятия, МПа; для стали 40X ${\bf r}_{\scriptscriptstyle CM}$ =230МПа.

Тогда контактное напряжение:

$$\sigma_{\kappa} = \frac{52,3 \cdot 10^{3}}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,056^{2} \cdot 6} = 3,5M\Pi a < 230M\Pi a.$$

Следовательно, пуансоны удовлетворяют условиям контактной прочности.

3) Произведем расчет контртолкателей на устойчивость по формуле Эйлера:

$$P_{K} = \frac{\pi^{2} \cdot E}{\mu^{2} \cdot l_{\text{max}}^{2}} \cdot \left(\frac{J_{4}}{n_{4}^{2}} + \frac{J_{8}}{n_{8}^{2}}\right), \tag{4.5}$$

где μ - коэффициент длины стержня с закрепленными концами, $\mu = \frac{1}{2}$;

E - модуль упругости, для стали модуль упругости $E = 2,1 \cdot 10^5 \, M\Pi a$;

n - количество контртолкателей;

J - момент инерции сечения стержня:

$$J = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{3,14 \cdot 0,012^4}{64} = 10 \cdot 10^{-13} \,\mathrm{m} \,. \tag{4.6}$$

Из формулы 4.5 выражаем длину стержня:

$$l_{\text{max}} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\mu^2 P_{\text{max}}} \left(\frac{J_4}{n_4^2} + \frac{J_8}{n_8^2} \right)}$$
 (4.7)

$$l_{\text{max}} = \sqrt{\frac{3,14^2 \cdot 2,1 \cdot 10^5}{\frac{1}{2} \cdot 69800}} \cdot \frac{10 \cdot 10^{-13}}{4^2} = 0,048 \text{M} = 48 \text{MM} < l_{np},$$

где $l_{np} = 105$ мм — проектная длина контртолкателей.

Условие выполняется. Следовательно, спроектированные контртолкатели по длине удовлетворяют условиям устойчивости.

Для обеспечения надежной и долговечной работы формы необходимо выбирать материал деталей рекомендуемой твердости и термообработке в соответствии с условиями работы. Детали и выбранный для них материал представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Марка материалов деталей формы, их рекомендуемая

твердость и термообработка

Деталь	Марка	Рекомендуемая	Рекомендуемая
	материала	твердость	термообработка
1	2	3	4
Плита матриц	4Х5МФС	5153HRC	закалка, отпуск
Плита пуансонов	4Х5МФС	5153HRC	закалка, отпуск
Подвижное и	40X	3742HRC	закалка, отпуск
неподвижное			
основания			
Плита опорная	40X	3742HRC	За калка, отпуск
Ползушка	40X	3742HRC	закалка, отпуск
Держатель	40X	3742HRC	закалка, отпуск
пуансонов			
Брус	40X	3742HRC	закалка, отпуск
Сталкивающая плита	40X	3742HRC	закалка, отпуск
Колонка возврата	4Х5МФС	5153HRC	закалка, отпуск
Выталкиватель	У8А	5862	закалка, отпуск
Втулка	4Х5МФС	5153HRC	закалка, отпуск
направляющая			
Державка	40X	3237HRC	закалка

4.3 Расчет количества и проектирование месторасположения деталей различных систем формы

4.3.1 Литниковая система

При расчете литниковой системы необходимо определить размеры литниковой втулки, а также размеры разводящих и впускных литниковых каналов.

Для центрального литника необходимо выбрать стандартную литниковую втулку. Для этого считаем диаметр на входе в нее:

$$d_1 = 2\sqrt{\frac{Q_0}{\pi \cdot 9 \cdot \tau}}, \tag{4.8}$$

где Q_0 – объём отливки, $Q_0 = 150,9 \text{ cm}^3$

v – скорость течение полимера во втулке, для объема $Q_0 = 150.9$ см³:

v = 450 cm/c;

 τ – продолжительность впрыска, с; для объема $Q_0 = 150,9 \text{ m}^3 : \tau = 3 \text{ c}$.

Тогда диаметр на входе во втулку:

$$d_1 = 2\sqrt{\frac{150.9}{3.14 \cdot 450 \cdot 3}} = 0.37$$
cm $= 4$ mm.

Подбираем стандартную литниковую втулку с диаметром на выходе d_2 =7,7мм, углом рассеивания α =3° и длиной L=70мм: Втулка 0602-0514 ГОСТ 22077-76. Материал литниковой втулки – сталь У8А ГОСТ 1435-74 (СТ СЭВ 288-81). Твердость HRC 49,5...53 [14, табл.9].

Проектирую разводящие каналы, учитываем их форму трапеции, как самую оптимальную для данного вида каналов. Форма канала в сечении представлена на рисунке 4.2.

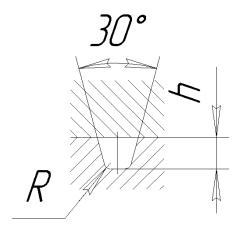


Рисунок 4.2 – Разводящие каналы (в сечении)

Чтобы эффективное сечение канала не уменьшалось из-за остывания полимера у его стенок, каналы редко изготавливают площадью сечения менее 7мm^2 , а чтобы не потерять давление – более 80мm^2 .

Высоту канала определяем по формуле:

$$h = 0.5d_{3}\sqrt{\frac{\pi \left(+ Sin\alpha + kCos\alpha \right)}{\left(+ tg\alpha \right)^{2}Cos\alpha}},$$
(4.9)

где $d_{\mathfrak{p}}$ – эквивалентный диаметр трапецеидального сечения, мм.

Эквивалентный диаметр выбирается в зависимости от массы отливаемой детали и пути течения полимера в канале. При m=19г и L=57мм: $d_3=5,5$ мм.

 α — коэффициент, зависящий от свойств марки полимера, для АБСпластика: α =0,47.

Следовательно, высота канала:

$$h = 0.5 \cdot 5.5 \sqrt{\frac{\pi \left(+ Sin0.47 + 1 \cdot Cos0.47 \right)}{\left(+ tg0.47 \right)^2 Cos0.47}} = 5.5 \text{ мм} \approx 6 \text{ мм}.$$

Стенка канала на пути течения полимера может стать препятствием для его фронтального течения. При резком торможении материала последний начинает распространяться в канале свободной струей, что недопустимо для литья под давлением. Чтобы избежать этого разводящие каналы удлиняют на величину канавки:

$$b=(1,0...1,5)d_{2}=7,7$$
MM.

В отличие от существующей технологии изготовления изделия, где литниковая система представлена рядным типом, литникова система новой технологии имеет круговую структуру, которая в свою очередь обеспечивает равные пути течения от центрального литника до впускных каналов в гнезда и идентичные условия заполнения, оформления и охлаждения изделий. Здесь важным моментом является переход от разводящего канала к впускному. Переход не должен быть резким, с крутыми поворотами. Сечение перехода представлено на рисунке 4.3.

Впускные каналы служат для непосредственной передачи материала в оформляющие гнезда формы и существенным образом влияют на качество отливаемых деталей. Для крупногабаритных деталей часто проектируют многовпусковое литье, так как при назначении одного впускного канала расплав может застыть, не достигнув конечных стенок гнезда. Кроме этого не стоит назначать место впуска в местах с наименьшей толщиной изделия. Для детали «Крышка бака топлива», не имеющей разнотолщинности по сечению достаточно назначить один впускной канал в центр основания.

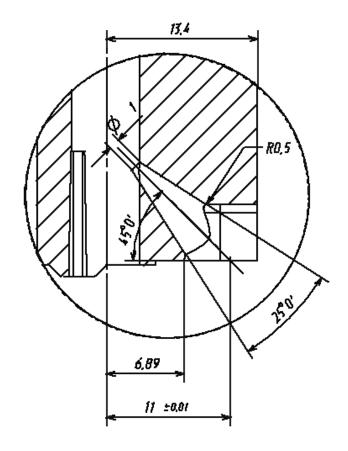


Рисунок 4.3 – Сечение перехода разводящего канала во впускной

Впускные канали назначаем круглыми в поперечном сечении и их диаметр определяем, исходя из характеристического размера детали:

$$H = \frac{2V_u}{S_u},\tag{4.10}$$

где $S_u = 0.295 \text{ m}^2 -$ площадь всей поверхности крышки.

И тогда:

$$H = \frac{2 \cdot 0.8856 \, M^3}{0.295 \, M^2} = 6M \, .$$

Для полученного характеристического размера выбираем диаметр впускного канала:

$$d_{_{6}}=2,8_{MM}$$
.

Для $d_{\scriptscriptstyle g}=2,8{\scriptscriptstyle MM}$: длина его $l=1,4{\scriptscriptstyle MM}$ [14].

4.3.2 Система газоотводящих каналов

При расчете газоотводящих каналов необходимо определить их размеры и количество на одном гнезде. Для определения размеров канала рассчитаем его площадь сечения по формуле:

$$F = f \cdot V_{z}, \tag{4.11}$$

где $\tau = 3c$ - время, за которое происходит впрыск полимера в оформляющую полость формы;

 $\delta = 0.0025 M$ - ТОЛЩИНА КРЫШКИ;

 $f = 5 \cdot 10^{-3} \frac{MM^2}{c_M^3}$ – коэффициент, который выбирается по диаграмме в зависимости от времени впрыска [14, рис.2];

 V_{z} - объем гнезда, который превышает размеры изделия на величину усадки и определяется по формуле:

$$V_c = V_u \cdot \left(1 + \frac{x_{cp}}{100}\right) = 19,253 \cdot \left(1 + \frac{0,5}{100}\right) = 19,349cm^3,$$
 (4.12)

где x_{cp} - средняя усадка полимера, %; для материала АБС — пластик: x_{cp} = 0,5% , [14, табл.9].

Тогда площадь сечения вентиляционного канала:

$$F = 5.10^{-3}.19.349 = 0.0967 \text{ mm}^2$$
.

Общая ширина всех каналов одного гнезда определяется делением площади сечения канала на его глубину:

$$B = \frac{F}{e} = \frac{0,0967}{0,05} = 1,94 \,\text{mm}. \tag{4.13}$$

где e – рекомендуемая глубина газоотводящих каналов при литье, мм; для марки АБС-пластик рекомендуемая глубина e = 0,05 μ . [14, табл.10].

Обычно ширина канала не назначается более 2 мм для того, чтобы расплав не вытекал из гнезда, поэтому назначаем только один канал на гнезде и располагаем его в месте, наиболее удаленном от места впускного питателя.

Так как канал шириной 1,94 мм является нетехнологичным, назначаем ширину, равную 2 мм, что допустимо по конструктивным и технологическим соображениям.

4.3.3 Система охлаждения

Правильно спроектированная система охлаждения существенное влияние оказывается на качество изделия в целом. Для того, чтобы изделия быстро и равномерно охлаждалось, не обходимо рассчитать систему охлаждения в соответствии с тепловым балансом цикла. Цикловой баланс заключается в следующем: количество теплоты, которое может забрать хладагент, должно быть равно количеству теплоты, которое нужно забрать у расплава.

При расчете системы охлаждения необходимо учитывать, что слишком медленное охлаждение позволяет протекать процессам кристаллизации в изделии более полно, что увеличивает усадку деталей. С другой стороны, слишком быстрое охлаждение может привести к появлению напряжений по сечению изделия, что может спровоцировать коробление.

Проектируя систему охлаждение необходимо определить прежде всего размеры охлаждающих каналов (диаметр и длину), обеспечивающие правильный тепловой режим.

Составляем тепловой баланс цикла:

$$Q_{\scriptscriptstyle M} = Q_{\scriptscriptstyle X}, \tag{4.14}$$

где $Q_{_{\scriptscriptstyle M}}$ - количество теплоты, которое необходимо забрать у полимера, Дж;

 $\mathcal{Q}_{\scriptscriptstyle x}$ - количество теплоты, которое может забрать хладагент, Дж.

Количество теплоты, которое необходимо забрать у полимера определяется по формуле:

$$Q_{\scriptscriptstyle M} = c_{\scriptscriptstyle M} \cdot G_{\scriptscriptstyle u} \cdot (t_{\scriptscriptstyle H} - t_{\scriptscriptstyle {\rm cp}}) , \qquad (4.15)$$

$$c_{M} = 1.33 \cdot 10^{3} \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot {}^{\circ} C} [14, \text{ табл.} 3];$$

 $t_{\rm cp}$ - средняя температура детали в конце охлаждения, определяется исходя из формулы:

$$\frac{t_{cp} - t_{\phi}}{t_{H} - t_{\phi}} = \frac{8}{\pi^{2}} exp \left(-\frac{\pi^{2}}{4} \cdot \frac{a \cdot \tau_{oxn}}{\delta^{2}} \right) \tag{4.16}$$

$$\frac{t_{cp} - 60}{220 - 65} = \frac{8}{3,14^{2}} \cdot exp \left(-\frac{3,14^{2}}{4} \cdot \frac{1,33 \cdot 10^{-7} \cdot 4,5}{0,0025^{2}} \right)$$

$$\frac{t_{cp} - 65}{155} = 0,45$$

$$t_{cp} = 135^{\circ} C$$

Тогда количество теплоты, которое необходимо забрать у полимера:

$$Q_{\rm M} = c_{\rm M} \cdot G_{\rm u} \cdot (t_{\rm H} - t_{\rm cp}) = 1,33 \cdot 10^3 \cdot 0,021178 \cdot 20 - 135 = 2394$$
Дж.

Количество теплоты, которое может забрать хладагент, определяется по формуле:

$$Q_{x} = c_{x} \cdot g_{x} \cdot (t_{\text{box}} - t_{\text{bx}}), \qquad (4.17)$$

где c_x - удельная теплоемкость хладагента, $\frac{\mathcal{J}\mathcal{H}}{\kappa_z \cdot {}^o C}$; в качестве хладагента выбираем минеральное масло, для него удельная теплоемкость составляет: $c_x = 1,67 \cdot 10^3 \frac{\mathcal{J}\mathcal{H}}{\kappa_z \cdot {}^o C}$ [14, табл.3];

 $(t_{\text{вых}} - t_{\text{вх}})$ – разница между температурой хладагента при входе в форму и при выходе из нее; обычно не превышает 3-4 градусов;

 g_x – расход хладагента, который и будет определяться из теплового баланса цикла.

Таким образом, количество теплоты, которое может забрать хладагент:

$$Q_x = c_x \cdot g_x \cdot (t_{\text{вых}} - t_{\text{вх}}) = 1,67 \cdot 10^3 \cdot g_x \cdot 3 = 5010 \cdot g_x$$

A так как $Q_{\scriptscriptstyle M} = Q_{\scriptscriptstyle X}$, то:

$$2394 = 5010 \cdot g_{x}$$

Получили $g_x = 0,478 \, \text{кe}$ - общий расход хладагента через оформляющий инструмент формы. Так как охлаждающие каналы проектируем только в матрице, рассчитываем расход хладагента, проходящего через матрицу, по формуле:

$$g_x^{M} = g_x \cdot \frac{F_M}{F_{obs}}, \tag{4.18}$$

где $F_{o \delta u u}$ - площадь всех оформляющих поверхностей рабочих инструментов.

Тогда

$$g_x^{M} = g_x \cdot \frac{F_M}{F_{obsta}} = 0,478 \cdot \frac{6440}{15196,7} = 0,2\kappa \epsilon$$

Диаметр охлаждающего канала определяется по формуле:

$$d_{\kappa} = 1{,}13 \cdot \sqrt{f_{\kappa}} , \qquad (4.19)$$

где f_{κ} – площадь сечения охлаждающего канала, M^2 , определяется по формуле:

$$f_{\kappa} = \frac{g_{\chi}^{M}}{\rho_{\chi} \cdot \tau_{u} \cdot \omega}, \tag{4.20}$$

где ω - скорость, с которой хладагент распространяется по каналам формы, м/с; варьируется от 0,5 до 1,0 м/с в зависимости от материала хладагента; для минерального масла $\omega = 1,0 \frac{M}{c}$;

 $\rho_{\scriptscriptstyle X} - \text{плотность} \quad \text{хладагента;} \quad \kappa_{\scriptscriptstyle Z}/{\scriptscriptstyle M}^3 \; ; \quad \text{для} \quad \text{минерального} \quad \text{масла:}$ $\rho_{\scriptscriptstyle X} = 0.88 \cdot 10^3 \; \kappa_{\scriptscriptstyle Z}/{\scriptscriptstyle M}^3 \; ;$

 $\tau_{\scriptscriptstyle u}$ – время цикла литья, определяется по формуле:

$$\tau_{u} = \tau_{3an} + \tau_{oxn} + \tau_{pa3M} + \tau_{n} + \tau, \qquad (4.21)$$

где $\tau_{3an} = 3c$ – время закрытия литьевой формы;

 $au_{{\it pasm}} = 2c$ – время раскрытия литьевой формы;

 $au_{_{n}} = 5c$ – время паузы между соседними циклами литья;

 $au_{oxa} = 10c$ – время охлаждения изделия, расчет см. п.2.3;

 $\tau = 3c$ – время впрыска полимера в форму; см. п.4.3.1.

Тогда общее время цикла:

$$\tau_u = 3 + 2 + 5 + 10 + 3 = 23c$$
.

Следовательно, площадь сечения охлаждающего канала:

$$f_{\kappa} = \frac{g_{\kappa}^{M}}{\rho_{\kappa} \cdot \tau_{u} \cdot \omega} = \frac{0.2}{0.88 \cdot 10^{3} \cdot 23 \cdot 1.0} = 0.00001 M^{2},$$

а диаметр охлаждающего канала:

$$d_{\kappa} = 1{,}13 \cdot \sqrt{f_{\kappa}} = 1{,}13 \cdot \sqrt{0{,}000012} = 0{,}00355 M = 3{,}55 MM$$
.

Так как канал диаметром 3,55 мм является нетехнологичным, назначаем диаметр, равный 10 мм, что допустимо по конструктивным и технологическим соображениям.

Общая длина охлаждающих каналов литьевой форме определяется по формуле:

$$l_{\kappa} \ge \frac{F_{M}}{\pi \cdot d_{\kappa}} = \frac{6440}{3,14 \cdot 4} = 0,512 \,\text{m} \,.$$
 (4.22)

4.3.4 Система удаления изделия

При проектировании системы удаления важно учесть, что при сталкивании изделия на его поверхности могут появиться дефекты, а по сечению — внутренние напряжения. Для предотвращения нежелательных последствий необходимо правильно рассчитать усилие сталкивания.

В новой технологии изготовления сталкивание изделий с пуансонов производится сталкивающей плитой по опорной поверхности изделия. Удалить литник помогает центральный выталкиватель.

Для предотвращения смятия опорной поверхности изделия и образования задиров на боковых его поверхностях усилие сталкивания принимаем равным 10 % от общего рассчитанного осевого усилия:

$$P_{pa3M} = 0.1P_0 = 0.1 \cdot 523 = 52.3\kappa H. \tag{4.23}$$

4.4 Расчет толщины стенки рабочего инструмента

Расплав полимера впрыскивается в литьевую форму под давлением. Попадая в гнездо и заполняя его, давление увеличивается до своего максимального значение. При этом оформляющие детали формы должны выдержать такое давление. Для предотвращения прогиба стенок матрицы необходимо произвести расчет ее толщины в зависимости от максимального усилия, создаваемого в полости, которое определяется по формуле:

$$P_{\max} = p_m \cdot K_{\scriptscriptstyle M} \cdot K_{\scriptscriptstyle A} \frac{d_n}{d_m} \cdot K_{\scriptscriptstyle K} ^{\frac{A}{B}}, \qquad (4.24)$$

где K_{κ} – коэффициент, который выбирается в зависимости от формы и конфигурации изделия, для изделий простой формы: K_{κ} = 1,03 ;

 $K_{_{\it I}} = 1,05$ – коэффициент, добавляющий 5% на давление в литниковых каналах формы;

 $K_{_{M}}$ – коэффициент, выбираемый в зависимости от марки полимера, для АБС-пластика: $K_{_{M}}$ = 1,1 [14, табл.12];

 p_{m} – давление, зависящее от толщины детали S и отношения наибольшего размера изделия к этой толщине, т.е. L/S; для S=2,5 мм и L/S=20: $p_{m}=32,0$ MПа [14, табл.11];

А=50мм - диаметр крышки;

В=28,5мм – высота крышки, причем А≥В;

 $d_n = 1,5$ мм – диаметр пальцевого канала [14, табл.13];

 $d_m = 1,2$ мм — диаметр точечного литника [14, табл.14].

Тогда максимальное усилие, создаваемое в полости:

$$P_{\text{max}} = 32 \cdot 10^6 \cdot 1,1 \cdot 1,05^{\frac{1.5}{1.2}} \cdot 1,03^{\frac{50}{28.5}} = 39,2M\Pi a$$

Так как новая технология предусматривает многогнездную форму (шесть гнезд), максимальное давление необходимо увеличить на 10%:

$$P_{\text{max}} = 39,2M\Pi a + 10\% = 43,2M\Pi a$$

Формула определения толщины стенки матрицы выбирается в зависимости от формы последней. Так, для круглой матрицы толщина стенки определяется по формуле:

$$a = \frac{P_{\text{max}} \cdot r}{\sqrt{\Gamma}}, \tag{4.25}$$

где $r = 0.025_M -$ радиус крышки;

- напряжение, которое выбирается по справочнику в зависимости от марки стали, из которой изготовлена матрица, Па; выбираем легированную, термообработанную сталь, для которой $-3.10^8\,\text{Пa}$.

Тогда толщина стенки матрицы:

$$a = \frac{43.2 \cdot 0.025}{300} = 0.0036$$
M.

Необходимо заметить, что толщина стенки в 3,5 мм — это минимальная толщина, которое выдержит рассчитанное максимальное давление полимера. Можно проектировать матрицу с большей толщиной без ущерба экономике технологии, но с меньшей толщиной уже нельзя.

4.5 Расчет исполнительных размеров рабочих инструментов

После литья размеры полученного изделия должны соответствовать размером на чертеже. Однако, если размеры гнезда сделать такими, как и на техническом задании, то изделие получится с меньшими размерами, так как полимер в процессе охлаждения и уплотнения претерпевает усадку, т.е. уменьшение диаметральных и линейных размеров.

Следовательно, исполнительные размеры формующего инструмента необходимо задавать больше на процент средней усадки полимера. Кроме этого требуется задавать допуски на износ рабочих деталей.

Размеры матрицы (высоту и диаметр) определяем по формулам:

$$L_{\scriptscriptstyle M} = \left[L \cdot \left(1 + \frac{x_{cp}}{100}\right) - \Delta_{\scriptscriptstyle U3H}\right]^{+\Delta_{\scriptscriptstyle USC}},\tag{4.26}$$

$$D_{M} = \left[D \cdot \left(1 + \frac{x_{cp}}{100} \right) - \Delta_{u_{3H}} \right]^{\Delta_{ux}}, \qquad (4.27)$$

где $\Delta_{u_{3H}} = (0,02...20)_{MM} -$ допуск на износ оформляющий поверхности детали в процессе эксплуатации литьевой формы; выбирается в зависимости от допуска на изделие и программы выпуска; принимаем;

 Δ_{use} – допуск на изготовление оформляющей детали, принимается на 1-2 класса выше допуска на изделие.

Тогда размеры матрицы:

$$L_{M} = \left[L \cdot \left(1 + \frac{x_{cp}}{100}\right) - \Delta_{u_{3H}}\right]^{+\Delta_{ux}} = \left[28, 5 \cdot \left(1 + \frac{0,5}{100}\right) - 0, 15\right]^{+0,03} = 28, 5^{+0,03} MM$$

$$D_{M} = \left[D \cdot \left(1 + \frac{x_{cp}}{100}\right) - \Delta_{u_{3H}}\right]^{\Delta_{ux}} = \left[50 \cdot \left(1 + \frac{0,5}{100}\right) - 0, 2\right]^{+0,039} = 50,05^{+0,039} MM.$$

Размеры пуансона:

$$l_{n} = \left[l \cdot \left(1 + \frac{x_{cp}}{100}\right) + \Delta_{u_{3H}}\right]_{-\Delta_{u_{3H}}} = \left[26 \cdot \left(1 + \frac{0.5}{100}\right) + 0.1\right]_{-0.03} = 26.23_{-0.03} \, \text{MM},$$

$$(4.28)$$

$$h_{1} = \left[h \cdot \left(1 + \frac{x_{cp}}{100}\right) + \Delta_{u_{3H}}\right]_{-\Delta_{u_{3H}}} = 45.42_{-0.039} \, \text{MM}.$$

$$H_{1} = \left[H \cdot \left(1 + \frac{x_{cp}}{100}\right) - \Delta_{u_{3H}}\right]^{+\Delta_{u_{3H}}} = 24.02^{+0.03} \, \text{MM}$$

$$(4.29)$$

5 Безопасность и экологичность технического объекта

5.1 Конструктивно-технологическая и организационнотехническая характеристика рассматриваемого технического объекта

Таблица 5.1 – Технологический паспорт технического объекта

Технологичес-	Технологи-	Наименование	Оборудование,	Материалы,
кий процесс	ческая	должности	техническое	вещества
	операция,	работника,	устройство,	
	вид	выполняющего	приспособление	
	выполняе-	технологический		
	мых работ	процесс,		
		операцию		
Изготовление	Литье под	Оператор ТПА	Термопластавтомат,	АБС-пластик
пластмассового	давлением		литьевая форма	2020
изделия				

5.2 Идентификация профессиональных рисков

Таблица 5.2 – Идентификация профессиональных рисков

Производственно-	Опасный и /или	Источник опасного и / или
технологическая и/или	вредный	вредного производственного
эксплуатационно-	производственный	фактора
технологическая операция,	фактор	
вид выполняемых работ		
Литье пластмассы под	Физические:	Термопластавтомат, литьевая
давлением	движущиеся машины	форма
	и механизмы;	
	подвижные части	
	производственного	
	оборудования;	
	предвигающиеся	
	изделия, заготовки,	
	материалы.	
Литье пластмассы под	Физические:	Расплавленный полимер, нагретая
давлением	повышенная	поверхность оборудования и
	температура	формы
	поверхностей	
	оборудования,	
	материалов.	
Литье пластмассы под	Химические:	Нагретый до температуры
давлением	токсические через	плавления полимер
	органы дыхания	

5.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков

Таблица 5.3 – Организационно-технические методы и технические средства (технические устройства) устранения (снижения) негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов

Опасный и / или вредный	Организационно-	Средства
производственный фактор	технические методы и	индивидуальной защиты
	технические средства	работника
	защиты, частичного	pweermin
	снижения, полного	
	устранения опасного и /	
	или вредного	
	производственного	
	фактора	
Физические: движущиеся	Инструктаж по технике	Головной убор,
машины и механизмы;	безопасности, ограждение	нарукавники.
подвижные части	литьевой формы в	
производственного	термопластавтомате	
оборудования; предвигающиеся		
изделия, заготовки, материалы.		
Физические: повышенная	Инструктаж по технике	Халат, костюм, сорочка
температура поверхностей	безопасности, тепловая	х/б, тапочки кожаные,
оборудования, материалов.	изоляция нагретого	перчатки вязанные
	оборудования	
	(минеральная вата,	
	стеклоткань, асбест),	
	осуществление	
	техпроцесса в герметично	
	закрытом оборудовании.	
Химические: токсические через	Приточно-вытяжная	Респираторы, полумаски
органы дыхания	вентиляция, совмещенная	
	с воздушной системой	
	отопления	

5.4 Обеспечение пожарной безопасности

5.4.1 Идентификация опасных факторов

Таблица 5.4.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

Участок,	Оборудование	Класс	Опасные факторы	Сопутствующие
подразделение		пожара	пожара	проявления факторов
				пожара
Участок литья	Термопласт-	В	Повышенная	Образующиеся
пластмасс под	автомат		температура	токсичные вещества
давлением			окружающей	и материалы,
			среды; повышенная	попавшие в
			концентрация	окружающую среду
			токсичных	из разрушенных
			продуктов горения	пожаром
			и термического	загрузочных и
			разложения;	разгрузочных
			пониженная	устройств
			концентрация	
			кислорода;	
			снижение	
			видимости в дыму	

5.4.2 Разработка технических средств и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности заданного технического объекта

Таблица 5.4.2 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности

Первичны	Мобильн	Стациона	Средств	Пожарн	Средства	Пожар	Пожарн
е средства	ые	рные	a	oe	индивидуа	ный	ые
пожароту	средства	установки	пожарн	оборудо	льной	инстру	сигнализ
шения	пожароту	системы	ой	вание	защиты и	мент	ация,
	шения	пожароту	автомат		спасения		связь и
		шения	ики		людей при		оповеще
					пожаре		ние.
Огнетуши	Пожар-	Водяные,	Дымо-	Пожар-	Противо-	Пожар	Звуко-
тели (ОП-	ные	газовые и	вые и	ные	газы (ГП-	ные	вые и
100, ОУ-	автомо-	порош-	тепло-	рукава;	7);	багры,	ручные
80);	били;	ковые	вые	пожар-	носилки;	топоры	опове-
песок,	приспо-	установ-	датчи-	ный	защитные	;	щатели о
кошма	соблен-	ки систем	ки;	инвен-	костюмы	штыко	пожаре;
	ные	пожаро-	прием-	тарь;		вые	свето-
	техни-	тушения.	но-	пожар-		лопаты	вые
	ческие		контрол	ные		•	указа-
	средства		ьные	колонки			тели

	при-ры.		«ВЫХО
			Д».

5.4.3 Организационные (организационно-технические) мероприятия по предотвращению пожара

Таблица 5.4.3 – Организационные (организационно-технические) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

соответствии с и взрывоопасных требованиями ПБ. технологических сред 2. «ГОСТ 12.1.004-91.	Наименование технологического процесса, используемого оборудования в составе технического объекта Литье под давлением	- ограничение взрывоопасных материалов и компонентов на рабочем месте; - хранение взрывоопасных материалов и компонентов в соответствии с	технологическому оборудованию с обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред. «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный
--	---	---	---

5.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта

Таблица 5.5.1 – Идентификация негативных экологических факторов технического объекта

Наименование	Структурные	Негативное	Негативное	Негативное
технического	составляющие	экологическое	экологическое	экологическое
объекта,	технического	воздействие	воздействие	воздействие
производственно	объекта,	технического	технического	технического
-технологическо-	производствен-	объекта на	объекта на	объекта на
го процесса	нотехнологи-	атмосферу	гидросферу	литосферу
	ческого			
	процесса			
Литье пластмасс	Термопласт-	Пыли пластмасс,	Сброс в	Загрязнение
под давлением	автомат,	фенол,	водоемы	ПОЧВЫ
	сушильный	формальдегид,	промышлен-	токсичными
	шкаф	углерода оксид,	ных	отходами
		стирол,	неочищенных	производства.
		органические	сточных вод.	
		кислоты, аммиак		

Таблица 5.5.2 – Разработанные организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия заданного технического объекта на окружающую среду

Наименование	Литье пластмасс под давлением
технического объекта	
Мероприятия по	Пылегазоочистные установки:
снижению негативного	аппараты мокрой очистки;
антропогенного	пылеосадительные камеры;
воздействия на атмосферу	циклоны;
	центробежные скрубберы;
	мокрые аппараты ударно-инерционного действия;
	установки каталитического дожигания растворителей.
Мероприятия по	- уменьшение объема сточных вод, за счет организации
снижению негативного	малоотходных и безотходных технологий;
воздействия на	- внедрение системы замкнутого оборотного водоснабжения;
гидросферу	- принудительная очистка сточных производственных вод.
3.6	
Мероприятия по	Совершенствование технологии производства,
снижению негативного	заключающееся в переработке отходов - повторной
воздействия на литосферу	переплавке пластика.

5.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта»

- 1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» приведена характеристика технологического процесса литья пластмасс под давлением, перечислены должность работников, инженерно-техническое оборудование, расходные материалы (таблица 5.1).
- 2. Проведена идентификация профессиональных рисков по осуществляемому технологическому процессу литья под давлением. В качестве опасных и вредных производственных факторов идентифицированы следующие: травматизм, ожоги, токсичность.
- 3. Разработаны организационно-технические методы и технические средства (технические устройства) устранения (снижения) негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов, а именно: инструктажи по технике безопасности, ограждение литьевой формы в термопластавтомате, тепловая изоляция нагретого оборудования; приточновытяжная вентиляция. Подобраны средства индивидуальной защиты для работников (таблица 5.3).
- 4. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технического объекта. Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности (таблица 5.4.1). Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности (таблица 5.4.2). Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте (таблица 5.4.3).
- 5. Идентифицированы негативные экологические факторы (таблица 5.5.1) и разработаны организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия заданного технического объекта на окружающую среду (таблица 5.5.2).

6 Расчет экономических показателей технологии изготовления изделия

6.1 Сравнительный анализ вариантов технологических процессов

Базовый вариант технологического процесса — серийное производство, работа в автоматическом режиме, условия труда нормальные, деталь «Корпус крышки топливного бака» толщиной 3 мм изготавливается методом литья под давлением в шестигнездной (рядной) литьевой форме на оборудовании — термопластавтомате Sound FTN 130 (В). Предлагаемый вариант технологического процесса — серийное производство, работа в автоматическом режиме, условия труда нормальные, деталь «Корпус крышки топливного бака» толщиной 2,5 мм изготавливается методом литья под давлением в шестигнездной (круглой) литьевой форме на оборудовании — термопластавтомате Sound FTN 130 (В).

Таблица 6.1 – Общие исходные данные

Показатели	Обозначение	Значение		
Годовая программа выпуска, комплект	N_{Γ}	100000		
Эффективный фонд времени работы, час:				
— оборудования	Φ_{Θ}	3816		
— рабочего	$\Phi_{\mathfrak{I}.P.}$	1832		
— наладчика	$\Phi_{ m 3.H.}$	1850		
Коэффициент выполнения норм	K_{BH}	1,1		
Коэффициент многостаночного обслуживания	K_{MH}	1,0		
Коэффициент потерь времени на отпуск работников, %	Ko	13,4		
Коэффициент монтажа: — в расчете себестоимости — в расчете капитальных вложениях	$K_{ m MOHT}$	1,1 – 1,25 0,1 – 0,25		
Цена материала, руб./кг.	Цм	61		
Цена отходов, руб./кг. $3,2\%$ от \ensuremath{U}_M	Ц _{ОТХ.}	1,952		
Масса заготовки, кг.	M_3	0,0684 0,0599		
Масса отходов, кг.	M _{OTX}	0,0228	0,0219	

Продолжение таблицы 6.1

Показатели	Обозначение	Значение
Коэффициент транспзагот-ных расходов	K _{T3}	1,035 – 1,05
Коэффициенты доплат по заработной плате (от 3 до 5 разряда):		
до часового фонда зарплаты	Кд	1,08
за профессиональное мастерство	$K_{\Pi\Phi}$	1,06-1,12
за условия труда	Ky	1,12
за вечерние и ночные часы	K _H	1,2
премиальные	$K_{\Pi P}$	1,2
на социальные нужды	K _C	1,27
Итого общий коэффициент доплат $K_{3\Pi \Pi} = K_{\Pi} \cdot K_{\Pi\Phi} \cdot K_{Y} \cdot K_{H} \cdot K_{\Pi P} \cdot K_{C}$	К _{зпл}	2,48
Коэффициент загрузки оборудования по мощности	K _M	0,8
Коэффициент загрузки оборудования по времени	K_{B}	0,7
Коэффициент потерь в сети	K_{Π}	1,03
Коэффициент одновременной работы электродвигателей	Код	0,8 – 1
Выручка от реализации, % от Ц: – изношенного оборудования – изношенной литьевой формы	В _Р В _{Р.И.}	5 55
Норма амортизации, %	H_A	8
Коэффициент общепроизводственных (цеховых) расходов	К _{ЦЕХ}	2,18
Часовая тарифная ставка, руб./час.: — рабочего — наладчика	C_{T} C_{T}	45,25 51,53
Цена электроэнергии, руб./кВт	Цэ	2,11
Цена площади, руб./м ²	Цпл	5500
Норматив экономической эффективности	E _H	0,33
кпд		0,7-0,8

1) Эффективный фонд времени работы оборудования:

$$\Phi_{9} = \mathbf{Q}_{P} \cdot T_{CM} - \mathcal{A}_{IP} \cdot T_{COK} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} - B \cdot \mathbf{C}$$

$$(6.1)$$

где \mathcal{I}_{P} – рабочие дни;

 $T_{\scriptscriptstyle CM}$ — продолжительность смены;

 $\mathcal{I}_{\mathit{\PiP}}$ – праздничные дни;

 $T_{\rm COK}$ — время сокращение в предпраздничный день (1 час);

C – количество смен;

B — коэффициент, учитывающий время на ремонт оборудования.

$$\Phi_9 = (52 \cdot 8 - 8 \cdot 1) \cdot 2 \cdot (-0.05) \approx 3816$$
 vac.

2) Эффективный фонд времени работы рабочего:

$$\Phi_{_{9.P.}} = \frac{\Phi_{_9} \cdot 48\%}{100} = \frac{3816 \cdot 48}{100} \approx 1832 \, uac.$$
(6.2)

Таблица 6.2 – Описание вариантов технологического процесса

Базовый вариант	Проектный вариант
Количество оформляющих полостей – 6.	Количество оформляющих полостей – 6.
Материал изделия – АБС-пластик 2020	Материал изделия – АБС-пластик 2020
Толщина изделия: 3мм	Толщина изделия: 2,5 мм
Объем одного изделия:	Объем одного изделия:
$V_{u_{3\partial}}=19,2c_{M}^{3};$	$V_{us\partial} = 16cM^3;$
Масса одного изделия:	Масса одного изделия:
$m_{u3\partial} = 22 \varepsilon = 0.022 \kappa\varepsilon$	$m_{uso} = 18z = 0.018 \kappa z$
Объем отливки:	Объем отливки:
$Q_0 = 220 cm^3$	$Q_0 = 202 cm^3$
Масса заготовки:	Масса заготовки:
$M_{3A\Gamma} = Q_0 \cdot \rho = 220 \cdot 10^{-6} \cdot 1100 \approx 0.24 \text{ kg}$	$M_{3A\Gamma} = Q_0 \cdot \rho = 202 \cdot 10^{-6} \cdot 1100 \approx 0,22$ кг
Масса отходов:	Масса отходов:
$M_{OTX.} = M_{3A\Gamma} - M_{DET.} \cdot n =$	$M_{OIX} = M_{3A\Gamma} - M_{JET} \cdot n =$
$= 0.24 - 0.022 \cdot 6 = 0.108 \kappa z$	$= 0.22 - 0.018 \cdot 6 = 0.112 \kappa z$

Таблица 6.3 – Эксплуатационные данные оборудования

Наиме	енование	Норма і	времени	Мощ-	Пло- щадь	Цена	Норма обслужи-	
обору	оборудования		Т _{МАШ} , мин.	ность Му, кВт	S_y , M^2	Ц _{оь} , руб.	вания n _{OБC}	
Sound ETN 130	Базовый	0,59	0,47	58	8,16	420000	6	
FTN 130 (B)	Проектный	0,54 0,43		36	8,10	420000	6	

Расчет штучного и машинного времени для базового и предлагаемого вариантов технологического процесса производится, исходя из времени цикла изготовления изделия:

Таблица 6.4 – Исходные данные о литьевых формах

Науманарачна	Стойкость	Цена	
Наименование	Т _{и.ШТ} , циклов	Ц _{ШТ} , руб.	
Литьевая форма шестигнездная, толщина изделия 3 мм	1200000	668159	
Литьевая форма шестигнездная, толщина изделия 2,5 мм	1200000	679354	

6.2 Расчет затрат на изготовление литьевой формы

Таблица 6.5 – Затраты на изготовление новой литьевой формы

	Обозна-	Сумм	іа, руб.	П
Наименование	чение	Базовый	Проектный	Примечание
Материалы	M	217200	_	
Транспортно- заготовительные расходы	T3P	3150	_	1,45% от М
Основная зарплата рабочих $ 3_{\Pi\!\Pi}^{OCH} = C_T \cdot T_H / u $	$3_{\scriptscriptstyle \Pi \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $	88770	2219,20	$C_T = 147,95$ руб / час $T_H/u^F = 600_H/u$ $T_H/u^{IIP} = 15_H/u$
Единый социальный налог	ЕСН	23968	599,20	27% от $3_{\scriptscriptstyle \Pi\!\Pi}^{\scriptscriptstyle OCH}$
Расходы на содержание оборудования	PCO	172249	4306,10	194,04% от $3_{\scriptscriptstyle II,I}^{\scriptscriptstyle OCH}$.
Цеховые расходы	P_{UEX}	162822	4070,50	183,42% от $3_{I\!I\!J\!I}^{OCH}$
Итого: цеховая	C	668159	11195	
себестоимость	$C_{H\!E\!X}$	679354		

Таблица 6.6 – Расчет необходимого количества оборудования, коэффициента загрузки, численности рабочих-операторов и литьевых форм

			ение
Показатели	Расчетные формулы и расчет	Базо-	ателя Про- ектный
Количество оборудования, необходимое для производства годовой программы выпуска, шт.	$n_{OE} = \frac{T_{IJIT} \cdot N_{I}}{\Phi_{9} \cdot K_{BH} \cdot 60}$ $n_{OE}^{E} = \frac{0,59 \cdot 100000}{3816 \cdot 1,1 \cdot 60} = 0,33 \approx 1$ $n_{OE}^{IIP} = \frac{0,54 \cdot 100000}{3816 \cdot 1,1 \cdot 60} = 0,27 \approx 1$	1	1
Коэффициент загрузки оборудования выполнением данной операции	$K_{3} = \frac{n_{OE}^{PACY}}{n_{OE}^{\Pi PMH}}$ $K_{3}^{E} = \frac{0.23}{1} = 0.23$ $K_{3}^{\Pi P} = \frac{0.21}{1} = 0.21$	0,23	0,21
Численность рабочих- операторов, необходимых для производства годовой программы деталей, чел.	$P_{OII} = \frac{T_{IIIT} \cdot N_{\Gamma} \cdot \left(1 + \frac{K_{O}}{100}\right)}{\Phi_{9.P.} \cdot K_{MH} \cdot 60}$ $P_{OII}^{E} = \frac{0,59 \cdot 100000 \cdot \left(1 + \frac{13,4}{100}\right)}{1832 \cdot 1 \cdot 60} = 0,61 \approx 1 \times 2 cmeh \omega = 2$ $P_{OII}^{IIP} = \frac{0,54 \cdot 100000 \cdot \left(1 + \frac{13,4}{100}\right)}{1832 \cdot 1 \cdot 60} = 0,56 \approx 1 \times 2 cmeh \omega = 2$	2	2
Число литьевых форм для выпуска годовой программы, шт.	$n_{IJIT} = \frac{N_{\Gamma}}{T_{II.IJIT}}$ $n_{IJIT} = \frac{100000}{1200000} = 0,08 \approx 1$	1	1

Таблица 6.7 – Расчет капитальных вложений

Ma	Поморожения	Расчетные формулы и	Значение	показателя
№	Показатели	расчет	Базовый	Проектный
1.	Прямые капитальные вложения в оборудование, руб.	$K_{OE} = n_{OE} \cdot \mathcal{U}_{OE} \cdot K_3$ $K_{OE}^E = 1 \cdot 420000 \cdot 0,23$ $K_{OE}^{IIP} = 1 \cdot 420000 \cdot 0,21$	96600	88200
2.	Сопутствующие капиталы	ные вложения, руб.:		
1)	Затраты на доставку и монтаж оборудования, руб.	$K_{M} = K_{OB} \cdot K_{MOHT}$ $K_{M}^{E} = 96600 \cdot 0,25$ $K_{M}^{\Pi P} = 88200 \cdot 0,25$	24150	22050
2)	Затраты на литьевую форму, руб.	$K_{H} = \mathcal{L}_{IJIT} \cdot n_{IJIT}$ $K_{H}^{E} = 668159 \cdot 1$ $K_{H}^{IIP} = 679354 \cdot 1$	668159	679354
3)	Затраты на производственную площадь, руб.	$K_{\Pi\Pi} = n_{OE} \cdot S_{y} \cdot \mathcal{U}_{\Pi\Pi} \cdot K_{3}$ $K_{\Pi\Pi}^{E} = 1 \cdot 8,16 \cdot 5500 \cdot 0,23$ $K_{\Pi\Pi}^{HP} = 1 \cdot 8,16 \cdot 5500 \cdot 0,21$	10322,4	9424,8
	Итого:	$K_{COII} = K_M + K_H + K_{IIJI}$	702631,4	710828,8
3.	Общие капитальные вложения, руб.	$K_{OBIII} = K_{OB} + K_{COII}$	799231,4	799028,8
4.	Удельные капвложения (комплект), руб.	$K_{YJI} = \frac{K_{OBIII}}{N_{\Gamma}}$ $K_{YJI}^{B} = \frac{799231,4}{100000}$ $K_{YJI}^{IIP} = \frac{799028,8}{100000}$	7,99	7,99
5.	Дополнительные капвложения, руб.	$K_{DOII} = K_{OBIII}^{IIP} - K_{OBIII}^{B}$ $K_{DOII} = 799028,8 - 799231,4$	-20)2,6

Таблица 6.8 – Расчет сравнительной себестоимости изготовления детали

		Значение	показателя
Показатель	Расчет и формула	Базовый	Проект- ный
Основные материалы за вычетом отходов, руб.	$M = \mathbf{M}_{3} \cdot \mathcal{U}_{M} \cdot K_{73} - \mathbf{M}_{OTX} \cdot \mathcal{U}_{OTX}$ $M^{B} = 0,24 \cdot 61 \cdot 1,05 - 0,108 \cdot 1,952$ $M^{IIP} = 0,22 \cdot 61 \cdot 1,05 - 0,112 \cdot 1,952$	15,16	13,87
Зарплата рабочих- операторов, руб.	$3_{\Pi\Pi} = \frac{P_{O\Pi} \cdot C_T \cdot \Phi_{3.P.} \cdot K_{3\Pi\Pi} \cdot K_3}{N_T}$ $3_{\Pi\Pi}^E = \frac{2 \cdot 45,25 \cdot 1832 \cdot 2,48 \cdot 0,23}{100000}$ $3_{\Pi\Pi}^{\Pi P} = \frac{2 \cdot 45,25 \cdot 1832 \cdot 2,48 \cdot 0,21}{100000}$	0,95	0,86
Затраты на амортизацию и текущий ремонт оборудования, руб.	$P_{A} = \frac{II_{OB} \cdot \P - B_{P.} : H_{A} \cdot T_{IJIT} \cdot 1,3}{\Phi_{3} \cdot K_{BH} \cdot 60 \cdot 100}$ $P_{A}^{E} = \frac{420000 \cdot \P - 0,05 : 8 \cdot 0,59 \cdot 1,3}{3816 \cdot 1,1 \cdot 60 \cdot 100}$ $P_{A}^{IIP} = \frac{420000 \cdot \P - 0,05 : 8 \cdot 0,54 \cdot 1,3}{3816 \cdot 1,1 \cdot 60 \cdot 100}$	0,1	0,1
Расходы на электроэнергию, руб.	$P_{3} = \frac{M_{y} \cdot T_{MAIII} \cdot K_{OJI} \cdot K_{M} \cdot K_{B} \cdot K_{II} \cdot \mathcal{U}_{3}}{K\Pi \mathcal{U} \cdot 60}$ $P_{3}^{E} = \frac{58 \cdot 0.47 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.7 \cdot 1.03 \cdot 2.11}{0.8 \cdot 60}$ $P_{3}^{IIP} = \frac{58 \cdot 0.43 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.7 \cdot 1.03 \cdot 2.11}{0.8 \cdot 60}$	0,69	0,63
Расходы на литьевую форму, руб.	$P_{H} = \frac{\mathcal{U}_{HIT} \left(-B_{P.H.} \right)}{T_{H.HIT}}$ $P_{H}^{E} = \frac{668159 \cdot \left(-0.55 \right)}{1200000}$ $P_{H}^{\Pi P} = \frac{679354 \cdot \left(-0.55 \right)}{1200000}$	0,25	0,26

Продолжение таблицы 6.8

		Значение	показателя
Показатель	Расчет и формула	Базовый	Проект- ный
Расходы на содержание и эксплуатацию производственных площадей, руб.	$P_{\Pi\Pi} = \frac{S_{y} \cdot n_{OB} \cdot \mathcal{U}_{\Pi\Pi} \cdot K_{3}}{N_{\Gamma}}$ $P_{\Pi\Pi}^{B} = \frac{8,16 \cdot 1 \cdot 5500 \cdot 0,23}{100000}$ $P_{\Pi\Pi}^{\Pi P} = \frac{8,16 \cdot 1 \cdot 5500 \cdot 0,21}{100000}$	0,1	0,09
Расходы на зарплату на- ладчика, руб.	$\begin{split} 3_{HAJI} &= \frac{n_{OE} \cdot C_T \cdot \Phi_{3.H.} \cdot K_{3\Pi J} \cdot K_3}{n_{OEC} \cdot N_{\Gamma}} \\ 3_{HAJI}^E &= \frac{1 \cdot 51,53 \cdot 1850 \cdot 2,48 \cdot 0,23}{6 \cdot 100000} \\ 3_{HAJI}^{\Pi P} &= \frac{1 \cdot 51,53 \cdot 1850 \cdot 2,48 \cdot 0,21}{6 \cdot 100000} \end{split}$	0,09	0,08
Итого: Техно- логическая себестоимость, руб.	$C_{TEX} = M + 3_{\Pi\Pi} + P_A + P_3 + P_M + P_{\Pi\Pi} + 3_{HA\Pi}$	17,34	15,89
Цеховые рас- ходы, руб.	$P_{L\!\!\!/\!$	2,07	1,87
Всего: Цеховая себе- стоимость, руб.	$C_{IJEX} = P_{IJEX} + C_{TEX}$ $C_{IJEX}^{B} = 7,361 + 2,96$ $C_{IJEX}^{IIP} = 6,275 + 2,42$	19,41	17,76

Таблица 6.9 – Структура себестоимости

Наименование затрат	Сумма	а, руб.
ттаименование затрат	Базовый	Проектный
Материалы	15,16	13,87
Основная зарплата	1,04	0,94
Расходы на содержание оборудование	0,1	0,1
Расходы на электроэнергию	0,69	0,63
Расходы на литьевую форму	0,25	0,26
Расходы на произв. площадь	0,1	0,09
Цеховые расходы	2,07	1,87
Цеховая себестоимость	19,41	17,76

Таблица 6.10 – Расчет экономической эффективности

Показатель	Расчет и формула	Значение показателя		
Условно годовая экономия от снижения себестоимости, руб.	$ \beta_{yT} = C_{IJEX}^{B} - C_{IJEX}^{\Pi P} N_{\Gamma} $ $ \beta_{yT} = 9,41-17,76 1000000 $	165	5000	
Приведенные затраты, руб.	$3_{\Pi P} = C_{\Pi EX} + E_H \cdot K_{V / I}$ $3_{\Pi P}^E = 19,41 + 0,33 \cdot 7,99$ $3_{\Pi P}^E = 17,76 + 0,33 \cdot 7,99$	22,05	20,4	
Срок окупаемости капвложений, год	$T_{OK} = \frac{K_{BB}}{9_{yT}} = \frac{H_{um}^{np} - H_{um}^{\delta}}{9_{yT}}$ $T_{OK} = \frac{11195}{165000} = 0,07 \approx 1$		1	
Годовой экономический эффект, руб.	$ \beta_{\Gamma} = \mathbf{Q}_{\Pi P}^{B} - 3_{\Pi P}^{\Pi P} N_{\Gamma} $ $ \beta_{\Gamma} = \mathbf{Q}_{2,05} - 20,4 100000 $	165	5000	

6.3 Вывод по разделу «Расчет экономических показателей технологии изготовления изделия»

В результате внедрения нового технологического процесса изготовления детали «Корпус крышки топливного бака» себестоимость продукции снизилась с 19,41 руб. до 17,76 руб. на 1,65 руб. (8,5%) за счет экономии материала.

Условно годовая экономия от снижения себестоимости составляет 165000рублей, экономический эффект от внедрения нового проекта составил 165000 рублей при сроке окупаемости литьевой формы в течение одного года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для достижения цели в бакалаврской работе были решены следующие задачи:

- 1. Спроектирована новая технология изготовления изделия «Крышка бака топлива», которая представляет собой литье АБС-пластика под давлением. За цикл изготавливается шесть изделий. Толщина крышки уменьшена на 2,5 мм, а литниковая система заменена с рядной на круговую, что тем самым снижает расход материала и позволяет получать изделия с одинаковыми свойствами.
- 2. Для новой технологии изготовления изделия применяется то же оборудование, что и для существующей технологии изготовления, а именно термопластавтомат Sound FTN 130 (В), энергосиловые параметры которого не превышают расчетных параметров в бакалаврской работе.
- 3. Спроектирована форма для литья изделия «Крышка бака топлива», произведены расчеты всех систем формы, расчеты на прочность деталей формы, исполнительные размеры формующего инструмента, толщина стенки матрицы. Кроме этого, рациональным образом спроектированы литниковые каналы, газоотводящие каналы и каналы охлаждения.
- 4. Доказана безопасность и экологичность новой технологии изготовления изделия. Представлены вредные и опасные факторы, которые встречаются при производстве изделий из пластмасс, а именно при литье под давлением. Рассмотрены мероприятия по технике безопасности.
- 5. В бакалаврскую работу входит раздел по экономической целесообразности внедрения новой технологии изготовления изделия. Доказана экономическая эффективность. Годовой эффект составляет 165000 рублей при сроке окупаемости 12 месяцев.

СПИСОК ИСПОЛУЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Александрова, Н.В. Экономика машиностроительного производства: Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы / Н.В. Александрова. – Тольятти: ТГУ, 2007. – 26с.
- 2. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3т. Т. 1. 8-е изд., перераб. и доп. / В.И. Анурьев. М. : Машиностроение, 2001. 920 с.
- 3. Белкин, И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего машиностроителя / И.М. Белкин. М.: Машиностроение, 1985. 320 с.
- 4. Видгоф, Н.Б. Основы конструирования литьевых форм для термопластов / Н.Б. Видгоф. М. : Машиностроение, 1979. 264 с.
- 5. Горина, Л.Н. Раздел выпускной квалификационной работы «Безопасность и экологичность технического объекта». Уч.-методическое пособие / Л.Н. Горина. Тольятти: ТГУ, 2016. –22 с.
- 6. Егоров, А.Г. Правила оформления выпускных квалификационных работ по программам подготовки бакалавра и специалиста: учебнометодическое пособие / А.Г. Егоров, В.Г. Виткалов, Г.Н. Уполовникова, И.А. Живоглядова. Тольятти, 2012. 135 с.
- 7. Казаков, С.И. Производство пресс-форм и штампов / С.И. Казаков, А.А. Холмов. Тольятти: Ника, 2004г. 27 с.
- 8. Калиничев, Э.Л. Высокие технологии в полимерных материалах: модифицирующие концентраты / Э.Л. Калиничев, М.Б. Саковцева // Международные новости мира пластмасс. 2005. Вып. 7–8. С. 48–51.
- 9. Крыжановский, В.К. Производство изделий из полимерных материалов / В.К. Крыжановский. СПб. : Профессия, 2008. 465с.
- 10. Кулезнев, В.Н. Смеси и сплавы полимеров / В.Н. Кулезнев. СПб. : Научные основы и технологии, 2013. 216 с.
- 11. Мэллой, Р.А. Конструирование пластмассовых изделий для литья под давлением / Р.А. Мэллой. СПб. : Профессия, 2006. 512 с.

- 12. Освальд, Т. Литье пластмасс под давлением / Т. Освальд, Л.-Ш. Тунг, П.Дж. Грэманн. СПб. : Профессия, 2006. 712 с.
- 13. Пантелеев, А.П. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс / А.П. Пантелеев, Ю.М. Шевцов, И.А. Горячев. М.: Машиностроение, 1986. 400 с.
- 14. Фетисова, Т.С. Изготовление пластмассовых изделий: Учебнометод. пособие к выполнению курсового проектирования / Т.С. Фетисова. Тольятти: ТГУ, 2007. 62 с.
- 15. Фетисова, Т.С. Проектирование литьевых форм для изготовления пластмассовых изделий Учебное пособие по дисциплине «Изготовление пластмассовых изделий» / Т.С. Фетисова. Тольятти: ТГУ, 2012. 113 с.
- 16. Чалая, Н.М. Модификация свойств и крашение пластмасс при литье под давлением / Н.М. Чалая // Пластические массы. 2003. Вып. 4. С. 3—6.
- 17. Forstner, R. A novel dilatometer for PVT measurements of polymers at high cooling and shear rates / R. Forstner, G.W.M. Peters, H.E.H. Meijer // Int. Polym. Proc. 2009. V. 24, No 2. P. 114–121.
- 18. Isayev, A.I. Volumetric and anisotropic shrinkage in injection molding of thermoplastics / A.I. Isayev, K. Kwon // Injection molding: Technology and fundamentals. 2009. P. 779–808.
- 19. Osswald, T. A. Polymer processing: Modelling and simulation / T. A. Osswald, J. P. Hernandes-Ortiz. Munich, Cincinnati: Hanser Publishers, Hanser Gardner Publications, 2006. 633 p.
- 20. Patcharaphun, S.The effect of thickness on the weldline strength of injectionmolded thermoplastic composites / S. Patcharaphun, P. Jariyatammanukul // Polymer Plast. Tech. Eng. 2010. V. 49. P. 1305–1309.
- 21. Utracki, L.A. Pressure-volume-temperature dependencies of polystyrenes / L.A. Utracki // Polymer. 2005. V. 46. P. 11548–11556.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

	формат	Зана	7803.	(Обозни	7 <i>42H</i>	We	Наименован	We	Кол	Приме: Чание
Терв примен								Документац	<u>ИЯ</u>		
(Jepi	A1			19.5P.COI	МДиРП.	2 1 9.6	1.00.000B0	Вид общий			
								<u>Сборочные еди</u>	<u>НИЦЫ</u>		
			1					Загрузочное устр	ойство	1	
Capada. Na			<u>2</u>				.61.02.000			1	
Sipat			3				<u>.61.03.000</u>			1	
			4					Нагревательный з	ЭЛЕМЕНТ	4	
			5					Гидропривод		1	
			6					Обратный клапан		1	
			/					Наконечник черв.		1	
			8					Сопло литьевой г		1	
_	4							Неподвижная пли	ΙΠΩ	1	
200								Направляющая		2	
Подп. и дата							9.61.11.000	1		1_	
igg.			12				<i>9.61.12.000</i>			1	
			13					Подвижная плити	7	1	
Ίζ			14					Направляющая		2	
на. № дубл			<i>15</i>					Рычажный механь		1	
NHQ NHQ			<i>16</i>					Гидравлический д	<i>132/</i> 1	1	
ω\/	┖		<i>17</i>					Плита задняя		1	
QH/N			18	19.5P.CO	МДиРІ	7.219	<i>9.61.18.000</i>	Электродвигате	ЛЬ	1	
Взам ина №			<i>19</i>	19.5P.CO	МДиРІ	7.219	<i>9.61.19.000</i>	Насос		1	
Β			20	19.6P.CO	МДиРГ	7.219	.61.20.000	Трубопровод высокого	давления	1	
מנונ			21	19.БР.СО	МДиРІ	7.219	<i>9.61.21.000</i>	Трубопровод низкого	давления	1	
u d			22	19.5P.CO	МДиРГ	7.219	.6 <i>1.22.000</i>	Станина		1	
Лада и дата	Изм	Λυι	Т	№ докум.	Подп	Дата	19.5P.L	ГОМДиРП.21:	9.61.00	0.0	OOBL
χQ	Pas	грай	1	А <i>скеров</i>	. 10011		Комплои	с оборудования:	Лит	/lucm	Λυςποι
MHB. N ^o nada	<i>Π</i> ρι	ID.		<u>Иенбергер</u>			NUMINIEKO MPNMNN	_ บบบµฐบบบนกนภ: ก/ก/กกกกกกก	7/	-1 -4, V	<u>2</u> //M
MAG.			_	20p0b			Sound	nnacmäßmomam d FTN 130 (B)			''' 1 1501
Z	<i>9</i> m	lî.	E	<u>ЛЬЦОВ</u>			Копирав		Ζ <i>μ. ι</i> Φαρ		- 15U 1 A4

Рисунок А.1 – Спецификация на оборудование (лист 1) ПРИЛОЖЕНИЕ А

	формат	Зана	/J03.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме чание
	6		23	19.БР.СОМДиРП.219.61.23.000 .	Зибчатая передача	1	
			24	19.БР.СОМДиРП.219.61.23.000 J 19.БР.СОМДиРП.219.61.24.000 J	- Гидродвигатель	1	
			25	19.БР.СОМДиРП.219.61.25.000 I	Гидропривод	1	
			26	19.БР.СОМДиРП.219.61.26.000 I	Концевой выключатель	1	
			27	19.БР.СОМДиРП.219.61.27.000 /	Линейка концевого выключателя	1	
	Ш						
200							
и дата	Ш						
Tođn.							
<u></u>	Щ						
ζίζυ	Ш						
IHA Nº AYÓN	Ш						
	Ш						
<i>₀</i> /√							
UHG	Ш						
Вэам	Щ						
	Ц						
дата	Ц						
2	Щ						
Nodn	Ц						
2	Ц						
№ подл	Ш						
MHB Nº			<i>.</i>	Nº đokum. Nođn. Dama 19.5P.CC	ЛМДиРП.219.61.00.U	$\eta \eta f$	BO 🗓

Рисунок А.2 – Спецификация на оборудование (лист 2) ПРИЛОЖЕНИЕ Б

	формат	Зана	703.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме чание
Терв, примен					<u>Документация</u>		
/PPA	AO			19.БР.СОМДиРП.219.62.00.000СБ	Сборочный чертеж	3	
					<u>Сборочные единицы</u>		
Sipab. Nº		+	1	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.001	Хвостовик	1	
Ŋ					<u>Детали</u>		
			2	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.002		4	
	Н	+	3	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.003 19.БР.СОМДиРП.219.62.00.004		4	
	${\mathbb H}$	+	<i>4 5</i>	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.004	,	4	
dama	Н	+		17.D1 .C011Hul 11.217.02.00.005	отупка направллющал Ступенчатая	4	
Подп. и дата	Н		6	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.006		1	
700	П	T	7	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.007		1	
ξ	┨		8	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.008	Кольцо	1	
на № дубл			9	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.009	Цетральный толкатель	1	
JHQ /			10	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.010	Шайба опорная	4	
~ ⊗\	Ш		11	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.011	Основание подвижное	1	
Вэам ина №			12	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.012	Траверса	2	
ЭОМ			13	<i>19.БР.СОМДиРП.219.62.00.013</i>	Штифт	2	
B			14	<i>19.БР.СОМДиРП.219.62.00.01</i> 4	Брус	1	
מנונ			1 5	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.015		1	
Пода, и дата			16	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.016	Колонка возврата	4	
Noda	Изм.	Λυς	П	№ докум Подл. Дата 19.5P.U	СОМДиРП.219.62.00	1.00	ОСБ
Инв. N ^о подл.		ραδ.	Α	скеров Генбергер ЛИПЫ	ьевая форма Лит. Повления изделия	/ <u>lucm</u> 1	2
MHB A	Н.К. Уті				T 0 //	rry, Mcn	ИМ, -1501

Рисунок Б.1 – Спецификация на литьевую форму (лист 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

	Формат	Зана	1803.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме чание
	Ť		<i>17</i>	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.017	Плита сталкивающая	1	
	П			19.БР.СОМДиРП.219.62.00.018		4	
				19.БР.СОМДиРП.219.62.00.019		1	
			20	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.020	Основание неподвижное	1	
			21	19.БР.СОМДиРП.219.62.00.021	Втулка направляющая	4	
			22	<i>19.БР.СОМДиРП.219.62.00.022</i>	Кольцо	1	
			23	<i>19.БР.СОМДиРП.219.62.00.023</i>	Втулка литниковая	1	
				<i>19.БР.СОМДиРП.219.62.00.02</i> 4		4	
				<i>19.БР.СОМДиРП.219.62.00.025</i>		6	
			26	<i>19.БР.СОМДиРП.219.62.00.026</i>	Пуансон	6	
			27	<i>18.БР.СОМДиРП.219.62.00.027</i>	Штуцер	8	
					Стандартные изделия		
			28		Винт M8-6qx20 ГОСТ11738-84	8	
7			29		Винт М10-6дх25 ГОСТ11738-84	10	
gam			30		Винт М12-6дх30 ГОСТ11738-84	6	
Тодп. и дата			31		Винт М12-6qх110 ГОСТ11738-84	4	
0//			32		Рым-болт M12 ГОСТ 4751-73	1	
λίζου	Ш						
MHC Nº CYCA							
-	Н	_					
§ ₹	\vdash						
M UHD M	\vdash						
Взам	H						
Þ	\vdash						
дата	\vdash						
u upay	Н						
2/	$\ $						
N" noda							
N DHQ N	11	0	_	№ докум <i>Подп.</i> Дата 19.БР.СС	ОМДиРП.219.62.00.0	00	<u>СБ</u>

Рисунок Б.2 – Спецификация на литьевую форму (лист 2)