МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет» <u>Институт машиностроения</u>

(наименование института полностью)

Кафедра «Оборудование и технологии машиностроительного производства»

(наименование кафедры)

15.03.01 «Машиностроение»

(код и наименование направления подготовки)

<u>Технологии, оборудование и автоматизация</u> <u>машиностроительных производств</u>

(профиль)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему Технологический процесс изготовления диска вариатора

Студент(ка)	Еремин С.Д.	
•	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Руководитель	Гуляев В.А.	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Консультанты	Виткалов В.Г.	
•	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	Дерябин И.В.	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
	Краснопевцева И.В.	
	(И.О. Фамилия)	(личная подпись)
Допустить к защ	ите	
Ваведующий кафе	едрой	
к.т.н, доцент	<u></u>	Н.Ю. Логинов
	(личная подпись)	
	«»	2017 г.

Тольятти 2017

КИДАТОННА

Технологический процесс изготовления диска вариатора

Бакалаврская работа. Тольятти. Тольяттинский государственный университет, 2017.

В бакалаврской работе рассмотрены вопросы проектирования технологического процесса изготовления диска вариатора в условиях среднесерийного производства

Ключевые слова: деталь, заготовка, технологический процесс, режущий инструмент, технологическая оснастка, станок, режимы резания, нормы времени, экономический эффект.

Данная работа содержит пять разделов. Во введении содержится цель работы, в заключении – результаты выполнения данной работы

В первом разделе работы выполнен анализ служебного назначения нашей детали, анализ технологичности, проанализирован базовый техпроцесс и определены пути совершенствования техпроцесса.

Во втором разделе выполнена технологическая часть работы, где выполнена разработка проектного технологического процесса, который включает в себя: выбор типа производства, расчет заготовки, определение схем базирование, проектирование технологического маршрута, выбор средств технического оснащения, а также необходимые расчеты – припусков, режимов резания, норм времени.

В третьем разделе выполнены конструкторские расчеты двух приспособлений – станочного и контрольного.

Четвертый и пятый раздел бакалаврской работы посвящены вопросам безопасности, экологичности и экономической эффективности работы.

Объем работы составляет: 78 страниц, 14 таблиц, 6 рисунков и графической части, содержащей 8,5 листов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Описание исходных данных	5
2 Технологическая часть работы	13
3 Проектирование станочного и контрольного приспособлений	38
4 Безопасность и экологичность технического объекта	44
5 Экономическая эффективность работы	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	57
ПРИЛОЖЕНИЯ	59

ВВЕДЕНИЕ

Одной из ведущих отраслей промышленности нашей страны является машиностроение.

Основное значение для технического перевооружения и совершенствования отраслей народного хозяйства имеет развитие машиностроения, всемерное форсирование производства автоматических линий и машин, средств автоматизации, механики, электроники, точных приборов.

При совершенствовании промышленного производства деталей машин и механизмов необходимо использовать различные технологические средства, которые обеспечат выпуск продукции необходимого качества, в заданном количестве и в максимально короткие сроки.

Данная бакалаврская работа посвящается разработке технологического процесса изготовления детали «диск вариатора».

работы Целью является проектирование совершенно нового прогрессивного технологического процесса изготовления детали при среднесерийном производства, увеличение обработки, типе качества понижение себестоимости обработки, применение новейших разработок в области технологии машиностроения.

1 Описание исходных данных

1.1 Анализ служебного назначения детали

1.1.1 Описание конструкции узла, в который входит деталь

Данная деталь является диском, устанавливается в вариаторе АК-185 и предназначена для установки сопрягаемых деталей и передачи крутящего момента с вала на ременную передачу.

Узел, в состав которого входит данная деталь, приводится на рисунке 1.1

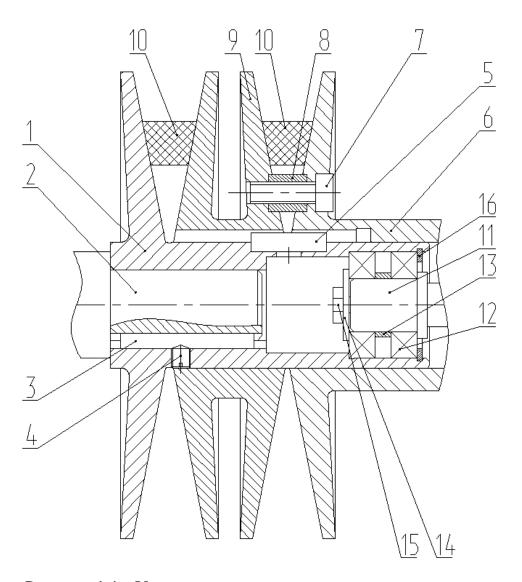


Рисунок 1.1 - Узел, в состав которого входит деталь

Диск 1 (рисунок 1.1) напрессовывается на вал 2 на шпонке 3. Шпонка 3 и вал 2 фиксируются двумя винтами 4. На диске 1 на шпонке 5 установлен диск наружный 6, который крепится винтами 7 с втулками 8 к диску 9. В канавке между дисками 1 и 9 и дисками 6 и 9 установлены ремни клиновые 10.

В отверстии диска 1 на валу 11 установлены два подшипника 12, между которыми установлена распорная втулка 13. Внутреннее кольцо левого подшипника фиксируется с помощью шайбы 14, которая болтом 15 крепится к валу 11. Внешнее кольцо правого подшипника фиксируется стопорным кольцом 16, установленном в канавке диска 1.

1.1.2 Анализ материала детали

Материал диска вариатора: сталь 19ХГН ГОСТ 4543-71

Проанализируем химический состав и механические свойства рассматриваемой стали 19XГН ГОСТ 4543-71.

Химический состав стали 19ХГН ГОСТ 4543-71:

- Углерод (C) = 0.16-0.21%
- Хром (Cr) = 0.8-1.1%
- Марганец (Mn) = 0,7-1,1%
- Кремний (Si) = 0,17-0,37%
- Никель (Ni) = 0.8-1.1%
- Cepa (S), не более 0,035%
- Фосфор (Р), не более 0,035%

Механические свойства стали 19ХГН ГОСТ 4543-71:

- Твердость по Бринеллю = 220 НВ
- Относительное удлинение при разрыве $\delta_5\!=\!7\%$
- Относительное сужение ψ=40%
- Ударная вязкость $KCU = 69 \, \text{Дж/см}^2$
- Кратковременный предел прочности $\sigma_{\scriptscriptstyle B}\!\!=\!\!1180~M\Pi a$
- Предел текучести, определяемый при остаточной деформации σ_T = 930 МПа

1.1.3 Классификация поверхностей детали по служебному назначению

Произведем классификацию поверхностей детали, согласно их служебному назначению, для этого пронумеруем все поверхности детали, рисунок 1.2.

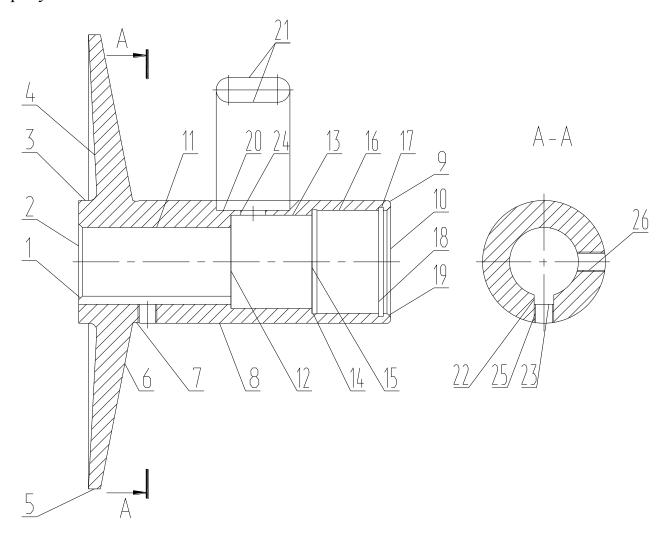


Рисунок 1.2 - Систематизация поверхностей

Классифицируем поверхности детали:

- исполнительные поверхности выполняют служебное назначение детали поверхности 21, 22;
- основные конструкторские базы, поверхности ориентирующие данную деталь в узле поверхности 11, 16;
- вспомогательные конструкторские базы определяют положение других деталей присоединяемых к рассматриваемых поверхности 2, 6, 8, 25, 26, 20, 18, 15;

- свободные поверхности остальные.
- 1.2 Анализ технологичности конструкции детали
- 1.2.1 Анализ количественных показателей технологичности
- 1.2.1.1 Коэффициент, анализирующий унификацию поверхностей

$$K_{\text{yh.}} = n_{\text{yh.}} / \Sigma n, \qquad (1.1)$$

где $n_{\text{ун.}}$ - сумма поверхностей, которые унифицированы;

 Σ n - число всех поверхностей детали.

 $K_{yh.} = 1$, технологичность выполнена.

1.2.1.2 Коэффициент, анализирующий шероховатости поверхностей

$$K_{\text{inp.}} = \frac{1}{K_{\text{cp.}}},\tag{1.2}$$

где $Б_{cp.}$ - усредненное значение шероховатости, которое определяется по формуле:

$$S_{cp.} = \frac{S_{ni}}{\Sigma n_i}, \tag{1.3}$$

где S_{ni} – число конкретной шероховатости;

 $\Sigma n_i\,$ – число поверхностей с конкретной шероховатостью.

$$B_{cp.} = (5\cdot1,25+2\cdot3,2+19\cdot6,3)/26 = 5,1$$
 мкм

$$K_{\text{imp.}} = 1/5, 1 = 0,2$$

 $K_{\text{шр.}} < 0.32$, технологичность выполнена.

1.2.1.3 Коэффициент, анализирующий точность

$$K_{TYL} = 1 - \frac{1}{A_{cp.}},$$
 (1.4)

где $A_{cp.}$ - усредненная точность выполнения детали, она определяется по формуле:

$$A_{cp.} = \frac{A_{ni}}{\Sigma ni}, \qquad (1.5)$$

где A_{ni} – конкретный квалитет точности;

 Σn_i — число поверхностей с конкретной точностью.

$$A_{cp.} = (1.6 + 3.7 + 1.8 + 2.9 + 4.10 + 2.12 + 13.14)/26 = 11,5$$

$$K_{TYL} = 1 - 1/11, 5 = 0.91$$

 $K_{T4} > 0.85$, технологичность выполнена.

1.2.2 Качественный анализ технологичности

Исходя из конструкции рассматриваемой детали и ее материала, в качестве заготовки возможно применение нескольких вариантов:

- методом горячей объемной штамповки;
- из круглого проката нормальной точности.

Выбор производится далее на основании экономического расчета. Конфигурация наружного контура детали не вызывает трудностей при получении заготовки.

Чертеж детали выполнен по всем стандартами, все данные для ее изготовления есть.

На чертеже детали «Диск вариатора» присутствует вся необходимая для ее изготовления информация.

Деталь может быть обработана по типовому техпроцессу. Все поверхности имеют удобный доступ для обработки.

Параметры точности и шероховатости детали нормально обеспечиваются на обычном оборудовании и соответствуют назначению детали.

Доступ к местам обработки и контроля свободный.

Анализируя эти данные, делаем вывод, что конструкция детали является технологичной.

1.3 Анализ базового варианта техпроцесса

Целью данного анализа является выявление недостатков заводского техпроцесса (TП).

1.3.1 Технологический маршрут базового техпроцесса

Рассмотрим базовый техпроцесс, выполним его анализ для выявления основных его недостатков.

Основные характеристики заводского техпроцесса приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технологическая характеристика заводского техпроцесса

	СТО						
Номер наименование	Оборудован	Осн	астка				
операции ие		Режущий инструмент	Приспособления				
1	2	3	4				
005 Заготовительная							
010 Токарная	16K20	Резец проход. Т5К10	Патрон 3-х кулачковый				
		Резец подрез. Т5К10					
		Сверло спирал. Р6М5					
		Резец расточной. Т5К10					
015 Токарная чистовая	16K20	Резец проход. Т15К6	Патрон 3-х кулачковый				
		Резец подрез. Т15К6					
		Резец расточной. Т15К6					
		Резец канав. Т15К6					
020 Круглошлифовальная	3M151	Шлиф. круг	Патрон цанговый				
025	3K227B	Шлиф. круг	Патрон цанговый				
Внутришлифовальная							
030 Слесарная							
(разметочная)							
035 Долбежная	7Д430	Резец долбеж. Р6М5	Приспособление специальное				
040 Фрезерная	6P11	Фреза концевая. Р6М5	Приспособление специальное				
045 Сверлильная	2P135	Сверло центров. Р6М5	Приспособление специальное				
		Сверло спирал. Р6М5					

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4
050 Слесарная		Метчик машин. Р6М5	
		Напильник, шкурка	
055 Моечная	KMM		
060 Контрольная			
065 Термическая			
(цементация, закалка)			
070 Круглошлифовальная	3M151	Шлиф. круг	Патрон цанговый
075 Торцешлифовальная	3Б153Т	Шлиф. круг	Патрон цанговый
080 Внутришлифовальная	3K227B	Шлиф. круг	Патрон мембранный
085 Моечная	КММ		
090 Контрольная			

1.4 Задачи работы. Пути совершенствования техпроцесса

1.4.1 Недостатки базового техпроцесса

Опишем основными недостатками базового техпроцесса:

- оборудование соответствует единичному и мелкосерийному производству универсальные станки с низкой производительностью;
- так как заготовка пруток, то большое время тратится на ее обработку на токарной черновой операции;
 - неоптимальная структура сверлильной и фрезерной операции;
 - нарезание резьбы производится вручную на слесарной операции;
 - большое время на слесарной операции по разметке отверстий и пазов;
- на слесарной операции удаляются заусенцы вручную по всему контуру детали, что приводит к большому штучному времени;
 - низкопроизводительный универсальный инструмент;
- применяемая технологическая оснастка преимущественно с ручным зажимом, что увеличивает вспомогательное время на установку и закрепление заготовки.
- применяемые контрольно-измерительные средства не оптимальны, что увеличивает вспомогательное время на приемы контроля.

1.4.2 Пути совершенствования техпроцесса, задачи бакалаврской работы

Опишем задачи бакалаврской работы и пути совершенствования техпроцесса;.

- использовать оптимальные высокопроизводительные станки с ЧПУ, полуавтоматы.
- выбрать оптимальный метод получения заготовки на основании расчета, припуски на обработку рассчитать аналитическим методом;
- вместо долбежной операции применить более дешевую протяжную операцию;
- применить вертикально-фрезерный станок с ЧПУ с поворотным столом, что позволит обработать все отверстия, резьбу и пазы детали за одну операцию;
- применение станков с ЧПУ исключает разметочную слесарную операцию;
- для удаления заусенцев применим электрохимический метод на станке 4407, что позволит уменьшить штучное время на слесарную операцию;
- подобрать наиболее оптимальный высокопроизводительный режущий инструмент;
- применить специальную и специализированную высокопроизводительную оснастку;
- применить высокопроизводительные контрольные приспособления, исходя из выбранного типа производства;
- повысить производительность лимитирующих операций и стойкость инструмента, используя последние достижения науки и техники;
- спроектировать патрон токарный цанговый с механизированным приводом.
 - спроектировать контрольное приспособление для контроля биения;
- выполнить анализ техпроцесса принимая во внимание безопасность и экологичность, уменьшить воздействие опасных и вредных факторов;
- выполнить экономический расчет эффективности применяемых технологических операций.

2 Технологическая часть проекта

2.1 Выбор типа производства

Для разных типов производства существуют разные подходы к дальнейшей разработки техпроцесса.

Согласно рекомендаций [9, с. 24, табл. 31] исходя из массы детали 2,5 кг, принимая во внимание годовую программу выпуска $N_r = 10000$ шт/год, при этом тип производства принимаем как среднесерийный.

2.2 Выбор и проектирование заготовки

2.2.1 Выбор вариантов проектирования исходной заготовки

Заготовкой для детали «диск», учитывая ее конфигурацию и физикотехнологические свойства стали (сталь 19ХГН) может служить:

- а) штамповка;
- б) прокат.

Определим параметры исходных заготовок:

Масса штампованной заготовки $M_{\text{шт.}}$, кг, приблизительно равна:

$$\mathbf{M}_{\text{IIIT.}} = \mathbf{M}_{\text{дет.}} \cdot \mathbf{K}_{\text{p.}}, \tag{2.1}$$

где $M_{\text{дет.}}$ – масса готовой детали, кг;

 $K_{p.}$ – коэффициент формы детали, устанавливается по [11, с. 23], $K_{p.}$ = 2.

$$M_{\text{iiit.}} = 2.5 \cdot 2 = 5.00 \text{ kg}$$

Параметры заготовки будем принимать по ГОСТ 7505-89 [8]:

Оборудование для штамповки - КГШП, нагревать заготовку будем с помощью индукционных нагревателей, принимаем класс точности заготовки ТЗ [8, с.28], принимаем группу стали как М2 [8, с.8], принимаем степень сложности заготовки как СЗ [8, с. 29].

Массу заготовки из проката $M_{\text{пр.}}$ будем определять согласно формуле:

$$M_{np.} = V_{np.} \cdot \rho , \qquad (2.2)$$

где $V_{\text{пр.}}$ – объем данного проката, мм³;

 ρ - плотность материала заготовки из проката, кг/мм 3 .

Так как форма заготовки, принимаемая для изготовления из сортового проката для детали типа тела вращения - цилиндр, у него диаметр d_{np} , мм и его длина l_{np} , мм будет равна:

$$d_{\text{пр.}} = d_{\text{д.}}^{\text{Max}} \cdot 1,05,$$
 (2.3)

$$1_{\text{пр.}} = 1_{\text{д.}}^{\text{max}} \cdot 1,05,$$
 (2.4)

где $d_{\text{д.}}^{\text{мах}}$ – наибольший диаметр детали, мм;

 $d_{\text{nd.}} = 185 \cdot 1,05 = 194.3 \text{ MM}$

 $l_{\text{np.}} = 127 \cdot 1,05 = 133.4 \text{ MM}$

По этим данным по ГОСТ стандарт. значение будет равно: $d_{np.} = 200\,$ мм.

$$l_{\text{пр.}} = 133.4$$
 мм.

Произведем определение объема элементов заготовок V, mm^3 формы цилиндра как:

$$V_{II.} = \pi \cdot d_{III.}^2 \cdot l_{IIII.} / 4$$
 (2.5)

 $V_{ii.} = 3,14 \cdot 200^2 \cdot 133.4/4 = 4188760 \text{ mm}^3$

$$M_{\text{пр.}} = 4188760 \cdot 7,85 \cdot 10^{\text{-6}} = 32.88 \ \text{kg}$$

В результате произведем выбор размер горячекатаного проката по ГОСТ 2590-2006, точность – обычная В1:

Круг
$$\frac{200 - B1 - \Gamma OCT}{19X\Gamma H} \frac{2590 - 2006}{\Gamma OCT} \frac{4543 - 71}{4543 - 71}$$

2.2.2 Технико-экономический расчет выбора варианта заготовки

Цену детали, полученной из заготовки будем определять согласно формуле

$$C_{\text{дет.}} = C_{3\text{аг.}} + C_{\text{мо.}} - C_{\text{отх.}},$$
 (2.6)

где $C_{\text{заг.}}$ – базовая цена принятого варианта заготовки, руб;

Смо. – цена последующей мех обработки, руб;

 $C_{\text{отх.}}$ – цена отходов при мех обработки, руб.

2.2.2.1 Расчет варианта горячей штамповки

Цену штампованной заготовки будем определять по формуле:

$$C_{\text{3ar,IIITaMII}} = C_{\text{бa3}} \cdot M_{\text{IIIT}} \cdot K_{\text{T.}} \cdot K_{\text{c.i.}} \cdot K_{\text{B.}} \cdot K_{\text{M.}} \cdot K_{\text{II.}}, \tag{2.7}$$

где $C_{\text{баз.}}$ – цена 1 т штамп. заготовок, принятая за базу, руб/кг, $C_{\text{б.}}=11,2$ руб/кг [8, с. 23];

 $M_{\text{шт.}}$ – предварительно рассчитанная масса штамповки, кг;

 $K_{\scriptscriptstyle T.}$ – данный коэффициент определяется от класса точности штамповки, $K_{\scriptscriptstyle T.}=1.0$ [11, c. 24];

 $K_{\text{сл.}}$ – данный коэффициент определяется от степени сложности штамповки, $K_{\text{сл.}} = 1.0$ [11, c. 24];

 $K_{\text{в.}}$ — данный коэффициент зависит от диапазона масс, в который входит масса заготовки, $K_{\text{в.}} = 0.89$ [11, c. 24];

 $K_{\scriptscriptstyle M.}$ – данный коэффициент зависит от металла заготовки $K_{\scriptscriptstyle M.}$ = 1.27 [11, c. 24] ;

 K_{π} . – данный коэффициент определяет выбранный среднесерийный тип производства, $K_{\pi}=1.0$ [11, c. 24].

$$C_{\text{заг.штамп}} = 11,2 \cdot 5.00 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 0.89 \cdot 1.27 \cdot 1.0 = 63.30$$
 руб

Произведем определение цены мех обработки штампованной заготовки $C_{\text{м.о.}}$, руб, по формуле:

$$C_{\text{M.O.}} = (M_{\text{IIIT.}} - M_{\text{дет.}}) \cdot C_{\text{уд.}},$$
 (2.8)

где $C_{\text{уд.}}$ – удельная стоимость съема 1 кг материала, руб/кг.

Удельная стоимость мехобработки резанием $C_{\text{уд.}}$, руб равна:

$$C_{VJL} = C_{c.} + E_{H.} \cdot C_{K.},$$
 (2.9)

где $C_{c.}$ – общие финансовые траты, руб/кг, $C_{c.}$ = 14,8 руб/кг [11, c. 25];

 C_{κ} – капитальные финансовые траты, руб/кг, C_{κ} = 32,5 руб/кг

 $E_{\text{\tiny H.}}$ – показатель норм эффективности (E = 0,1 . . . 0,2). Принимает $E_{\text{\tiny H.}}$ = 0,16.

$$C_{MO.} = (5.00-2.5) \cdot (14,8+0,16\cdot32,5) = 50.00 \text{ pyd}$$

Цену отходов $C_{\text{отх.}}$, руб, будем определять как

$$C_{\text{OTX}} = (M_{\text{HIT}} - M_{\text{TeT}}) \cdot \coprod_{\text{OTX}}, \tag{2.10}$$

где Цотх. – продажная возвратная цена отходов, руб/кг.

Принимаем эту цену $\coprod_{\text{отх.}} = 0.4$ руб/кг [11, с. 25]

$$C_{\text{otx.}} = (5.00 - 2.5) \cdot 0.6 = 1.50 \text{ py}$$

$$C_{\text{дет.}} = 63.30 + 50.00 - 1.50 = 111.80 \text{ pyg}$$

2.2.2.2 Расчет варианта заготовки, полученной из проката

Цену заготовки, которая получается из сортового проката будем определять по формуле [11, c. 26]

$$C_{\text{пр.}} = C_{\text{м.пр.}} \cdot M_{\text{пр.}} + C_{\text{отрз.}},$$
 (2.11)

где $C_{\text{м.пр.}}$ – стоимость металла 1 кг проката в руб/кг; $C_{\text{м.пр.}}$ = 14 руб/кг $C_{\text{отрз.}}$ – стоимость реза проката на мерные заготовки, руб.

$$C_{\text{orp.3.}} = \frac{C_{\Pi 3.} \cdot T_{\text{IIIT.}}}{60},$$
 (2.12)

где $C_{\text{пз.}}$ – затраты, приведенные для отрезного станка, руб/ч; $C_{\text{пз.}}$ = 30,2 руб/ч [11, с. 26];

Выполним расчет $T_{\text{штуч.}}$, мин:

$$T_{\text{IIITYY}} = T_o \cdot \varphi_{\kappa}, \qquad (2.13)$$

где Т_о – время обработки основное (машинное), мин;

 ϕ_{κ} – параметр, учитывающий вид оборудования, принимается $\phi_{\kappa} = 1,5$.

Основное машинное время для отрезных станков То, мин:

$$T_{\text{осн.}} = 0.19 \cdot d_{\text{пр.}}^2 \cdot 10^{-3},$$
 (2.14)

где $d_{np.}$ – размер прутка, мм.

$$T_{\text{осн.}} = 0.19 \cdot 200^2 \cdot 10^{-3} = 7.60 \text{ мин}$$

$$T_{\text{штуч.}} = 7.60 \cdot 1,5 = 11.40$$
 мин

$$C_{\text{отрз.}} = 30,2 \cdot 11.40/60 = 5.74 \text{ py}$$

$$C_{\text{пр.}} = C_{\text{м.пр.}} \cdot M_{\text{пр.}} + C_{\text{оз.}} = 14 \cdot 32.88 + 5.74 = 466.08 \text{ руб}$$

Цена мех обработки при этом будет равна:

$$C_{\text{MO.}} = (M_{\text{пр.}} - M_{\text{дет.}}) \cdot C_{\text{уд.}} = (32.88 - 2.5) \cdot (14.8 + 0.16 \cdot 32.5) = 607.64 \text{ руб}$$

Цена отходов при этом будет составлять:

$$C_{\text{otx.}} = (32.88 - 2.5) \cdot 0.60 = 18.23 \text{ py}$$

$$C_{\text{дет.}} = C_{\text{пр.}} + C_{\text{мо.}} - C_{\text{отх.}} = 466.08 + 607.64 - 18.23 = 1055.49 \text{ руб}$$

2.2.3 Сопоставление двух вариантов заготовок

Произведем расчет параметра коэффициента использования металла $K_{\text{и.м.}}$, который будет равен [11, с. 28]:

$$K_{\text{и.м.}} = M_{\text{дет.}} / M_{3a3.}$$
 (2.15)

Тогда при заготовке штамповки: $K_{\text{и.м.}} = 2.50/5.00 = 0.50$

При заготовке из проката: $K_{\scriptscriptstyle \rm H.M.} = 2.50/32.88 = 0.08$

Сравнив себестоимости заготовок и $K_{\text{им}}$, делаем вывод о том, что оптимальный вариант получения заготовки — штамповка.

Экономический эффект, Э_{год.,} руб, приведенный к годовой программе выпуска, будет равен:

$$\mathcal{G}_{\text{год.}} = (C_{\text{д.про}} - C_{\text{д.што}}) \cdot N_{\text{год.}}$$
 (2.16)

где $N_{\text{год.}} = 10000$ шт/год - программа производства детали в год. $\Theta_{\text{год.}} = (1055.49\text{-}111.80)\cdot 10000 = 9436922$ руб.

2.2.4 Проектирование и расчет исходной заготовки

Выполненные расчеты позволяют спроектировать заготовку.

Проектирование выполнено в соответствии с ГОСТ 7505-89.

Принимаем оборудование для штамповки: КГШП, принимаем индукционный способ нагрев заготовки.

Принимаем для нашей заготовки: параметр класса точности штамповки — Т3, параметр группы стали — М2, параметр, характеризующий степень сложности — С2, плоскость разъема штампа соответствует конфигурации - П (плоская), при этом исходный индекс будет - 12.

Допуски заготовки принимаем по [5, с. 17].

Примем штамповочный уклон на поверхностях заготовки - не более 5°

Радиусы закругления наружных углов $-2.5\,$ мм, величина остаточного облоя $-0.8\,$ мм, смещение плоскости разъема штампов $-0.6\,$ мм, заусенец по контуру $-3.0\,$ мм, шероховатость - Ra $40\,$ мкм

Эскиз штампованной заготовки приводим на рисунке 2.1

При расчете объема цилиндрические элементы штамповки будем определять по формуле (2.5).

$$V = 3,14/4 \cdot (55.2^2 \cdot 105.2 + 189.8^2 \cdot 9.9 + 54.8^2 \cdot 4) + 3,14/3 \cdot (12.7 \cdot (94.9^2 + 29.6 \cdot 94.9 + 29.6^2)) = 667546 \text{ mm}^3.$$

Произведем определение массы штампованной заготовки $M_{\rm 3m.}$, кг по формуле (2.2)

$$M_{3III.} = V \cdot \gamma = 667546 \cdot 7,85 \cdot 10^{-6} = 5.2 \text{ kg}$$

При этом уточняем коэффициент использования материала на рассчитанную заготовку согласно формулы (2.15)

КИМ =
$$M_{_{\rm I\!I}}$$
 / $M_{_{\rm 3III.}}$ = $2.5/5.2 = 0,48$

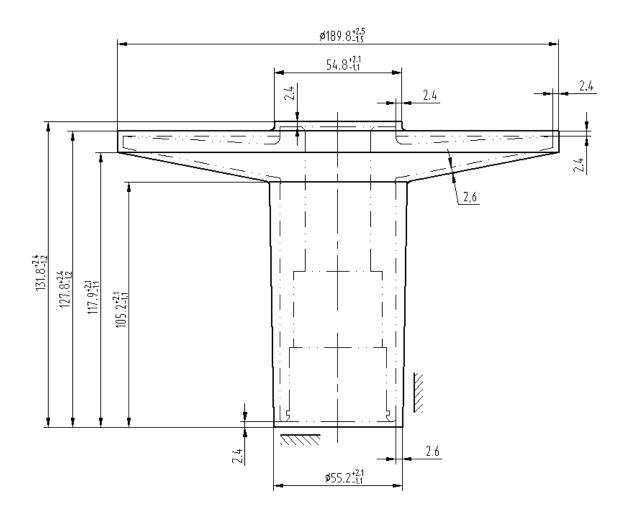


Рисунок 2.1 – Эскиз штамповки

2.3 Выбор технологических баз. Технологический маршрут и план обработки

2.3.1 Выбор технологических баз

Произведем выбор поверхностей для установки заготовки в процессе ее обработки.

В качестве баз при токарной и шлифовальной обработке левого конца возможно использовать поверхность 8 и торец поверхность 10.

При токарной и шлифовал. обработки правого конца возможно использовать поверхность 11 и торец поверхность 2.

В качестве баз при протяжной обработке необходимо использовать торец 2.

При фрезерной операции в качестве баз используется поверхность 8 с торцем 10.

Условные обозначения баз приведены в плане обработки.

2.3.2 Выбор методов обработки поверхностей

Анализируя конструкцию детали, ее точность и шероховатость, произведем определение маршрута обработки ее поверхностей.

Произведем определение способа и вида технологической обработки по каждой из поверхностей детали согласно источникам [5] и [11, с. 32-34].

Произведем назначение промежуточные способов обработки - технологических переходов. Произведем определение показателя трудоемкости на основании [8, с. 32-34].

По результатам выбора маршрутов обработки заполним таблицу 2.1:

Таблица 2.1 – Обработка поверхностей

Поверхности обработки	IT	Ra	Технологический маршрут
1	2	3	4
2,3,4,5,7,9,10	14	6,3	Т+Тч+ТО
8	6	1,25	T+ Tч+ Ш+ TO+ Шч
7	7	1,25	Т+ Тч+ ТО+ Шч
11	7	1,25	С+ Рч+ Ш+ТО+Шч
16	7	1,25	C+ P+ Рч+ Ш+ТО+Шч
15	8	1,25	Р+ Рч+ Ш+ТО+Шч
12,13,14	14	6,3	С+Рч+ТО
17,18	10	6,3	Рч+ ТО
1,19	14	6,3	Рч+ ТО
25,26	10	6,3	C+ Pe ₃ + TO
24	14	6,3	C+ TO
22	9	3,2	C+ TO
23	12	6,3	

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3	4
21	9	3,2	Ф+ТО
20	12	6,3	

T- обтачивание черновое, Tч- обтачивание чистовое, C- сверл., P- растачивание черновое, Pч- растачивание чистовое, M – M0 – M

Данные методы обработки поверхностей диска вариатора обеспечивает выполнение требований чертежа детали по точности и качеству поверхностей.

2.3.3 Технологический маршрут обработки детали

Результаты выбора технологического маршрута изготовления детали представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Технологический маршрут обработки детали.

Операция	№ баз. поверхно стей	№ обрабатываемых поверхностей	IT	Ra, мкм
1	2	3	4	5
000 Заготовительная	-	-		
005 Токарная черновая	8,10	2,3,4,5,11	13	12,5
010 Токарная черновая	2,11	6,8,10,12, 13,15,16	13	12,5
015 Токарная чистовая	8,10	1-5,11	10	6,3
020 Токарная чистовая	2,11	6-10,12-19	10	6,3
025 Внутришлифовальная	8,10	11	8	1,6
030 Внутришлифовальная	2,11	16	8	1,6
		15	9	1,6
035 Круглошлифовальная	2,11	8	8	1,6
040 Протяжная	2	22	9	3,2
		23	12	6,3

Продолжение таблицы 2.2

1	2	3	4	5
045 Фрезерная	8,10	21	9	3,2
		20	12	6,3
		24	14	6,3
		23,26	10	6,3
050 Слесарная				
055 Моечная				
060 Контрольная				
065 Термическая				
070 Внутришлифовальная	8,10	11	7	1,25
чистовая				
075 Внутришлифовальная	2,11	16	7	1,25
чистовая		15	8	1,25
080 Круглошлифовальная	2,11	8	6	1,25
чистовая				
085 Торцешлифовальная	2,11	6	7	1,25
чистовая				
090 Моечная				
095 Контрольная				

2.3.4 План обработки детали

На основании предыдущих расчетов произведем разработку плана обработки детали, где указывается основная информация, полученная в результате расчетов: перечень операций, эскиз обработки, промежуточные допуски размеров на обработку по операциям.

2.4 Выбор средств технологического оснащения

2.4.1 Выбор оборудования

Произведем выбор оборудования. Результаты выбора станков представлены в таблице 2.3

2.4.2 Выбор средств технологического оснащения

Произведем выбор технологической оснастки – приспособлений, режущего инструмента и средств изменения. Результаты выбора технологической оснастки приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Выбор оборудования и техоснастки

_			Технологическая оснастка	
Операция	Станок	Приспособлен ие	Режущий инструмент	Мерительный инструмент
1	2	3	4	5
005, 010 Токарная	Токарный станок с ЧПУ Т500/1000 фирмы RAIS	Патрон токарный 3-х кулачковый ГОСТ 2675-80	Резец-вставка проход. Пластина 3х гранная, Т5К10, покрыт. (Ti,Cr)N φ=92° h=25 b=25 L=125 Сверло спирал. Ø26 ГОСТ 10902-77, Р6М5К5, покрытие (Ti, Cr)С Резец-вставка расточ Пластина 3х гранная, Т5К10, покрыт. (Ti,Cr)N φ=92° h=16 b=16 L=160	Калибры-скобы ГОСТ 18355-73 Калибры-пробки ГОСТ 14807-69 Шаблоны ГОСТ 2534-79
015, 020 Токарная чист.	Токарный станок с ЧПУ Т500/1000 фирмы RAIS	Патрон токарный 3-х кулачковый ГОСТ 2675-80 Люнет	Резец-вставка проход Пластина 3х гранная, T15K6, покрыт. (Ti,Si)CN ϕ =97° h=25 b=25 L=125 Резец-вставка расточной. Пластина ромбическая, T15K6, покрыт. (Ti,Si)CN ϕ =120° h=16 b=16 L=90 Резец-вставка канав. Пластина канавочная, B=1,9 T15K6 h=16 b=16 L=70	Калибры-скобы ГОСТ 18355-73 Калибры-пробки ГОСТ 14807-69 Шаблоны ГОСТ 2534-79 Шаблоны резьбовые ГОСТ 2534-79
025,030 Внутришлифо вальная	Торцевнутришли фовальный п/а 3К227В	Патрон цанговый ОСТ 3-5285-82 Люнет	Шлиф. круг 5 20х30х12 91A F36 P 4 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007 Шлиф. круг 6 20х30х12 91A F36 P 4 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007	Шаблоны ГОСТ 2534-79 Калибры-пробки ГОСТ14827-69 Приспособление. мерит. с индикатором Микроинтерферо метр МИИ-6
035 Круглошлифо- вальная	Круглошлифовал ьный п/а SHU- 321, фирма «ЗШМ» АД	Патрон цанговый ГОСТ 17200-71 Люнет	Шлиф. круг 1 400х30х203 91A F3 6 P 4 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007	Калибры-скобы ГОСТ 18355-73 Шаблоны ГОСТ 2534-79 Присп. мерит. с индикатором Микроинтерферо метр МИИ-6

Продолжение таблицы 2.3

1	2	3	4	5
040 Протяжная	Вертикально-	Приспособлен	Протяжка шпоночная В=8 ГОСТ 18217-	Шаблоны
	протяжной п/а	ие специальное	90 P6M5K5, покрытие (Ti, Cr)C.	ГОСТ 2534-79
	СНІ-360 ф.	OCT 3-3893-77		
	«AXISCO»			
045 Фрезерная	Вертикальный	Приспособлен	Сверла спирал. Ø10, Ø7 ОСТ 2И21-1-76	Шаблоны
	фрезерно-	ие специальное	P6M5K5, покрыт. (Ti, Cr)C.	ГОСТ 2534-79
	расточной с ЧПУ	OCT 3-2913-75	Фреза шпон. Ø10 ГОСТ 15162-82	Калибры-пробки
	500VS c		P6M5K5, покрыт. (Ti, Cr)C.	ГОСТ14827-69
	наклонно-		Метчик М8 ГОСТ 3266-81 Р6М5К5,	
	поворот. столом		покрытие (Ti, Cr)С.	
050 Слесарная	Электрохимичес			
	кий станок для			
	снятия заусенцев			
	4407			
055 Моечная	Камерная			
	моечная машина			
070,075	Торцевнутришли	Патрон	Шлиф. круг 5 20x30x12	Шаблоны
Внутришлифо	фовальный п/а	цанговый	91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	ГОСТ 2534-79
вальная	3K227B	ГОСТ 17200-71	52781-2007	Калибры-пробки
		Люнет	Шлиф. круг 6 20x30x12	ГОСТ14827-69
			91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	Приспособление
			52781-2007	мерительное с
				индикатором
				Микроинтерферо
				метр МИИ-6
080	Круглошлифовал	Патрон	Шлифовальный круг 1 450x30x203	Шаблоны
Круглошлифо	ьный п/а	цанговый	91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	ГОСТ 2534-79
вальная чист.	3У10МС АФ11	ГОСТ 17200-71	52781-2007	Калибры-скобы
		Люнет		ГОСТ 18355-73
				Приспособление
				мерительное с
				индикатором
				Микроинтерферо
				метр МИИ-6
085	Торцекруглошли	Патрон	Шлифовальный круг 3 600х40х305	Шаблоны
Торцешлифов	фовальный п/а	цанговый	91A F60 M 7 V A 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р	ГОСТ 2534-79
альная	3Б153Т	ΓΟCT 17200-71	52781-2007	Приспособление
		Люнет		мерительное с
				индикатором
				Микроинтерферо
				метр МИИ-6
090 Моечная	Камерная			
	моечная машина			

2.5 Разработка технологических операций

2.5.1 Определение припусков на обработку и операционных размеров

2.5.1.1 Аналитическое определение промежуточных припусков

Выполним расчетно-аналитический расчет на одну из поверхностей - поверхность \emptyset 50h6_(-0,016)

Последовательность обработки данной поверхности приведена в табл. 2.4.

Расчет выполним по методике, представленной в [3, с. 65] и [6, с. 67]

По таблицам [3, с. 66] и [6, с. 69] назначим для переходов исходные данные - величину микронеровностей – Rz,мм, глубину дефектного слоя - h,мм.

Суммарные отклонения расположения ρ_{o} , мм заготовки штамповки типа "втулка" определяется по формуле

$$\rho_{\rm o} = \sqrt{\rho_{\rm CM}^2 + \rho_{\rm KOP}^2 + \rho_{\rm II}^2} \,, \tag{2.17}$$

где $\rho_{om} = 0.7$ мм — погрешность смещения разъема штампов

Таблица 2.4- Результаты расчеты припуска

Размеры в миллиметрах

T.	3	лементы	припуска	ı	2Z		2Z H		2Z H		2Z Предел		Предельные	
Тех.переход	Rz^{i-1}	h ⁱ⁻¹	ρ ⁱ⁻¹	$\varepsilon_{ m ycr}^{ m i-1}$	min	Допуск Тd/JT	разм d ⁱ max	iеры d ⁱ min	прип 2Z max	уски 2Z min				
						2.0	u iliax	u IIIII	ZZ IIIax	2 Z IIIII				
1 Заготовительный	0.160	0.200	1.099	-	-	3.2	57.012	53.812	-	-				
переход						Т3								
2 Переход чернового	0.050	0.050	0.066	0.380	3.046	0.390	51.156	50.766	5.856	3.046				
точения	0.030	0.030	0.000	0.380	3.040	13	31.130	30.700	3.830	3.040				
3 Переход чистового						0.100								
точения	0.025	0.025	0.044	0.100	0.440	h10	50.426	50.326	0.730	0.440				
4 Переход						0.039								
предварительное шлифования	0.010	0.015	0.022	0.050	0.233	h8	50.132	50.093	0.294	0.233				
5 Переход окончательное	0.005	0.010	0.011	0.020	0.100	0.016	50,000	40.004	0.122	0.100				
шлифования	0.005	0.010	0.011	0.020	0.109	h6	50.000	49.984	0.132	0.109				

Погрешность коробления $\rho_{\text{кор,}}$ мм, определяется по формуле

$$\rho_{\text{kop}} = \Delta_{\text{k}} \cdot \mathbf{L} = 0.001 \cdot 127 = 0.127 \text{ mm},$$
(2.18)

где L- расстояние от торца заготовки до сечения, в котором определяется погрешность коробления, мм;

 Δ_{κ} – величина удельного коробления, мкм/мм.

Погрешность центровки $\rho_{\text{Ц}}$, мкм, для установки заготовки определяется в зависимости от точности заготовки по формуле:

$$\rho_{II} = 0.25 \sqrt{\delta_3^2 + 1} \,, \tag{2.19}$$

где δ_3 – допуск установочных поверхностей, $\delta_3 = 3.2$ мм

$$\rho_{\rm II}\!=0.25\,\sqrt{3.2^2+1}\!=0.838\;\text{mm}$$

Суммарное отклонение расположения

$$\rho_o = \sqrt{0.7^2 + 0.127^2 + 0.838^2} = 1.099 \text{ mm}$$

Теперь определим погрешность установки заготовки $\varepsilon_{\text{уст}}$, мм:

2 переход - $\epsilon_{ycr} = 0.380\,$ мм, 3 переход - $\epsilon_{ycr} = 0.100\,$ мм, 4 переход - $\epsilon_{ycr} = 0.050\,$ мм, 5 переход - $\epsilon_{ycr} = 0.020\,$ мм.

Отклонения ho_{oct} , мм, для последующих операций равны:

$$\rho_{\text{oct}} = K_{\text{v}} \cdot \rho_{\text{o}}, \qquad (2.20)$$

где K_{y^-} коэффициент, уточняющий переход обработки. $K_{y2}=0.06,\ K_{y3}=0.04,\ K_{y4}=0.02,\ K_{y5}=0.01$

Аналогично определяется погрешность установки.

Выполним расчет, результаты приводим в таблице 2.6

Минимальный припуск 2Z_{min}, мм равен:

$$2Z_{min} = 2(Rz + h + \sqrt{\rho_{i-1}^2 + \epsilon_{yi}^2})$$
 (2.21)

Выполним расчеты, результаты приводим в таблице 2.6

Промежуточные размеры по поверхностям определяется по формулам

$$d^{i-1}_{\min} = d^{i}_{\min} + 2Z_{\min}$$
 (2.22)

$$d^{i}_{max} = d^{i}_{min} + Td^{i}$$
 (2.23)

Максимальные припуски $2Z_{max}$, мм, будут равны:

$$2Z_{max} = d^{i-1}_{max} - d^{i}_{max}$$
 (2.24)

Минимальные припуски 2Z_{min}, мм, будут равны:

$$2Z_{\min} = d^{i-1}_{\min} - d^{i}_{\min}$$
 (2.25)

Выполним расчет, результаты приводим в таблице 2.4

По результатам расчетов строим схему, на которой указываем расположение припусков, допусков, операционных размеров. Данные представлены на рисунке 2.2.

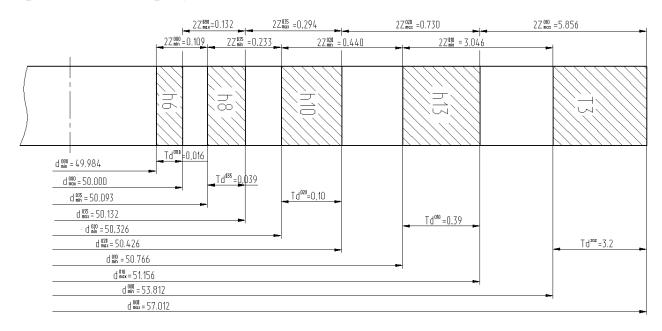


Рисунок 2.2 – Результаты расчета припусков

2.5.1.2 Расчет промежуточных припусков табличным методом

Выполним расчет и определение промежуточные припуски на промежуточную обработку всех поверхностей детали табличным методом по источнику [16, с. 191]. Сведем результаты в таблицу 2.5.

Таблица 2.5 - Припуски на обработку диска вариатора

Операция, номера поверхностей обработки	Припуск на сторону, мм
1	2
005 Токарная черновая – поверхности 2,3,4,5,11	1,9
010 Токарная черновая – поверхности 6,8,10,12, 13,15,16	1,9
015 Токарная чист. — поверхности 1-5,11	0,5
020 Токарная чист. – поверхности 6-10,12-19	0,5
025 Внутришлифовальная черновая – поверхность 11	0,13
030 Внутришлифовальная черновая – поверхности 16,15	0,13
035 Круглошлифовальная черновая – поверхность 8	0,13
070 Внутришлифовальная чистовая – поверхность 11	0,07
075 Внутришлифовальная чистовая – поверхность 16,15	0,07
080 Круглошлифовальная чистовая — поверхность 8	0,07
085 Торцешлифовальная чистовая — поверхность 6	0,20

2.5.2 Определение режимов резания с помощью аналитического расчета

Произведем расчет режимов резания на 020 токарную операцию по эмпирическим формулам, т. е. аналитическим методом.

2.5.2.1 Содержание операции

Оп 020 Токарная чист..

Переход 1: Точить начисто с размерами: Ø 50,4-0,10; 1x45°; R4; 0,5; 11°±15'; 22,7±0,05; 127±0,07

Переход2: Расточить начисто с размерами: Ø41,6 $^{+0,10}$; Ø38 $^{+0,10}$; 1,5x45 $^{\circ}$; 45 $^{\circ}$; 30 $^{\circ}$; 0,4; 2; R0.5; 62 \pm 0,06; 95,2 \pm 0,07

Переход3: Точить канавку с размерами: Ø44,5 $^{+0,10}$; 1,9 $^{+0,08}$; 122,1 \pm 0,06

2.5.2.2 Применяемый режущий инструмент

Переход 1: Резец-вставка контурный. h=25 $\,$ b=25 $\,$ L=125 Пластина $\,$ 3x гранная, T15K6 $\,$ ϕ =97 $^{\circ}$

Переход 2: Резец-вставка расточной. h=16 b=16 L=90 Пластина

ромбическая, T15К6 ф=120°

Переход 3: Резец-вставка канавочный h=16 b=16 L=70 Пластина канавочная, T15K6 B = 1,9

2.5.2.3 Применяемое оборудование

Принимается токарный станок с ЧПУ RAIS T500/1000

2.5.2.4 Определение режимов резания

Расчет выполним для перехода 1 и 2. Результаты расчета на остальные переходы приводим в таблице 2.6.

Припуск на обработку:

Пер.1,2: t=0,5 мм.

Подача S, мм/об, выбирается с учетом обрабатываемого материала и диаметра обработки:

Пер.1,2: S = 0.25 мм/об

Расчётная скорость резания V, м/мин, будет равна:

$$V = \frac{C_{U}}{T^{m} \cdot t^{x} \cdot S^{y}} \cdot K_{U}, \qquad (2.26)$$

где C_U – параметр зависимости от условий точения; C_U = 350 [15, c.270];

T – норматив времени работы инструментального материала между перетачиванием, мин; T= 60 мин;

t – припуск на обработку, мм;

m ,x ,y - показатели степеней зависимостей: $m=0.2,\ x=0.15,\ y=0.35,$ [15, c.270];

 K_U – параметр фактической обработки [15,c.282], определяется по формуле;

$$K_{U} = K_{MU} \cdot K_{\Pi U} \cdot K_{MU}, \qquad (2.27)$$

где K_{MU} - коэффициент, который определяется в зависимости от качества обрабатываемого материала [15, c.261], определяем по формуле (2.29);

 $K_{\Pi U}$ - коэффициент, который определяется в зависимости от состояние поверхности обрабатываемой заготовки; $K_{\Pi U}=1.0$ [15, c.263];

 K_{UU} - коэффициент, который определяется в зависимости от инструментального материала; $K_{\text{UU}} = 1,0$ [15, c.263];

$$K_{MU} = K_{\Gamma} \cdot \left(\frac{750}{\sigma_{_{R}}}\right)^{n_{U}}, \qquad (2.28)$$

где K_{Γ} - показатель характеристики материала по его обрабатываемости; K_{Γ} = 1.0 [15,c.262];

 $\sigma_{\rm B}$ – значение предела прочности у стали;

 n_U – коэффициент, n_U = 1.0 [15,c.262].

$$K_{MU} = 1.0 \cdot (\frac{750}{1180})^{1.0} = 0.64$$
.

$$K_U = 1.0 \cdot 1.2 \cdot 0.64 = 0.77$$

Для точения:
$$V_T = \frac{420}{60^{0.2} \cdot 0.5^{0.15} \cdot 0.25^{0.2}} \cdot 0,77 = 208,7$$
 м/мин.

Для расточки: Vpcт = V $_{\rm T}$ · 0,9 = 208,7·0,9 = 187,9 м/мин.

Произведем определение частоты вращения шпинделя станка, n, мин⁻¹:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D}, \tag{2.29}$$

где V - рассчитанная скорость резания, м/мин

Переход1: Ø50,4:
$$n_1 = \frac{1000 \cdot 208,7}{3.14 \cdot 50,4} = 1318 \text{ мин}^{-1}.$$

Переход1:Ø185:
$$n_2 = \frac{1000 \cdot 208,7}{3.14 \cdot 185} = 357 \text{ мин}^{-1}.$$

Переход2: Ø41,6:
$$n_3 = \frac{1000 \cdot 187,9}{3.14 \cdot 41,6} = 1438 \text{ мин}^{-1}.$$

Переход2: Ø38:
$$n_4 = \frac{1000 \cdot 187,9}{3.14 \cdot 38} = 1574 \text{ мин}^{-1}.$$

Произведем корректирование частоты вращения шпинделя, исходя из паспортных данных станка.

По паспорту станка принимаем:

Переход1: $n_1 = 1250$ мин⁻¹;

Переход1: $n_{2maz} = 400 \text{ мин}^{-1}$;

Переход2: $n_3 = 1250 \text{ мин}^{-1}$;

Переход2: $n_4 = 1600$ мин⁻¹.

Тогда фактическая скорость резания V, м/мин:

Переход1:Ø50.4:
$$V_1 = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} = \frac{3.14 \cdot 50,4 \cdot 1250}{1000} = 197,8$$
 м/мин;

Переход1: Ø185:
$$V_{2max} = \frac{3.14 \cdot 185 \cdot 400}{1000} = 232,3 \text{ м/мин};$$

Переход2: Ø41,6:
$$V_3 = \frac{3.14 \cdot 41,6 \cdot 1250}{1000} = 163,3 \text{ м/мин};$$

Переход2: Ø38:
$$V_4 = \frac{3.14 \cdot 38 \cdot 1600}{1000} = 190,9 \text{ м/мин};$$

Расчёт сил резания

Главную составляющую силы резания, определяем по формуле:

$$P_z = 10 \cdot C_p \cdot t^x \cdot S^y \cdot V^n \cdot K_p, \qquad (2.30)$$

где C_P - коэффициент зависимости параметров обработки на силы резания; C_P = 300 [15.c.273];

x, y, n - коэффициенты показателей степени; x = 1.0, y = 0.75, n = -0.15 [15,c.273];

 K_P - коэффициент зависимости от обрабатываемой стали и характеристик инструмента, рассчитывается по формуле:

$$K_{p} = K_{Mp} \cdot K_{\varphi p} \cdot K_{\varphi p} \cdot K_{\lambda p} \cdot K_{rp}$$
 (2.31)

 K_{MP} - коэффициент, который определяется в зависимости от качества обрабатываемого материала [15,c.264], определяем по формуле:

$$K_{MP} = \left(\frac{\sigma_{_B}}{750}\right)^n, \tag{2.32}$$

где $\sigma_{\text{в}}$ - значение предела прочности материала;

n - коэффициент; n = 0.75 [15,c.264].

$$K_{MP} = \left(\frac{1180}{750}\right)^{0.75} = 1,40$$

 $K_{\phi p},\ K_{\gamma p},\ K_{\gamma p}$ - коэффициенты, который определяется в зависимости от геометрических параметров режущей части инструмента.

Определим эти коэффициенты по [16, c.275]: $K_{\phi p}$ =0,89; $K_{\gamma p}$ =1,0; $K_{\lambda p}$ =1,0; K_{rp} = 0,87.

$$P_z = 10 \cdot 300 \cdot 0.5^{1,0} \cdot 0.25^{0.75} \cdot 232.3^{-0.15} \cdot 1.4 \cdot 0.89 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 0.87 = 254 \text{ H}.$$

Мощность резания N, кВт вычисляем по следующей формуле:

$$N = \frac{Pz \cdot V}{1020 \cdot 60} \tag{2.33}$$

$$N = \frac{254 \cdot 232.3}{1020 \cdot 60} = 0,96 \text{ kBt} < N_{\text{min}} = N_{\text{g}} \cdot \eta = 10 \cdot 0,75 = 7,5 \text{ kBt}$$

2.5.3 Расчет режимов резания табличным методом

Произведем определение режимов резания с помощью табличного метода по источнику [1]. Расчет будем производить на 035 круглошлифовальную операцию.

2.5.3.1 Структура операций (последовательность переходов)

Оп 035 Круглошлифовальная .

Черновое шлифование поверхностей с выдержкой размеров: Ø20,12 $_{-0,033}$; Ø29,52 $_{-0,052}$

2.5.3.2 Применяемое оборудование

Станок - Универсальный круглошлифовальный п/a SHU-321

2.5.3.3 Применяемый режущий инструмент

Круг шлифовальный 1 400х30х203 91AF36P4VA35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007

2.5.3.5 Расчет элементов режимов обработки

Срезаемый слой t, мм.

t = 0.13 MM.

Скорость перемещения в инструмента в осевом направлении $S_{tдвойной.ход.}$, мм/двойной ход

 $S_{\text{tдвойной.xoд.}} = 0,005-0,010 \text{ мм/двойной ход.}$

Выберем для условия предварительного шлифования: $S_{\text{tдвойной.ход.}} = 0,006$ мм/двойной ход

Скорость перемещения инструмента за оборот заготовки (осевая) S, мм/об

$$S = S_{\text{д.шир}} \cdot B_{\text{кр.}}, \tag{2.34}$$

где $S_{\text{д.шир.}}$ – подача, выраженная в долях ширины круга,

 $B_{\mbox{\tiny кр.}} = 30$ мм — длина режущей кромки круга (при шлифовальном круге $450 {\rm x} 30 {\rm x} 203)$

 $S_{\text{д.шир,}} = 0,3-0,4$, для наших условий примем значение $S_{\text{д.шир,}} = 0,3$

Тогда S = 0.3.30 = 9 мм/об, по паспорту станка принимается S = 9 мм/об

Скорость вращения шлифовального круга, м/с

V = 35 M/c

Скорость вращения обрабатываемой заготовки в центрах, м/мин

 $v_3 = 35 \text{ M/MUH}$

Частота вращения шпинделя у заготовки n, мин⁻¹

$$n_3 = 1000 \cdot v_3 / (\pi \cdot d) = 1000 \cdot 35 / (3.14 \cdot 50, 14) = 222 \text{ мин}^{-1}$$

Так как на выбранном станке обеспечено бесступенчатое регулирование частоты вращения, то корректировка не требуется.

Режимы резания на остальные операции техпроцесса приводим в таблице 2.6

Таблица 2.6 - Сводная таблица режимов резания

0	Наименование	t,	$S_{\text{таблич}}$	$V_{\text{таблич}}$	п _{таблич} ,	ппринят,	$V_{\text{принят,}}$
Операция	перехода	MM	мм/об	м/мин	об/мин	об/мин	м/мин
1	2	3	4	5	6	7	8
005 Токарная	Точ.Ø51	1,9	0,50	87	543	500	80,1
черновая	Точ.Ø186	1,9	0,50	87	148	160	93,4
•	Сверл. Ø 26,6	13,3	0,40	28,0	335	315	26,3
010 Токарная	Точ.Ø51,4	1,9	0,50	87	539	500	80,7
черновая	Подр.тор.Ø186	1,9	0,50	87	148	160	93,4
	Расточ.Ø37	2,0	0,50	78	671	630	73,2
	Расточ.Ø39,6	2,0	0,50	78	627	630	78,3
015 Токарная	Точ.Ø50	0,5	0,25	208,7	1329	1250	196,2
чистовая	Точ.Ø185	0,5	0,25	208,7	359	400	232,3
	Расточ.Ø27,6	0,5	0,25	187,9	2168	2000	173,3
020 Токарная	Точ.Ø50,4	0,5	0,25	208,7	1318	1250	197,8
чистовая	Подрезка тор. Ø 185	0,5	0,25	208,7	357	400	232,3
	Расточка Ø 41,6	0,5	0,25	187,9	1438	1250	163,3
	Расточка Ø 38	0,5	0,25	187,9	1574	1600	190,9
	Расточка канавок. Ø 44,5	1,45	0,10	100	715	630	88,0
025	Шлиф. Ø 27,86	0,13	3300**	35	400	400	35
Внутришлифовальн			0,008*				
ая							
030	Шлиф. Ø 41,86	0,13	3000**	35	266	266	35
Внутришлифовальн			0,008*				
ая	Шлиф. торец Ø 41,86	0,13	3000**	35	266	266	35
			0,010*				
035	Шлиф. Ø 50,14	0,13	$0,008*^3$	35	222	222	45
Круглошлифовальн			9				
ая							
040 Протяжная	Протягивать паз В=8	3,3	-	8	-	-	8
045 Фрезерная	Фрезер. паз В=10	4	0,05	25	796	800	25,1
	Сверл. Ø 10	5	0,25	23	732	800	25,1
	Сверл. Ø 7	3,5	0,20	21	955	1000	22,0
	Нарез. резьбу М8	1,0	1,0	8	318	315	7,9
070	Шлиф. Ø 28	0,07	3000**	45	511	511	45
Внутришлифовальн			0,005*				
ая чистовая							
075	Шлиф. Ø 42	0,07	2700**	45	341	341	45
Внутришлифовальн			0,005*				
ая чистовая	Шлифовать торец \emptyset 42	0,07	2700**	45	341	341	45
			0,008*				
080	Шлиф. Ø 50	0,07	$0,005*^3$	45	286	286	35
Круглошлифовальн			6				
ая чистовая							

Продолжение таблицы 2.6

1	2	3	4	5	6	7	8
085	Шлиф. конус Ø50/185	0,20	1.5/	45	78	78	45
Торцешлифовальна			$0,4^{*4}$				
я чистовая							

^{*-} подача поперечная мм/двойной ход

2.5.4 Расчет технологических норм времени

Произведем определение норм штучно-калькуляционного времени $T_{\text{штуч-кальк}}$, мин согласно формулы [5, с.101]

$$T_{\text{штуч-кальк}} = T_{\text{под-заг}} / n_{\text{прогр.}} + T_{\text{штуч.}}$$
 (2.35)

где $T_{\text{под-заг}}$ – табличные нормативы времени подготовительно-заключительных работ, мин;

п прогр. – величина настроечной партии заготовок, шт, она равна:

$$n_{\text{прогр.}} = N \cdot a / \prod_{\text{pa6}},$$
 (2.36)

где N- программа выпуска деталей, в год;

a- период запуска партии деталей в днях, принимается для нашего слечая a= 6:

Драб- рабочие дни

$$n_{\text{inder}} = 10000 \cdot 6/254 = 236 \text{ mt}.$$

Произведем расчет норматива штучного времени Тшт:

Для операций лезвийной обработки, кроме операций абразивной обработки $T_{\text{шт}}$, мин будет равно [5, с.101]:

$$T_{\text{intrvy}} = T_{\text{och}} + T_{\text{BCHOM}} \cdot k + T_{\text{of,ot}}$$
(2.37)

где $T_{\text{осн}}$ – время основной обработки заготовки, мин;

^{**-}подача продольная в мм/мин

^{*3-} подача поперечная мм/ход

^{*3-} подача врезная черновая/чистовая в мм/мин

Т_{вспом} – время вспомогательных работ, мин.;

k – серийный показатель.

 $T_{\text{об.от}}$ - норматив времени, связанный с обслуживанием рабочего места, а также отдыха и личных надобностей, мин.

Для операции абразивной обработки (шлифовальной) $T_{\text{шт}}$, мин будет равно:

$$T_{\text{штуч}} = T_{\text{осн}} + T_{\text{вспом}} \cdot k + T_{\text{технич}} + T_{\text{организац}} + T_{\text{отдых}}. \tag{2.38}$$

где $T_{\text{технич.}}$ - норматив времени, связанный с техническим обслуживанием рабочего места станочника, мин, который определяется по формуле (2.39);

 $T_{\text{организац.}}$ - норматив времени, связанный с организационным обслуживанием, мин;

 $T_{\text{отдых}}$ - норматив времени, связанный с перерывами рабочего для отдыха и личных надобностей, мин.

$$T_{\text{технич}} = T_{\text{осн}} \cdot t_{\text{п}} / T, \qquad (2.39)$$

где t_{π} - норматив времени, связанный с правкой шлифовального круга роликом или алмазом, мин;

Т - стойкость шлифовального круга, мин.

Определим норматив времени вспомогательного $T_{\text{вспом.}}$, мин:

$$T_{\text{вспом}} = T_{\text{устан.}} + T_{\text{закреп.}} + T_{\text{управл.}} + T_{\text{измер.}},$$
 (2.40)

где $T_{\text{устан.}}$ – норматив времени, связанный с установкой и снятием детали, мин;

 $T_{\text{закрепл}}$ - норматив времени, связанный с закреплением и откреплением детали, мин;

 $T_{\text{управл.}}$ - норматив времени, связанный с приемами управления станком, мин;

 $T_{\text{измер.}}$ - норматив времени, связанный с измерением детали, мин.

Выполним расчет, результаты приведем в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Нормы времени

Операция	Тосн.	Т _{вспом.}	Топерат.	Т _{об.от.}	Т _{под-} заг. минут	Т _{штуч.}	n прогр	Т _{штуч} - кальк. минут
1	2	3	4	5	6	7	8	9
005 Токарная черновая	2.241	1.228	3.469	0.208	20	3.677	236	3.762
010 Токарная черновая	1.871	1.251	3.122	0.187	20	3.309	236	3.394
015 Токарная чистовая	0.946	1.339	2.285	0.137	20	2.422	236	2.507
020 Токарная чистовая	1.320	1.546	2.866	0.172	23	3.038	236	3.135
025 Внутришлифовальная черновая	0.655	1.151	1.806	0.172	18	1.978	236	2.054
030 Внутришлифовальная черновая	0.357	1.284	1.641	0.144	20	1.785	236	1.87
035 Круглошлифовальная черновая	0.796	1.151	1.947	0.203	22	2.150	236	2.243
040 Протяжная	0.096	1.106	1.202	0.072	14	1.274	236	1.333
045 Фрезерная	1.134	1.284	2.418	0.145	26	2.563	236	2.673
070 Внутришлифовальная чистовая	0.649	1.173	1.822	0.173	18	1.995	236	2.071
075 Внутришлифовальная чистовая	0.357	1.328	1.685	0.148	20	1.833	236	1.918
080 Круглошлифовальная чистовая	0.835	1.173	2.008	0.196	22	2.204	236	2.297
085 Торцешлифовальная чистовая	0.436	1.225	1.661	0.15	22	1.811	236	1.904

3 Проектирование станочного и контрольного приспособлений

3.1 Проектирование станочного приспособления

3.1.1 Анализ конструкции базового приспособления

На 020 токарной операции в базовом варианте деталь закрепляется в 3-х кулачковом клиновом патроне, его недостатком является низкая точность установки заготовки типа диск.

Следовательно, основной задачей раздела 3.1 является проектирование нового (цангового) патрона, более точного и надежного.

3.1.2 Расчет усилия резания

Чтобы определить основные характеристика патрона, в качестве исходных данных принимаем главную составляющую силы резания Pz, которая была определена ранее: $P_z = 254~\mathrm{H}$

3.1.3 Расчет усилий закрепления заготовки

Схема действий сил резания и сил зажима показана на рисунке 3.1.

Произведем расчет необходимого усилия зажима заготовки цангами:

$$W_z = \frac{K \cdot P_z \cdot r}{f \cdot r_1},\tag{3.1}$$

где К- показатель запаса, вычисляемый по формуле (3.2) [14, с.382]:

 P_{Z} – сила резания, H;

 r_1 - радиус поверхности действия силы резания, мм.

r - радиус поверхности действия силы зажима, мм;

f – показатель сил трения, f = 0.4 [2, c. 153];

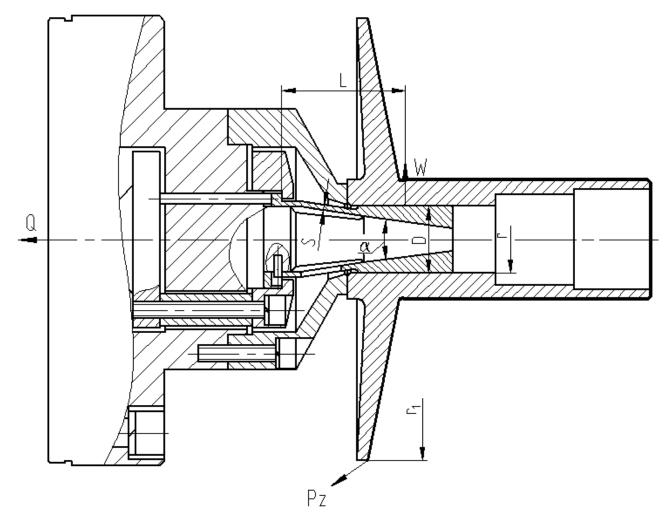


Рисунок 3.1 - Схема действий сил резания и сил зажима

$$K = K_0 \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6, \tag{3.2}$$

где K_0 - гарантированный показатель запаса. K_0 =1,5 [14, c.382];

 K_1 - показатель увеличения сил резания из-за случайных неровностей на обрабатываемых поверхностях заготовки; K_1 =1,0 [14, c.382];

 K_2 - показатель увеличения сил резания в зависимости от состояния режущего инструмента; K_2 =1,2 [14, c.383];

 K_3 - показатель зависимость силы резания от плавности процесса резания; K_3 =1,2 [14, c.383];

 K_4 - показатель характеристики постоянство силы, развиваемой механизмом зажима; $K_4 = 1,0$ [14, c.383];

 K_{5} - показатель эргономики немеханизированного зажима; $K_{5}=1{,}0$ [14,

c.383];

 K_6 — показатель наличия моментов, которые стремятся повернуть заготовку, установленную плоской поверхностью; $K_6 = 1,0$ [14, c.384].

$$K = 1,5 \cdot 1,2 \cdot 1,0 \cdot 1,2 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 2,16$$
, т.к. $K < 2,5$, принимаем $K = 2,5$.

$$W_z = \frac{2.5 \cdot 254 \cdot 185/2}{0.2 \cdot 27.6/2} = 21281 \text{ H}.$$

3.1.4 Расчет зажимного механизма

Произведем определение тяги привода Q, необходимой, чтобы обеспечить силу зажима $W_z\,$:

$$Q = K \cdot \langle W_z + W' \rangle tg \left(\frac{\alpha}{2} + \varphi \right), \tag{3.3}$$

где K = 1,05 — показатель запаса, который учитывает дополнительные силы трения в приспособлении;

W'- усилие сжатия лепестков цанг, необходимое, чтобы выбрать зазор между ее губками и заготовкой, H;

α -угол конической цанги;

ф -угол трения, возникающий между цангой и втулкой.

Произведем определение силы сжатия лепестков цанг:

$$W' = 6 \cdot 10^3 \cdot \frac{\Delta \cdot s \cdot D^3}{L^3}, \tag{3.4}$$

где Δ - величина зазор от цанги до заготовки, мм;

s - толщина стенки лепестка, мм;

D - диаметр лепестка цанги, мм;

L - длина лепестка от места задела до середины конуса, мм.

W'=
$$6 \cdot 10^3 \cdot \frac{0.2 \cdot 2 \cdot 27.6^3}{46^3} = 518 \text{ H}$$

Q=1.05 ·
$$\P$$
1281 + 518 \rightarrow tg $\left(\frac{15^{\circ}}{2} + 5^{\circ}50'\right) = 5424 \text{ H}$

3.1.5 Расчет силового привода

Для пневмоцилиндра с рабочим давлением 1,0 МПа диаметр поршня будет равен:

$$D = 1.17 \cdot \sqrt{\frac{Q}{p \cdot \eta}}$$
 (3.5)

где р - рабочее давление, МПа;

 $\eta = 0,95$ -КПД привода.

$$D = 1.17 \cdot \sqrt{\frac{5424}{1.0 \cdot 0.95}} = 88.4 \text{ MM}.$$

По ГОСТ 15608-81 принимаем стандартное значение D = 100 мм.

3.1.6 Расчет погрешности базирования

Погрешность базирования при установке заготовки в самоцентрирующем цанговом патроне $\epsilon_{\rm B}{=}0$ – т.к. измерительная и технологическая базы совпадают.

3.1.7 Описание конструкции и принципа работы приспособления

Разработанное приспособление состоит из цангового патрона и пневмопривода.

Патрон состоит из корпуса, позиция 2, к которому винтами, позиция 21 с шайбами, позиция 32 крепится опора, позиция 4. На конус корпуса, позиция 2 устанавливается цанга, позиция 5, крепящаяся кольцом, позиция 6 и штифтом, позиция 35. Кольцо, позиция 6 крепится к штоку, позиция 3 винтами, позиция 21 с шайбами, позиция 31 через втулки, позиция 7. В отверстия корпуса, позиция 1 установлены плунжеры, позиция 8, которые одним концом

упираются в шток, позиция 3, другим - в цангу, позиция 5.

Шток, позиция 3 с помощью муфты, позиция 9 соединен со штоком, позиция 12 пневмоцилиндра.

Пновмоцилиндр содержит корпус, позиция 10, в котором с помощью болтов, позиция 19 с шайбами, позиция 31 установлена крышка, позиция 11. В пневмоцилиндре установлен поршень, позиция 13, который с помощью гайки, позиция 23 с шайбой, позиция 30 крепится к штоку, позиция 12. В штоке установлена втулка, позиция 14 с кольцом, позиция 15. В отверстие втулки, позиция 14 входит трубка муфты, позиция 1 для подвода воздуха.

Муфта, позиция 1 установлена в корпусе, позиция 10 с помощью болтов, позиция 18 с шайбами, позиция 31.

Для уплотнения в пневмоцилиндре установлены уплотнительные кольца, позиция 25,26,27,28,29.

Принцип работы приспособления:

При подаче сжатого воздуха в штоковую полость пневмоцилиндра поршень, позиция 13 тянет муфту, позиция 9 и шток, позиция 3 влево, шток тянет цангу, позиция 5, лепестки которой, скользя по конусу корпуса, позиция 2, разжимаются, центрируя и зажимая заготовку. При подаче сжатого воздуха в поршневую полость пневмоцилиндра поршень, позиция 13 отходит вправо, цанга, позиция 5 под действием плунжеров 8 сдвигается вправо и ее лепестки сжимаются и освобождают заготовку.

Чертеж приспособления представлен на листе графической части работы.

- 3.2 Проектирование контрольного приспособления
- 3.2.1 Конструкции базового приспособления. Цели проектирования

На Оп 095 Контрольная происходит контроль геометрических параметров диска вариатора. Выполним проектирование приспособления на основе аналогичных базовых, устранив их недостатки

3.2.2 Описание конструкции приспособления

Чертеж приспособления представлен в графической части работы.

Приспособление содержит плиту, позиция 6, к которой с помощью Тобразного болта, позиция 2, гайки, позиция 4 и шайбы, позиция 12 крепится призма, позиция 7. К призме, позиция 7 с помощью гайки, позиция 11 крепится винт, позиция 10.

На плиту, позиция 6 устанавливается два индикаторных блока, состоящих из стоек, позиция 8 и 9, к которым винтами, позиция 3 крепятся индикаторы, позиция 1.

Приспособление работает следующим образом.

Заготовку ставим в призме 7, позиция и упирают торцем в винт, позиция 10. Индикатор. блоки продвигают по плите, позиция 6 вперед до тех пор, индикаторы, позиция 1 своими вставками не упрутся в стенки контролируемых отверстий. Заготовку проворачивают на 360° и по показаниям индикатора определяют величину биения отверстий относительно базовой наружной поверхности.

4 Безопасность и экологичность технического объекта

4.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта

Произведем описание технологического объекта данной работы, которое характеризуется паспортом объекта, в котором описываются этапы техпроцесса, виды работ, применяемое технологическое оборудование и перечень различных расходных материалов и веществ, которые участвуют в данном этапе техпроцесса. Внесем данные в таблицу 4.1

Таблица 4.1 – Результаты заполнения технологического паспорта объекта

Наименование перехода технологического	Модель	Применяемы
процесса, выполняемые работы, должность	технологическог	е материалы
работника	о оборудования	и вещества
1) Пер.: Штамповка, Оп: Заготовительная,	КГШП	Металл
Рабочий: Кузнец-штамповщик		
2) Пер: Точение, Оп: Токарная,	Т500/1000 ф.	Металл, СОЖ
Рабочий: Оператор станка с ЧПУ	RAIS	
3) Пер: Протягивание, Оп: Протяжная,	СНІ-360 ф.	Металл, СОЖ
Рабочий: Протяжник	«AXISCO»	
4) Пер: Фрезерование, Оп: Фрезерная,	500VS	Металл, СОЖ
Рабочий: Оператор станка с ЧПУ		
5) Пер: Внутреннее шлифование, Оп:	3K227B	Металл, СОЖ
Внутришлифовальная,		
Рабочий: Шлифовщик		
6) Пер: Круглое шлифование, Оп:	3У10МС АФ11	Металл, СОЖ
Круглошлифовальная,		
Рабочий: Шлифовщик		
7) Пер: Торцевое шлифование, Оп:	3Б153Т	Металл, СОЖ
Торцешлифовальная,		
Рабочий: Шлифовщик		

4.2 Определение производственно-технологических и эксплуатационных профессиональных рисков

Произведем определение основных производственных, технологических, эксплуатационных профессиональных рисков, которые согласно ГОСТ 12.0.003-74, именуются как опасные и вредные производственные факторы.

Опишем эти факторы для основных технологических операций с наименованием операций и переходов, перечнем произв. факторов и источником этих факторов. Результаты приводим в таблице 4.2

Таблица 4.2 – Определение профессиональных рисков

Переход техпроцесса, операция, Источник возникновения произв. фактора	Перечень опасных и вредных произв. фактор
Оп: Заготовительная	Высокая или низкая температура на поверхностях
Источник: КГШП	технологического оборудования, применяемых материалов,
	большой уровень шума на участке, высокая вибрация на технологическом оборудовании и оснастке
Оп: Токарная	Перемещающиеся машины и части механизмов;
Источник: Т500/1000 ф.	перемещающиеся узлы технологического оборудования,
RAIS	вращающиеся и передвигающиеся обрабатываемые изделия,
Оп: Протяжная	заготовки; воздействие пыли и загазованности приводит к
Источник: СНІ-360 ф.	фиброгенному воздействию на организм; большой уровень
«AXISCO»	шума на участке, высокая вибрация на технологическом
Оп: Фрезерная,	оборудовании и оснастке; при применении СОЖ возникают
Источник: 500VS	токсические и раздражающие факторы
Оп: Торцевнутришлифоваль Внутришлифовальная, Источник: 3К227В Оп: Круглошлифовальная, Источник: 3У10МС АФ11 Оп: Торцешлифовальная, Источник: 3Б153Т	Перемещающиеся машины и части механизмов; перемещающиеся узлы технологического оборудования, вращающиеся и передвигающиеся обрабатываемые изделия, заготовки; воздействие пыли и загазованности приводит к фиброгенному воздействию на организм; большой уровень шума на участке, высокая вибрация на технологическом оборудовании и оснастке; при применении СОЖ возникают токсические и раздражающие факторы

4.3 Методы и технические средства снижения профессиональных рисков

Анализируя действующие опасные и вредные произв. факторы, опишем организационно-технические методы, а также технические средства для защиты от них. Результаты приводим в таблице 4.3

Таблица 4.3 – Перечень средства и методов устранения воздействия опасных и вредных произв. факторов

Опасный, вредный произв. фактор	Организационные методы, технические средства, средства индивидуальной защиты (СИЗ) для защиты, снижения и устранения опасного, вредного произв. фактора
1) Высокая или низкая	Орг.методы: Ограждение оборудования
температура на поверхностях	СИЗ: Краги для металлурга
технологического	
оборудования, применяемых	
материалов	
2) Перемещающиеся машины	Орг.методы: Необходимо соблюдать правила безопасности
и части механизмов	выполняемых работ
	СИЗ: Каска защитная, очки защитные
3) Перемещающиеся узлы	Орг.методы: Защитное огораживание технологического
технологического	оборудования
оборудования, вращающиеся	СИЗ: Каска защитная, очки защитные
и передвигающиеся	
обрабатываемые изделия,	
заготовки	
4) Воздействие пыли,	Орг.методы: Необходимо применение вентиляции, в
загазованности, стружки	частности приточно-вытяжной
приводит к фиброгенному	СИЗ: Респиратор
воздействию	
5) При применении СОЖ	Орг.методы: Необходимо применение вентиляции, в
возникают токсические и	частности приточно-вытяжной, огораживать
раздражающие факторы	технологическое оборудование, на станках применять
	защитные экраны
	СИЗ: Респиратор, перчатки
6) Большой уровень шума на	Орг.методы: Подналадка технологического оборудования
участке, высокая вибрация на	для исключения его шума, при увеличении жесткости
технологическом	технологических систем уменьшаются резонансные
оборудовании и оснастке;	колебания, применение специальных материалов, которые
	поглощают шум, колебания и вибрации
	СИЗ: Беруши, наушники

4.4 Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта

4.4.1 Определение опасных факторов пожара

Произведем выявление возможных опасных факторов, которые могут привести к пожару. Определим класс пожара (А...F) в зависимости от горения различных веществ, материалов и газов.

А также, наряду с опасными факторами пожара, непосредственно воздействующими на людей и материальное имущество опишем также сопутствующие проявления опасных факторов пожара.

Все полученные данные заносим в таблице 4.4

Таблица 4.4 – Определение классов и опасных факторов пожара

Технологический		
участок,	Наименование класса	Возникающие факторы пожара: опасные и
применяемое	пожара	сопутствующие
оборудование		
Участок:	Класс D – это пожары,	Опасные: Пламя и искры; тепловой поток
Кузнечный.	которые связанны с	Сопутствующие: Возможный вынос или замыкание
Оборудование:	воспламенением и	электрического напряжения, возникающего на
КГШП	горением	токопроводящих частях тех. оборудования,
	непосредственно	технологической оснастки, электрических шкафов,
	металлов	агрегатов и т.д.
Участок:	Класс В – это пожары,	Опасные: Пламя и искры
Лезвийная	которые связанны с	Сопутствующие: Возможный вынос или замыкание
обработка	воспламенением и	электрического напряжения, возникающего на
Оборудование:	горением	токопроводящих частях тех. оборудования,
Т500/1000 ф.	непосредственно	технологической оснастки, электрических шкафов,
RAIS, CHI-360	различных горючих	агрегатов и т.д.
ф.	жидкостей, в также	
*	плавящихся твердых	
«AXISCO»,500	веществ и материалов	
VS		
Участок:	Класс В – это пожары,	Опасные: Пламя и искры
абразивная	которые связанны с	Сопутствующие: Возможный вынос или замыкание
шлифовальная	воспламенением и	электрического напряжения, возникающего на
обработка	горением	токопроводящих частях тех. оборудования,
Оборудование:	непосредственно	технологической оснастки, электрических шкафов,
3К227В, ЗУ10МС	различных горючих	агрегатов и т.д.
АФ11, 3Б153Т	жидкостей, в также	
11111, 321331	плавящихся твердых	
	веществ и материалов	

4.4.2 Определение организационных мероприятий и подбор технических средств для обеспечения пожарной безопасности разрабатываемого технического объекта

Подберем организационно-технические методы и технические средства, необходимые для защиты от пожаров.

- 1) Первичные средства пожаротушения. К ним относятся огнетушители, внутренние пожарные краны, ящики с песком
- 2) Мобильные средства пожаротушения. К ним относятся пожарные автомобили, пожарные лестницы.
- 3) Автоматические пожарные средства. К ним относятся различные приемно-контрольные пожарные приборы, а также технологические средства, применяемые для оповещения и управления эвакуацией.
- 4) Пожарное оборудование. К нему относятся различные напорные пожарные рукава, а также рукавные разветвления.
- 5) Средства для индивидуальной защиты, а также спасения людей при пожарах. К ним относятся пожарные веревки, различные карабины, а также респираторы и противогазы.
- 6) Пожарный инструмент. К нему относится как механизированный, так и немеханизированный инструмент: пожарные багры, ломы, лопаты и т.д.
- 7) Пожарные сигнализация. К ним относятся автоматизированные извещатели для связи и оповещения.
- 4.4.3 Определение организационных и организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара

Произведем разработку организационных и организационно-технических мероприятия, необходимых для предотвращения возникновения пожара, а также опасных факторов, которые способствуют возникновению пожара на одну из операций.

Операция: Фрезерная, оборудование: 500VS

Произведем описание видов реализуемых организационных и организационно-технических мероприятий:

- необходимо контролировать правильную эксплуатацию производственного оборудования, содержать его в технически исправном состоянии;
 - своевременно проводить пожарный инструктаж по пожарной безопасности;
- повсеместно применять различные автоматические устройства, предназначенные для тушения пожаров, устройства обнаружения возгораний и устройства оповещения при пожаре.

Произведем описание требования, которые необходимо предъявить для обеспечения пожарной безопасности:

- своевременно проводить противопожарное инструктирование работников,
- запрещать курение в неотведенных для этого местах, запрещать применение открытых очагов огня вне производственных мест,
- при проведении работ, связанных с возгоранием необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности,
 - необходимо применять средства для тушения пожаров,
 - необходимо применять средства сигнализации и извещения о возгорании.

4.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта

Произведем идентификацию негативных (вредных, опасных) экологических факторов, которые возникают при технологическом процессе.

4.5.1 Идентификация экологических факторов технического объекта

В зависимости от вида предлагаемого технологического процесса проведем идентификацию негативных экологических факторов применимо к одной из операций.

Операция: Фрезерная, оборудование: 500VS

- 1) Структурные составляющие рассматриваемого технического объекта или технологического процесса:
 - оборудование: 500VS
 - 2) Фактор негативного воздействие рассматриваемого технического

объекта на атмосферу:

- пыль стальная.
- 3) Фактор негативного воздействие рассматриваемого технического объекта на гидросферу:
 - различные вещества, находящиеся во взвешенным состоянии;
 - различные нефтяные продукты;
 - применяемая в производстве СОЖ
- 4) Фактор негативного воздействие рассматриваемого технического объекта на литосферу:
- получаемые в процессе производства отходы, основная их часть хранится в металлических контейнерах в $1,0\,\mathrm{m}^3$
- 4.5.2 Определение организационно-технических мероприятий, направленных на снижение негативных антропогенных воздействий разрабатываемого технического объекта на окружающую среду.

Произведем описание разработанных организационно-технических мероприятий, которые направлены на уменьшение вредного антропогенного воздействия разрабатываемого технического объекта на окружающую среду, применимо к одной из операций.

Результат занесем в таблицу 4.3

Таблица 4.8 - Организационно-технические мероприятия уменьшения вредного антропогенного воздействия разрабатываемого технического объекта на окружающую среду.

Операция,	Наимен	нование технического	объекта.
оборудование	Мероприятия, направл	енные на снижение в	редного антропогенного
		воздействия на:	
	атмосферу	гидросферу	литосферу
Фрезерная,	Применение «сухих»	Переход	Соблюдении правил
оборудование: 500VS	механических	предприятия на	хранения,
	пылеуловителей	замкнутый цикл	периодичности вывоза
		водоснабжения	отходов на захоронение

4.6 Заключение по разделу

В результате выполнения данного раздела были получены следующие результаты:

- произведено описание техпроцесса изготовления детали, выбранного оборудование, должностей работников, применяемых в техпроцессе веществ и материалов;
- определены профессиональные риски по операциям техпроцесса, описаны возникающие опасные и вредные производственные факторы. Для защиты от воздействия этих факторов определены организационные методы, технические средства и средства индивидуальной защиты;
- рассмотрено обеспечение пожарной и техногенной безопасности, разработаны технические средства и организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- рассмотрены экологические факторы с разработкой мероприятий по обеспечению экологической безопасности на техническом объекте.

5 Экономическая эффективность работы

Задача раздела — технико-экономическое сравнение двух вариантов технологического процесса (базового и проектного) и определение экономической эффективности проектируемого варианта.

Для выполнения данного раздела необходимо краткое описание изменений технологического процесса изготовления детали, по вариантам, чтобы обосновать экономическую эффективность, внедряемых мероприятий. Основные отличия по сравниваемым вариантам представлены в качестве таблицы 5.1.

Таблица 5.1 – Отличительные особенности сравниваемых вариантов технологических процессов изготовления детали

	<u> </u>
Базовый вариант	Проектируемый вариант
<u> Операции 035 – Токарная тонкая</u> .	<u> Операции 035 —</u>
Чистовая обработка шейки и торца	<u>Круглошлифовальная черновая</u> .
производится тонким точением.	Чистовая обработка шейки и торца
$T_O = 1,750$ мин., $T_{UUT} = 3,176$ мин.	производится шлифованием. $T_O =$
Оборудование — Токарный станок с ЧПУ, модель RAIS T500. Оснастка — цанговый патрон, люнет. Инструмент — резец-вставка токарный для контурного точения, пластина 3-хгранная, T30K4.	0,796 мин., T_{IIIT} = 2,243 мин. <u>Оборудование</u> — Круглошлифовальный станок SHU- 321. <u>Оснастка</u> — цанговый патрон, люнет. <u>Инструмент</u> — круг шлифовальный 1 400x30x203 91A F36 P 4 V A 35 м/с
	2 кл. ГОСТ Р 52781-2007

Описанные, в таблице 5.1., условия являются исходными данными для определения цены на оборудование, оснастку и инструмент, необходимые для проведения экономических расчетов, с целью обоснованности внедрения предложенных изменений. Однако, представленной информации для правильного выполнения раздела будет не достаточно, так как необходимо

знание следующих величин:

- программа выпуска изделия, равная 10000 шт.;
- материал изделия, масса детали и заготовки, а также способ получения заготовки, которые влияют на величину расходов основного материала. Однако, если проектным вариантом ТП не предусмотрено изменение параметров заготовки или детали, то определять данную статью не целесообразно, так как не зависимо от варианта, величина будет одинаковой и на разницу между сравниваемыми процессами оказывать влияние не будут;
- нормативные и тарифные значения, используемые для определения расходов на воду, электроэнергию, сжатый воздух и т.д.;
- часовые тарифные ставки, применяемые при определении заработной платы основных производственных рабочих.

Для упрощения расчетов, связанных с проведением экономического обоснования, совершенствования технологического процесса предлагается использовать пакет программного обеспечения Microsoft Excel. Совокупное использование данных и соответствующей программы позволит определить основные экономические величины, рассчитываемые в рамках поставленных задач и целей. Согласно алгоритму расчета, применяемой методики [10], первоначально следует определить величину технологической себестоимости, которая является основой ДЛЯ дальнейших расчетов. Структура технологической себестоимости, по вариантам, представлена в виде диаграммы на рисунке 5.1.

Анализируя представленный рисунок, можно наблюдать уменьшающую тенденцию по затратам, входящим в технологическую себестоимость, что дает право сделать предварительное заключение об эффективности предложений. Однако, для вынесения окончательного выводы, необходимо еще провести ряд соответствующих расчетов.

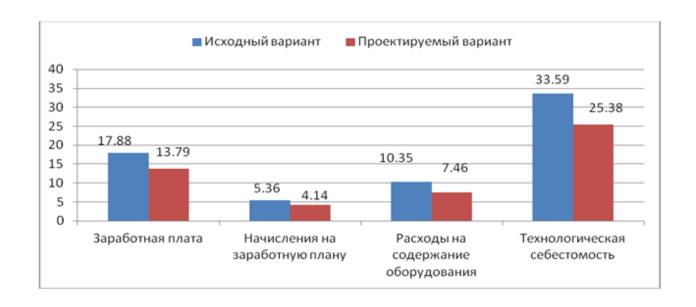


Рисунок 5.1 – Структура технологической себестоимости изготовления изделия, руб.

Учитывая основные отличия проектируемого технологического процесса, определим размер необходимых инвестиций для внедрения. Согласно описанной методике расчета капитальных вложений [10], данная величина составила 314538,22 руб., в состав которой входят затраты на приобретение нового оборудования, инструмента, проектирование технологического процесса, разработку программы для станков с ЧПУ и т.д.

Далее выполним экономические расчеты по определению эффективности предложенных внедрений. Применяемая методика расчета [10], позволяет определить необходимые величины, такие как: чистая прибыль, окупаемости, общий дисконтируемый доход и интегральный экономический Анализ описанных значений позволит сделать обоснованное заключение о целесообразности внедрения. Все значения, полученные, при использовании описанной методики, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Результаты показателей эффективности внедрения предложений

№	Наименование показателей	Условное обозначение, единица измерения	Значение показателей
1	Срок окупаемости инвестиций	T_{OK} , лет	4
2	Общий дисконтированный доход	Д _{ОБЩ.ДИСК} , руб.	351560,4
3	Интегральный экономический	$ Э_{ИНТ} = Y ДД, руб. $	37022,18
	эффект		
4	Индекс доходности	ИД, руб.	1,12

При анализе представленных значений, особенно внимание необходимо уделять сроку окупаемости, величине чистого дисконтированного дохода и индекса доходности. Все описанные параметры имеют значения, которые подтверждают эффективность внедрения описанного технологического проекта. А именно:

- получена положительная величина интегрального экономического эффекта – 37022,18 руб.;
- рассчитано значение срока окупаемости 4 года, который можно считать оптимальной величиной для машиностроительного предприятия;
- и наконец, индекс доходности (ИД), который составляет 1,12 руб./руб., что относиться к рекомендуемому интервалу значений этого параметра.

Данные значение позволяют сделать окончательное заключение о том, что внедряемый проект можно считать эффективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении бакалаврской работы были решены задачи сформулированные в начале работы и достигнуты цели поставленные во введении данной работы:

- разработан новый технологический процесс изготовления корпуса дисковой фрезы для условий среднесерийного типа производства;
 - снизилась себестоимость готовой детали;
 - повысилось качество обработки;
 - обеспечен заданный объем выпуска Nr=10000 шт.

Также в процессе выполнения работы были получены следующие результаты:

- выбрана заготовка, полученная из штамповки с минимальными припусками на обработку;
- применено высокопроизводительное современное оборудование, например, станки RAIS T500, AXISCO CHI-360, 500VS
 - применена современная технологическая оснастка;
 - применен современный режущий инструмент;
- спроектирован патрон цанговый с пневмоприводом для шлифовальной операции;
 - спроектировано приспособление для контроля радиального биения.

По итогам проведенных изменений, подсчитан экономический эффект, который составляет 37022,18 рублей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в трех томах. Том 1. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2006. 928 с.
- 2 Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М.: Машиностроение, 2007. 736 с.
- 3 Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие для вузов/ А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред. М: ООО ИД «Альянс», 2007 256 с.
- 4 Гусев, А.А. Проектирование технологической оснастки. [Электронный ресурс] / А.А. Гусев, И.А. Гусева. Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2013. 416 с.
- 5 Григорьев, С.Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: Справочник. [Электронный ресурс] / С.Н. Григорьев, М.В. Кохомский, А.Р. Маслов. Электрон. дан. М.: Машиностроение, 2006. 544 с.
- 6 Григорьев, С.Н. Методы повышения стойкости режущего инструмента: учебник для студентов втузов. [Электронный ресурс] Электрон. дан. М. : Машиностроение, 2009. 368 с.
- 7 Горина, Л.Н. Обеспечение безопасных условий труда на производстве. Учебное пособие. / Л.Н. Горина, - Тольятти, 2016, 68 с.
- 8 ГОСТ 7505-89. Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски. Введение 1990-01-07. М.: Издательство стандартов, 1990. 83 с.
- 9 Гузеев В. И., Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезернорасточных станков с числовым программным управлением : справочник / В. И. Гузеев, В. А. Батуев, И. В. Сурков ; под ред. В. И. Гузеева. 2-е изд. Москва : Машиностроение, 2007. 364 с.
- 10 Зубкова, Н.В. Методическое указание к экономическому обоснованию курсовых и дипломных работ / Н.В. Зубкова, Тольятти: ТГУ, 2015, 46 с..
- 11 Клепиков, В. В. Технологическая оснастка [Электронный ресурс] : станочные приспособления : учеб. пособие / В. В. Клепиков. Москва : ИНФРА-М, 2017. 345 с.

- 12 Кожевников, Д.В. Режущий инструмент. [Электронный ресурс] / Д.В. Кожевников, В.А. Гречишников, С.В. Кирсанов, С.Н. Григорьев. Электрон. дан. М.: Машиностроение, 2014. 520 с.
- 13 Романенко, А.М. Режущий инструмент [Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. дан. Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. 103 с.
- 14 Справочник технолога машиностроителя. В двух книгах. Книга 1/ А.Г. Косилова [и другие]; под редакцией А.М. Дальского [и другие]; пятое издание, переработанное и дополненное. М: Машиностроение-1, 2001 г., 912 с.
- 15 Справочник технолога машиностроителя. В двух книгах. Книга 2/ А.Г. Косилова [и другие]; под ред. А.М. Дальского [и другие]; пятое издание, переработанное и дополненное М: Машиностроение-1, 2001 г., 944 с.
- 16 Станочные приспособления: Справочник. В двух книгах. Книга 1./ Б.Н. Вардашкин; под редакцией Б.Н. Вардашкина [и других]; М.: Машиностроение, 1984.
- 17 Стратиевский, И. Х. Абразивная обработка [Электронный ресурс] : справочник / И. Х. Стратиевский, В. Г. Юрьев, Ю. М. Зубарев. Москва : Машиностроение, 2012. 352 с.
- 18 Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в машиностроении. [Электронный ресурс] / О.И. Тарабарин, А.П. Абызов, В.Б. Ступко. Электрон. дан. СПб. : Лань, 2013. 304 с.
- 19 Технология машиностроения : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Ф. Пашкевича. Минск : Новое знание, 2008. 477 с.
- 20 Шагун, В. И. Металлорежущие инструменты : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Шагун. Гриф УМО. Москва : Машиностроение, 2008. 423 с.
- 21 Харламов, Г.А. Припуски на механическую обработку: Справочник. / Г.А. Харламов, А.С. Тарапанов. М.: Машиностроение, 2006. 256 м., ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Маршрутная карта и операционные карты представленного технологического процесса.

																	70CT 3.	70CT 3.1118-82	Dopma1
Dien.	-														H			\dashv	
Bean	+			+							H		L	İ	+			+	
Подп.	_			\vdash														\vdash	
														01101	1 2521	211		1	4
Bauses.	1	нли в 🔄														×	XXX	XX	
Clear		Journe 6					È	>									10141	00001	01
				_	+	+	\vdash		-				 			+	L		-
Н. Конт р.	П	Beaus same.			\vdash					7	Диск вариатора	namo	0 3						
M01	Cman	M01 Cmans 19XTH FOCT 4543-71	LOCT.	4543.	7.1														
	X	Koð	FB A	ДW	H	H.pacx.	KMM	Kod.3a	3880m, 17	п чипфоф		размеры		Ž	M3	_			
M02		-	166 2	2,5			09'0	41211XXX	XX	Ø	Ø189,8x131,8	131,8		1	5,2	2			
¥	%X xeh	Md	Отер.	100, HBI	MEHOESH	Код, нвименование операции	ממח					000	Обозначение	в бокумент	вимв				
9		1 1	ви мен о	вание	Код, нвименование оборудования	вания		CM	Проф.	ď	Y	KP K	КОИД	EH	00	Buun	Jas	*	Twee.
01A	XXXXXX	XX 005	5 4110		То карная	ИОТ	7	37.101.7034.93	-93										
025	-	391148XXX	R	AIS TS	RAIS T500/1000	0		2	15929	411	11	1	*	*	236	1	20		3,677
03																			
04A	XXXXX	XX 010	0 4110		То карная	ИОТ	M 37.101.7034-93	1.7034	-93										
055	$\overline{}$	391148XXX	R	4/S T5	RAIS T500/1000	6		2	15929	411	1P	1	₩	₩	236	1	20		3,309
90																			
07A	XXXXXX	XX 015	5 4110		Токарная		ИОТИ 37.101.7034-93	1.7034	-93										
086		391148XXX	Ą	4/S T5	RAIS T500/1000	6		2	15929	411	1P	1	₩,	₩	236	-	20		2,422
60																			
10A	XXXXX	XX 020	0 4110		Токарная	ИОТ	M 37.101.7034-93	1.7034	-93										
115	$\overline{}$	391148XXX	R	4/S T5	RAIS T500/1000	0		2	15929	411	11	1	₩	₩	236	1	23		3,038
12																			
13A	XXXXX	XX 025	5 4132	- 1	при ши	Внутришпифоваль	ная	ИОТИ	И 37.101.74 19-85	.74 19-	98								
146	38132XXX	XXX		3	3K227B			2	18873	411	11	1	₩.	₩	236	1	18		1,978
MK	\dashv																		

300000000000000000000000000000000000000		4			Juna.		1,785		2,150		1,274		2,563					
		2			Jas.		20		22		14		26					
		25211			Ruum		1		1		1		1					
\pm		101 25			100		236		236		236		236					
		011			EН		*		14		₩		₩					
					КОИД		۲		*		14		14					
					ΚР		1		1		1		1					
			П	۱	×	-85	1P	85	1 1P		11		11					
			+	00 KIMB HTT	ده	.74 19	411	.7419-8	411		411		411					
				бозначение дол		И 37.101.7419-85	18873	37.101	18873	7346-84	16458	7026-89	18632					
				Обозне	CM	MOT	2	ИОТИ	2	37.101.	2	101	2					
			+	פתחח		р ная		BeH		иотиз		ИОТИ 37.						
			П	Код, нвименование операции	вния	Внутришпифовальна		Круэто шпи фовальная			90	ИО						
			+	UHB80H	рудов	numn	78	mund	321	Протяжная	AXISCO CHL360	рная	છ	рная		lan		
			$+\!\!+\!\!\!+$	нвиме	9 одо	чутр	3K227B	хэло	SHU-321	Tpom	200	Фр езерная	500 VS	Слесарная	7	Моечная	IM	
			+	K00,	оевни						AX				4407		KMM	
	H			Олер.	Код, наименование оборудования	030 4132		5 4131		0 4182		5 4260		0 0190		5 0130		
			+	PM 0	Kod, A		8	(035	8	040	ğ	045	Ų	020	Ų,	055	8	
			\parallel	Wex XV	1 1	XXXXX	38132XXX	xxxxx	38132XXX	XXXXX	381753XXX	XXXXX	3816XXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375698XXX	
Austr.	Веви. Подп.			977	\square	01A XX	025 38	04A XX	055 38	07A XX	085 38	10A XX	115 38	13A XX	145 XX	16A XX	175 37	

+‡+

A 425 524 10 10 10 10 10 10 10 1																+		/OCT 3	70CT 3.1118-82	2 Форма 1
upx Mathematical Street Description Descript	Austr			\vdash		_										+			T	
uex/sq, pur long. Nound. Nound. Nound. Road Nound. Road Togen. Togen. <th< th=""><th>BOOM</th><th></th><th></th><th>+</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>L</th><th></th><th></th><th>L</th><th></th><th></th><th></th><th><u> </u></th><th></th><th>L</th><th>T</th><th></th></th<>	BOOM			+					L			L				<u> </u>		L	T	
цех 25, ри Опер Пор, наименевычие операции Объемения Объемения Пре од. Пр	Подп.																			
Use No.															0110	1	211		3	4
usx X ₀ Into Into												L								
цах /уд, рги опер. про опер.	$\lfloor floor$			\prod																
wex 18th One p. Noo, resurvensestrue one patrum Обовляение вытига Обовляение вытига Обовляение вытига Обовляение вытига Проф. E VT KP KOUII EH ОП Klumn Тола То				\dashv			\dashv		\dashv											
XXXXXXX 066 0 2000 КОНППРОЛЬНАЯЯ CM Проф. В УТ КР КОИД ЕН ОП ВИЛИ ТОВ ТИВ ТИВ ВИЛИ ТОВ ТИВ ВИЛИ ТОВ ТИВ ТИВ ВИЛИ ТОВ ТИВ ТИВ ТИВ ТИВ ТИВ ТИВ ТИВ ТИВ ТИВ ТИ	¥	*	Олер.	100, HB	именов	зание ол	ппрвили		уанвие v		ментв									
XXXXXX 060 0200 Контрольная XXXXXX 065 0511 Термическая XXXXXX 065 0511 Термическая XXXXXX 050 0131 Термическая XXXXXX 050 0130 Moevнaя XXXXXX 050 0130 Moevhaя XXXXXXX 050 0130 Moevhaя XXXXXXX 050 0130 Moevhaя XXXXXXX 050 0130 Moevhaя XXXXXX 050 0130 Moevhaя XXXXXX 050 0130 Moevhaя XXXXXXX 050 0130 Moevhaя XXXXXXX 050 0130 Moevhaя XXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXXXXXX 050 0130 Moevha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9	1 I	нвимено	вание	обору	до евни:	b;	ڻ ا	Н	poф.	Н	Н	П	ДИО.	EН	100	Винт	Jas	Н	THUM:
XXXXXX 065 0511 TepMurueckaan MOT M 37.101.7419-85 1	01A	XXXXX	0200		по дт	э ная														
1 XXXXXX 065 0511 Термическая 1 XXXXXX 070 4132 Внутришлифовальная ИОТИЗТ.101.7419-85 1 38132XXX 3K227B 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 18 1 18 1 1 18 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1	05																			
XXXXX 070 4132 Внутришлифовальная ИОТ И 37.101.7419-85 1 1 1 1 1 1 1 1 1	03A	XXXXXX			<i>IU</i> Yec.	кая														
1 XXXXXX 070 4132 Внутришлифовальная ИОТ ИЗТ-101.7419-85 1 38132XXX 3K227B 2 18873 411 1P 1 1 1 236 1 18 1 XXXXXX 075 4132 Внутришлифовальная ИОТ ИЗТ-101.7419-85 1 XXXXXX 080 4131 Kexasusunumposanbuag иОТ ИЗТ-101.7419-85 1 XXXXXX 080 4131 Kexasusunumposanbuag иОТ ИЗТ-101.7419-85 2 XXXXXX 085 4130 Topusunumposanbuag иОТ ИЗТ-101.7419-85 38132XXX 351537 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 22 2, 1 XXXXXX 080 0130 Moeчная 1 XXXXXX 000 0130 Moeчная 2 XXXXXX 080 0130 Moeчная 3375698XXX KMM	94																			
38132XXX 3K227B 2 18873 411 1 1 236 1 18 1 XXXXXX 3K227B 2 18873 411 1P 1 1 20 1 38132XXX 3K227B 2 18873 411 1P 1 1 20 1 XXXXXX 38432XXX 3Y10MCAФ11 2 18873 411 1P 1 1 1 22 2 XXXXXX 385432XXX 351537 2 18873 411 1P 1 1 1 2 1 XXXXXX 38132XXX 361537 2 18873 411 1P 1 1 1 2 1 XXXXXXX 38132XXX 361537 2 18873 411 1P 1 1 1 2 1 XXXXXXX 38132XXX 361537 2 18873 411 1P 1 1 2 1	05A	XXXXXX		Вну	mndu	пифов	альная		T M 3	7.101.7	4 19-8	10								
XXXXXX 3K227B 2 18873 411 1P 1 1 236 1 38132XXX 3K227B 2 18873 411 1P 1 1 20 1 1 XXXXXX 38 4131 KQVARDAMOUDDBARABB MOT M 37.101.7419-85 1 2 18873 411 1P 1 1 2 2 2 1 XXXXXX 38 132XXX 36 153T 2 18873 411 1P 1 1 1 22 1 1 XXXXXX 36 153T 2 18873 411 1P 1 1 1 2 1 1 XXXXXX 36 153T 2 18873 411 1P 1 1 1 2 1 1 XXXXXX 36 153T 2 18873 411 1P 1 1 1 2 1 1 XXXXXX 36 153T 2 1 1 1 1 1 2 1 2 XXXXXX 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	990			3	K227E	_		2						*	₩	236	1	18		
XXXXXX 075 4132 Внутришлифовальная иот и 37.101.7419-85 38132XXX 3K227B 2 18873 411 1P 1 1 1 236 1 20 1, 1 XXXXX 3V10MCAФ11 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 22 2, 2 XXXXX 085 4130 Topueumuфовальная иот и 37.101.7419-85 38132XXX 35153T 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 22 1, 1 XXXXX 090 0130 Moeчная 375698XXX KMM	20																			
38132XXX 38227B 2 18873 411 1P 1 1 1 236 1 20 1,	08A	XXXXXX		Вну	mndu	эофп	альная	ИО	_	7.101.7	4 19-8									
XXXXXXX 080 4131 Квукатодилифовальная ИОТ И 37.101.7419-85 38132XXX 3У10МСАФ11 2 18873 411 1P 1 1 1 236 1 22 2, 1 XXXXX 085 4130 Торцецилифовальная ИОТ И 37.101.7419-85 38132XXX 36153T 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 22 1, 1 XXXXXX 090 0130 Моечная 375698XXX КММ	960	$\overline{}$		9	K227E	_		2		- 1	- 1			₩	₩	236	1	20		
XXXXXX 080 4131 Квужлошлифовальная ИОТИЗ7.101.7419-85 38132XXX 3У10МСАФ11 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 22 2, XXXXXX 085 4130 Торцешлифовальная ИОТИЗ7.101.7419-85 38132XXX 3Б153T 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 22 1, XXXXXX 090 0130 Моечная 375698XXX КММ	10																			
38132XXX	11A	XXXXXX		KRKE	DO MO	uфosa	пьная	ИО.	Z	101.74	119-85									
XXXXXX 085 4130 Товившлифовальная ИОТ И 37.101.7419-85 38132XXX 35153T 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 22 1, 1 XXXXX 090 0130 Моечная 375698XXX КММ	125			3	Y10M	CAØ11				18873	411	11	1	7	*	236	1	22		
хосоосх 085 4130 Торцвшлифовальная иоти 37.101.7419-85 38132XXX 36153T 2 18873 411 1P 1 1 1 1 236 1 22 1, XXXXXX 090 0130 Моечная 375698XXX КИМ	13																			
38132XXX 35153T 2 18873 411 1P 1 1 1 236 1 22 1, XXXXXX 090 0130 Моечная 375698XXX KMM	14A	XXXXX	15 4130	- 1	numer	фовал	венч	ИОТ	И 37.	101.74	19-85									
1 XXXXXX 090 0130 375698XXX K	155	$\overline{}$		3	5 1537			-4		8873	411		1	*	15	236	1	22		E-1
375698XXX K	16																			
375698XXX	17A	XXXXXX			өчнав															
MK	185			KMN	•															
	MK	1																		

																				7007	70CT 3.1118-82 @opma1	0 opma
40sec	\dashv		+		\dashv		_					ŀ		-			\downarrow			+		
***	\dagger		+		4		4				1	+		+		\downarrow	\downarrow			+	1	
110011.	\dashv		-		\dashv		\dashv					\exists		\dashv						_		
																	01	01101	25211		4	₩
				Н		П		П	Н													
	\dashv	\dashv		\dashv	\dashv	\neg		\dashv	\dashv		\dashv			\square								
4	Yex Xen		Опер.	Poo	WBW.	deHoa	Кой, наименование операции	олера	ממח	0003	пнелвн	м(хор е	18 HILL B									
П		1 1	Код, нвименование оборудования	40 ear	ve o	бору	до е.ян	Вn		Š	ďυ	СМ Проф. В.	O.S	7	ΚP	коид	EН	00	Kuum	Jas.	Н	Tuum.
01A	8	8	XXXXXX 095 0200 Контрольная	00 Ke	дшн	97154	lag															
20																						
60																						
94																						
90																						
90																						
20																						
80																						
60																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
MK	Ц																					

Auta.											
Basa											
Лодп.						$\frac{1}{1}$	01101		25211	1	6
Passes.	Ерелин								X	XXX	
Opper	Гуляе в		<u> </u>							*	2004
									10.		00001
Н. Контр.	Bunkadae.			Auci	Диск вариатора	тора				#X xə/7	РМ Опер 020
	Нвименовяние опервири	Матери ал	van	тее рдо сть	EB	DW	Πp	Профильи размеры	183 MB p EV	M3	*
	4110 Токарная	Оталь 1	19XLH	210 HB	166	2,5	W.	Ø189,8x131,8	131,8	5,2	2 1
06	Оборудование, устройство ЧПУ	О бозначени е про зраммы	тро зраммы	70	all a	Jas	THE	8		¥00	-
	RAIS T500/1000	XXXXXX	×	1,320	1,546	23	3,038	38	X83	Укринол- 1	
2			MU	D unu B	В	7		į	s	u	^
0.1				MM		MM	MM		00/WW	нпм/до	НПММИ
002 1.	1. Установить и снять заготовку	повку									
703 396	396111ХХХ- патрон цанговый ОСТ 3-5285-82;	й ост 3-5285-82;	; 396124XXX- люнет	- люнет							
004 2.	2. Точить поверхн, выдерж разм, 1-7	0,83M, 1-7									
705 392	392110XXX _{с.} резец-вставка 25x25 ОСТ 2.И.		10.1-83 T15K6;	393120XXX- шаблон ГОСТ	≪- wa	блон ГО		2534-79;			
T06 393	393120ХХХ., капибр-скоба ГОСТ 2216-84;	CT 2216-84;									
P07			×	50,4		111	0,5	1	0,25	1250	197,8
P08			×	50,4/185	85	7.1	0,5	1	0,25	400	232,3
009 3. /	Расточить оте,,, выдерж. разм.	pasm. 8-19									
T10 392	392110XXX ₋ резец-еставка расточной ОСТ		2. VI. 10.1-83 T15KG	l . I	12000	393120XXX- шабпон ГОСТ 2534-79	H FOC	T 2534-	.62		
T11 393	393120XXX_ капибр-пробка ГОСТ 14807-69	OCT 14807-69									
P12			X	41,6	9	36	0,5	1	0,25	1250	163,3
		<u> </u>			\perp		+	+			_
טאט	_	_					1	-			-

			70 СТ 3.1404-86 Формя 2в	Формя 2в
40cha.	Llufa,			
Basan.	Byssw.			
I lo dri				
	01101 25211	25211	2	8
ä	E THE DUMB L I	S	и	Λ
P01	P01 XX 38,0 40 0,5 1	1 0,25	1600	190,9
005	002 4. Точить канавку, выдерж. разм. 20-22			
703	703 392110XXX- резец-еставка канавочный ОСТ 2.И. 10.1-83 Т5К10; 393120XXX-шаблон ГОСТ 2534-79;	2534-79;		
T04				
P05	XX 44,5 1,9 1,45 1	1 0,10	630	88,0
90	90			
20	20			
90	9.0			
60	60			
10	10			
11	11			
12	12			
13	13			
14	14			
15	15			
16	91			
17	17			
11	11			
19	19			
OKL	OKT			


ф. Бремия TTY Диск еариатора 101101 25211 17 птр. Видовата. Бремия ПТУ Диск еариатора 101101 25211 10141 4131 Крустомцифореальная Малекиал Малекиал 1016 2,5 200 1016 <th>Dv6n.</th> <th>-</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Dv6n.	-								
### TTY ### TT	38W									
Try	odn.									
ф. Бре выш- тр. ПТУ Диск вариатора ТПУ Диск вариатора ТОТ41 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							01101	25211	1	1
10141 101414 10141 10141 10141 10141 10141 10141 10141 101	88,0,85.	Еремин						×	XXX	×
Наименование оверации Мавтериат Диск евриатора Наименование оверации Наименование	2008	Гуляе е	<u></u>					10		00001
1. Установить и снять заготовку 2. Шпифовать бов, выдерж. вазм. 1 393120XXX, микроинтерферометр МИИ-6 XXX 50,14 105 0,13 1 0,008 22				Диск	eapuan	1008			≉	рм Опер
4131 Қоудпоцифоровальцая Сталь 19XГН 210 НВ 166 2,5 271,8 Сож SHU-321 XXXXXX 0,604 0,307 7 1,034 XXXU1000 SHU-321 XXXXXX 0,604 0,307 7 1,034 XXXU1000 1. Установить и снять заготовку 10 или в иницировать под кур иницировать под кур и 450х30х203 914 F46 L 9 V.A. 35 м/с 2 кур. ГОСТ Р 5278+2007; 39411XXXX микроинтерферометр МИИн 6 2. Шпифовать ный круг 1 450х30х203 914 F46 L 9 V.A. 35 м/с 2 кур. ГОСТ Р 5278+2007; 393120XXX микроинтерферометр МИИн 6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008 22	NOH MP.	Биллинование отерации	Мвтери вл	mee pdo cms	, 83	, th	Профл	THE U DESAMPLE	M3	8
Оборудование, устройство ЧПУ Обовначение провремены То	413	1 Кругошифовальная	Omans 19X7H	210 HB		9,5	810	9,8x131,8	5,2	2 1
SHU-321 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	00	урудование, устройство ЧПУ	О бозначени е про ѕралмы	To	J.	Jas	THIND		¥0⊃	
1. Установить и снять завотовку 396124XXX- лючет 396111XXX, патрон цанговый ОСТ 3-5285-82; 396124XXX- лючет 2. Шлифовать пов., выдерж. разм. 1 391810XXX- шлифоватьный круг 1450x30x203 91A F46 L 9 V, д. 35 м/с 2 кд. ГОСТ Р 52781-2007; 393120XXX, калибр-скоба ГОСТ 18355-73; 393140XXX- приспособление мерительное с индикатором; 393120XXX, микроинтерферометр МИИ-6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008		SHU-321	XXXXXX		0,307	7	1,034	\$\$	ринол- 1	
1. Установить и снять заготовку 396111XXXx, патрон цанговый ОСТ 3-5285-82; 396124XXX- люнет 2. Шпифовать 008, выдериж. вазм. 1 391120XXx- шпифовать ный круг 1 450x30x203 91A F46 L 9 V.A. 35 м/с 2 кл. ГОСТ Р 5278+2007; 393120XXx, капибр-скоба ГОСТ 18355-73; 393140XXX- приспособление мерительное с индикатором; 393120XXX, микроинтерферометр МИИ-6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008	E C			H		7	t i	S	u	>
1. Установить и снять завотовку 396111XXX, патрон цанговый ОСТ 3-5285-82; 396124XXX- люнет 2. Шпифовать 0028, 8ыйдерж. разм. 1 391810XXX- шлифовать ный круг 1 450x30x203 91A F46 L 9 V, д, 35 м/с 2 кд. ГОСТР 52781-2007; 393120XXX, калибр-скоба ГОСТ 18355-73; 393140XXX- приспособление мерительное с индикатором; 393120XXX, микроинтерферометр МИИ-6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008	1			MM			MM	MM/X00	обмин	HDW/W
396111XXX, патрон цанговый ОСТ 3-5285-82; 396124XXX- люнет 2. Шпифовать дов, выдерж. рязм. 1 391810XXX- шпифоватьный круг 1 450x30x203 91A F46 L 9 V.Д 35 м/с 2 кд. ГОСТ Р 52781-2007; 393120XXX, капибр-скоба ГОСТ 18355-73; 393140XXX- приспособление мерительное с индикатором; 393120XXX, микроинтерферометр МИИ-6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008 XX 60,14 105 0,13 1 0,008		Установить и снять загот	товку							
2. Шпифовать пов., выдерж. рязм. 1 391810XXX- шлифовальный круг 1 450x30x203 91A F46 L 9 V.Д. 35 м/с 2 кд. ГОСТР 52781-2007; 393120XXX- капибр-скоба ГОСТ 18355-73; 393140XXX- приспособление мерительное с индикатором; 393120XXX- микроинтерферометр МИИ-6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008 XX 50,14 105 0,13 1 0,008	_	3111ХХХ. патрон цанговый	3-5285-82;	Х- люнет						
391810XXX- шлифовальный круг 1 450x30x203 91A F46 L 9 V.Д. 35 м/с 2 кд. ГОСТ Р 52781-2007; 393120XXX- калибр-скоба ГОСТ 18355-73; 393140XXX- приспособление мерительное с индикатором; 393120XXX- микроинтерферометр МИИ-6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008		Шпифовать пов. выдерж. р	183M. 1							
393120XXX _x капибр-скоба ГОСТ 18355-73; 393140XXX- приспособление мерительное с индикатором; 393120XXX _x микроинтерферометр МИИ-6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008	_	1810ХХХ- шлифовальный к	pys 1 450x30x203 91A F46 L	L 9 V.A. 35 M/C	2 (0).	OCTP	52781-20	20		
393120XXX . микроинтерферометр МИИ-6 XX 50,14 105 0,13 1 0,008	_	3120ХХХХ- капибр-скоба ГОС	2T 18355-73; 393140XXX- nj	риспособлен	ле мерп	тельно	е с индия	атором;		
XX 50,14 105 0,13 1 0,008 XX 50,14 105 0,13 1 0,008		3120ХХХХ- микроинтерферо								
2							13		222	35
2	6									
2	0									
2	1									
	2									
							\prod			\prod


													ГОСТ 3.1404-86 Формв 3	404-86	Бормя 3
											H			L	
Auba,			Г												
Basa															
Подп.															
Respect.	떶	Еремин													
Clease		Гуляев		1	7										
Н. Контр.	1000	Вилжатов					Диск	с вари	Диск вариатора				% хөЛ	Md ∜X	Олер 045
		Нвименование операции		Материал	JBU	-	тее рдо сть	EB	ДW	d'U	офпиви	Профильи размеры		M3	КОИД
		4260 Фрезерная	Ò	Cmans 19XI'H	HJX6		210 HB	166	2,5	3	Ø189,8x131,8	131,8		5,2	1
	0 60 p	Оборудование, устройство ЧПУ	000	О бо значени е про зралмпы	po spannik		To	ey.	Jaa	THE	8		¥00		
		500VS		XXXXXX	×		1,134	1,254	26	2,563	63	\$	Хкринол-	1	
ئە						M	D unu B	8	7	+-	ì	s	и		^
0.1							MM		MM	MM		00/WW	нпмудо	-	нпуум
005	-	1. Установить и снять заготовку	овку												
703	-	3961811XXX-приспособление специальн	пециал	90Н9											
004	_	2. Фрезеровать паз, выдерж дазм. 1-4	ga3M. 1-4	4											
705	-	391810ХХХ, фреза шпоночная Ø8 Р6М5К5 ГОСТ 17025-71;	1 Ø8 P6	M5K5 FO	CT 170		393120ХХХ- шабпон ГОСТ 2534-79	m-XX	аблон ГС	CT 253	4-79				
90 <i>A</i>						×	8		30	4	1	0,05	800	0	25,1
200	3.	Сверлить отв., выдер, разм. 5-6	9-9 7												
708		391267ХХХ. сеерло спиральное Ø10 ГОСТ 10903-77 Р6М5;	e Ø10 F	OCT 109	903-77 F	6M5;									
709	3931	393120ХХХ, шаблон ГОСТ 2534-79; 3931	4-79; 39	3120XX	Х- калис	оди-д	20ХХХ- калибр-пробка ГОСТ 14807-69	1480	69-2						
P10	-					×	10		1,6	2,0	1	0,25	800	0	25,1
011	4.	Сверпить отв., выдер, разм.	8-2 7												
T12	-	391267XXX; сверло спиральное комбини	е комби	нированнов		Ø7 P6M5K5;	K5;								
			\prod							\parallel	$\frac{ }{ }$			Ħ	
250			$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$						1	$\frac{1}{2}$			1	
200															


	TOCT 3.1404-86 Wopins 2s	28
Avba.		
BARAC		
Подп.		
		П
Q	V N N S I I I I I I I I I I I I I I I I I	Т
01	MAN MAN, AUM, MAN/OB OEMAUH MANUH	=
T02	393120XXX _{-,} шабпон ГОСТ 2534-79; 393120XXX- капибр-пробка ГОСТ 14807-69	
P03		0
004	6. Нарезать резьбу, выдерж. разм. 7,9	
705	_	
706	_	
P07	, XX 8,0 11 1,0 1 1,0 315 7,9	6
90		
60		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
11		
19		
OKIT	7	

приложение Б

Операционные карты технологических эскизов.

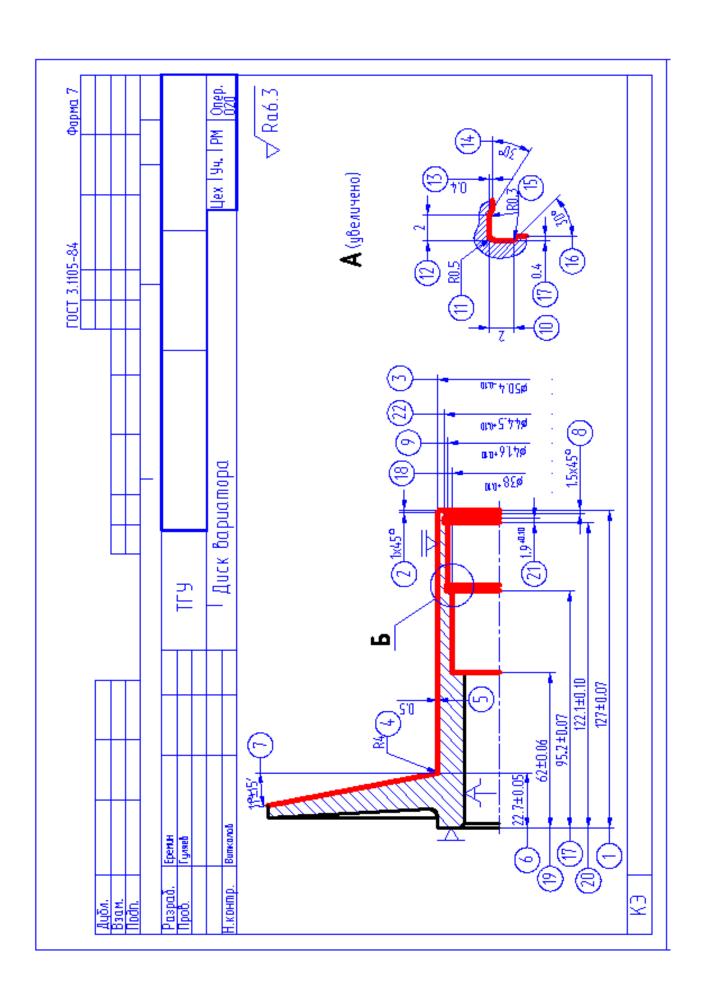

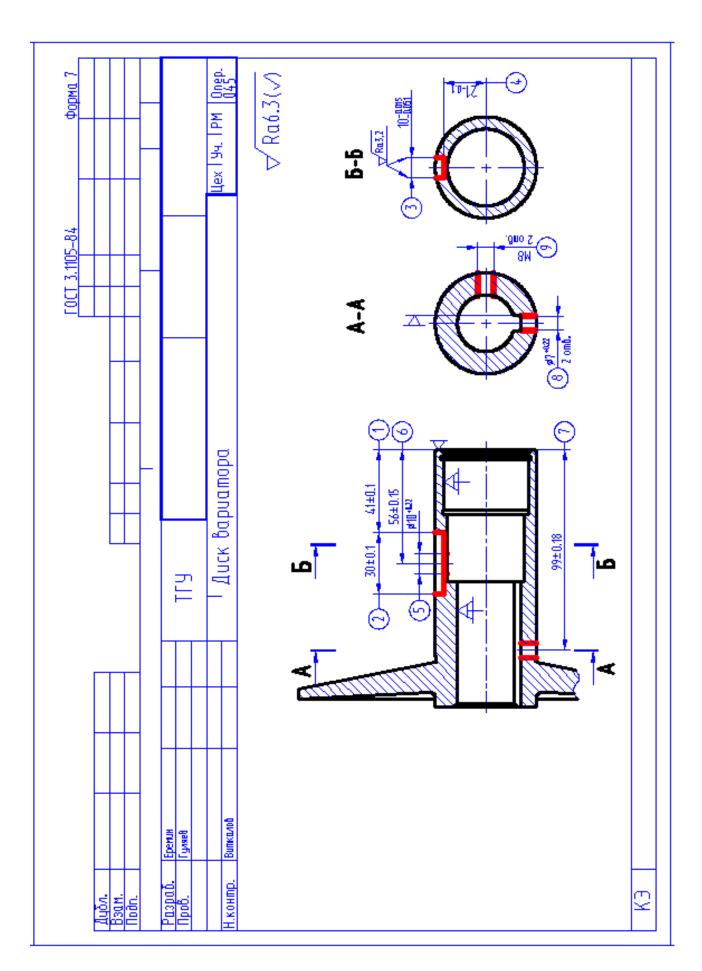

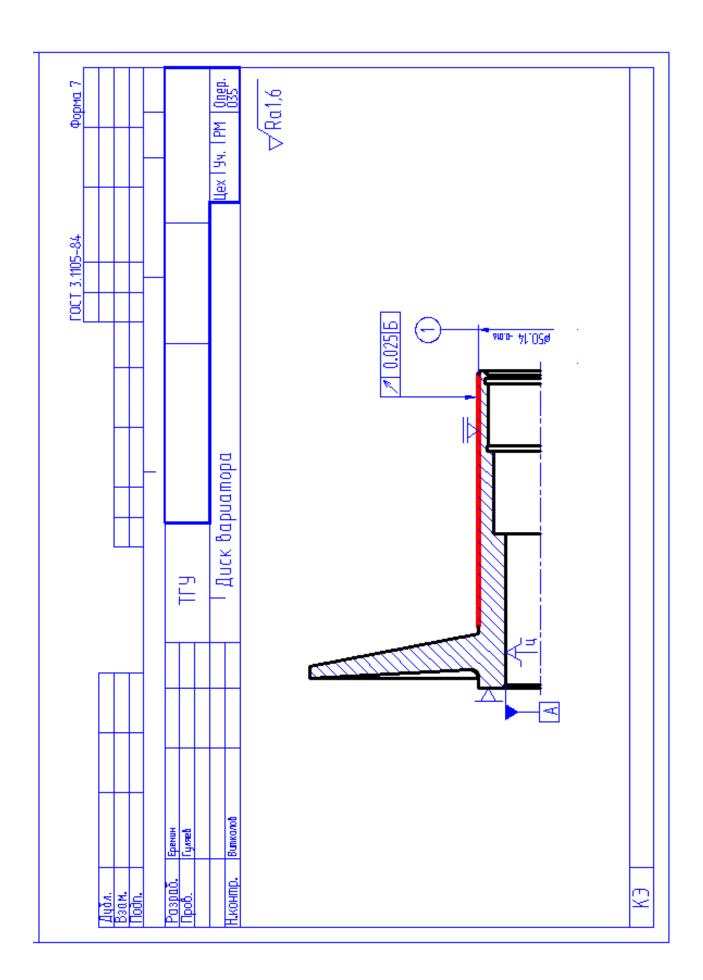

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Спецификация	, применительно	к чертежу	станочного	приспособления
--------------	-----------------	-----------	------------	----------------

Форм.	Зона	7703.		Обозна	чени	е	Наименовани	ie.	Kon.	Примеч.
							Документация			
A1.			17.07.1	TM.107.6	0.000).СБ	Сборочный чертеж			
							Сборочные единиць	<u>ol</u>		
		1	17.07.1	TM.107.6	0.100)	Муфта		1	
							<u>Детали</u>			
		2	17.07.1	TM.107.6	0.001	1	Корпус		1	
		3	17.07.1	TM.107.6	0.002	?	Шток		1	
		4	17.07.1	TM.107.6	0.003	3	Опора		1	
		5	17.07.1	TM.107.6	0.004	t	Цанга		1	1
		6	17.07.1	TM.107.6	0.005	5	Кольцо		1	
		7	17.07.1	TM.107.6	0.006	6	Втулка		4	
		8	17.07.7	TM.107.6	0.007	7	Плунжер		4	
		9	17.07.1	TM.107.6	0.008	8	Муфта		1	
		10	17.07.1	TM.107.6	0.009)	Корпус		1	
		11	17.07.1	TM.107.6	0.010)	Крышка		1	
		12	17.07.1	TM.107.6	0.011	1	Шток		1	
		13	17.07.1	TM.107.6	0.012	?	Поршень		1	
		14	17.07.1	TM.107.6	0.013	}	Втулка		1	
		15	17.07.1	TM.107.6	0.014	ţ	Кольцо		1	
							17.07.TM.10	7.60.000	,	
K3M; E9303	Лист (ў.	No Epen	бокум. пин	Побпись	Дата			Лит.	Лист	Листов
URSS.		Гуля				Паг	прон цанговый		1	3
н. ко Уте.	нтр.	₩Ж Логи	(<u>80.98</u> HOS					πу,	ep. MC	063-1202

Форм.	Зона	Nos.	Обозначение	Наименование	Kon.	Примеч.
		16		Манжета	1	
		17		Винт	1	
				Стандартные изделия		
				Болты ГОСТ 7805-70		
		18		M6-6gx20.66.029	4	
L		19		M8-6gx30.66.029	6	
L				Винты ГОСТ 11738-84		
L		20		M6-6gx30.68	4	
L		21		M6-6gx50.68	4	
L		22		M12-6gx65.68	3	
L		23		Гайка М28.5.		
				FOCT 5927-70	1	
L		24		Гайка М12.5.		
				FOCT 5927-70	3	
L				Кольца ГОСТ 9833-73		
		25		200-160-25-2-4	1	
		26		180-120-46-2-4	1	
		27		340-300-25-2-4	2	
L		28		360-300-25-2-4	2	
		29		1000-950-56-2-4	3	
		30		Шайба 28.01.05	/	
				FOCT 13465-77	1	
				Шайбы ГОСТ 6402-70		
		31		6.65F.029	8	
		32		8.65F.029	4	
		33		12.65F.029	6	
		34		Шайба 12.01.05		
State.	Лист	.Ni	докум. Подпись Дата	17.07.TM.107.60.000		Them 2

You. Зона Обозначение 788 Наименование Примеч. **FOCT 6958-78** 4 35 Штифт 3х8 FOCT 9464-79 1 Лист 17.07.TM.107.60.000 3 Изм. Лист № бокум. Побпись Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Спецификация, прим	менительно к чертежу ме	рительного приспособления.
--------------------	-------------------------	----------------------------

Кол. Примеч. Обозначение Наименование 703. ГОСТ 5927-70 1 12 Шайба 8.65Г.029 ГОСТ 6402-70 1 Лист 17.07.TM.107.61.000 2 № дакум. Побпись Дата